



POWERCUT 50K

EN

ORIGINAL INSTRUCTIONS

FR

NOTICE ORIGINALE

IT

ISTRUZIONI ORIGINALI

EL

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

SR

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

HR

ORIGINALNE UPUTE ZA RAD

RO

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALE

HU

EREDETI UTASÍTÁSOK

LT


ORIGINALIOS INSTRUKCJOS

EXPLANATION OF SYMBOLS /


EXPLICATION DES SYMBOLES / SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI / ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ / OBJAŠNJE-NJE SIMBOLA / OBJAŠNENJE SIMBOLA / EXPLICAREA SIMBOLURILOR / SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE / SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

EN	PLASMA CUTTER INVERTER	4
FR	DECOUPEUR ONDULEUR PLASMA	12
IT	TAGLIO AL PLASMA INVERTER	16
EL	ΠΛΑΣΜΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ INVERTER	21
SR	APARAT ZA PLAZMA SEČENJE INVERTER	25
HR	APARAT ZA PLAZMA REZANJE INVERTER	29
RO	APARAT DE TAIERE CU PLASMA INVERTOR	33
HU	INVERTERES PLAZMAVÁGÓ	37
LT	INVERTERIS PLAZMOS PJOVIMO STAKLÉS	42
CE		46

1

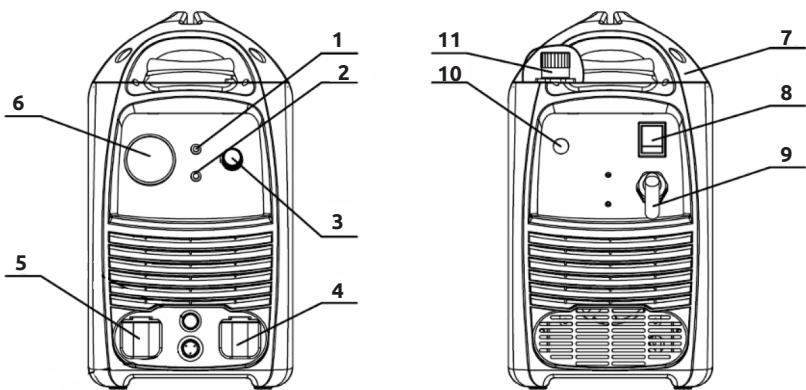

2

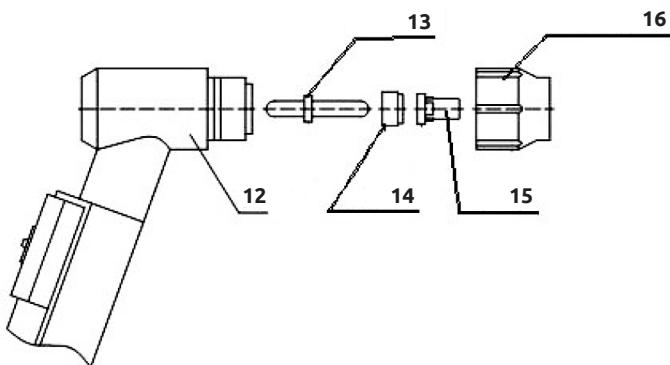

	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
	EXPLANATION OF SYMBOLS	EXPLICATION DES SYMBOLES	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	ΕΠΙΞΕΛΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
	Always read and understand the instructions before operating	Toujours lire et comprendre les instructions avant d'opérer	Leggere e comprendere sempre le istruzioni prima di operare	Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες χρήσης πάντα πριν από τη λειτουργία
	Always wear appropriate face protection when operating	Portez toujours une protection faciale appropriée lors de l'utilisation	Indossare sempre un'adeguata protezione per il viso durante il funzionamento	Να χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλη προστασία προσώπου κατά τη λειτουργία
	Always wear appropriate protective clothing when operating	Portez toujours des vêtements de protection appropriés lors de l'utilisation	Indossare sempre indumenti protettivi adeguati durante il funzionamento	Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλο ρουχισμό προστασίας κατά τη λειτουργία
	Always wear appropriate hand protection when operating	Portez toujours une protection appropriée pour les mains lors de l'exploitation	Indossare sempre la protezione della mano appropriata quando si opera	Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη προστασία χερών κατά τη λειτουργία
	Always wear appropriate feet protection when operating	Portez toujours une protection appropriée des pieds lors de l'exploitation	Indossare sempre la protezione appropriata dei piedi quando si opera	Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη προστασία ποδών κατά τη λειτουργία
	Important, danger, warning, or caution	Important, danger ou avertissement	Importante, pericolo o avviso	Σημαντικό, κίνδυνος ή προειδοποίηση
	Risk of electric shock	Risque de choc électrique	Rischio di scosse elettriche	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
	Risk of fire	Risque de feu	Rischio di incendio	Κίνδυνος φωτιάς
	Risk of explosion	Risque d'explosion	Rischio di esplosione	Κίνδυνος έκρηξης
	Risk of explosion or fire, due to material under pressure	Risque d'explosion ou d'incendie, dû au matériau sous pression	Rischio di esplosione o incendio, a causa del materiale sotto pressione	Κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαϊάς, λόγω υλικών υπό πίεση
	Risk of damage, due to electromagnetic field interference	Risque de dommages dus aux perturbations du champ électromagnétique	Rischio di danni, a causa di interferenze di campi elettromagnetici	Κίδυνος ζημιάς, λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών
	Risk of burn injury or fire, due to hot surface	Risque de brûlure	Rischio di ustioni	Κίνδυνος εγκαύματος ή φωτιάς, λόγω καυτής επιφάνειας

SRPSKI	HRVATSKI	ROMÂNĂ	MAGYAR	LIETUVIŲ K.
OBJAŠNENJE SIMBOLA	OBJAŠNENJE SIMBOLA	EXPLICAREA SIMBOLURILOR	SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE	SIMBOLIU PAIŠKINIMAS
Uvek pročitajte i razumejte uputstva pre rada	Uvijek pročitajte i shvatite upute prije operacije	Cititi și înțelegeți întotdeauna instrucțiunile înainte de a utiliza	Használat előtt minden olvassa el és értse meg az utasításokat	Prieš pradėdami dirbtį, visada perskaitykite ir supraskite instrukcijas
Uvek nosite odgovarajuću zaštitu kada radila	Prilikom rada uvijek nosite odgovarajuću zaštitu za lice	Purtați întotdeauna protecție adecvată pentru față când lucrăți	Munka közben minden viseljen megfelelő arcvédőt	Dirbdami visada dévélkite tinkamą veido apsaugą
Uvek nosite odgovarajuću zaštitu odeću kada radila	Prilikom rada uvijek nosite odgovarajuću zaštitu odjeću	Purtați întotdeauna îmbrăcămînt de protecție adecvată când lucrăți	Munka közben minden viseljen megfelelő védőruházatot	Dirbdami visada dévélkite tinkamus apsauginius drabužius
Uvek nosite odgovarajuću zaštitu ruku kada radila	Prilikom rada uvijek nosite odgovarajuću zaštitu ruku	Purtați întotdeauna o protecție adecvată și măinii în timpul funcționării	Munka közben minden viseljen megfelelő kézvédőt	Dirbdami visada dévélkite tinkamą rankų apsaugą
Uvek nosite odgovarajuću zaštitu stopala kada radila	Uvijek nosite odgovarajuću zaštitu stopala prilikom rada	Purtați întotdeauna protecție adecvată pentru picioare atunci când	Munka közben minden viseljen megfelelő lábvédőt	Dirbdami visada dévélkite tinkamą pėdų apsaugą
Važno, opasnost ili upozorenje	Važno, opasnost ili upozorenje	Important, pericol sau avertisment	Fontos, veszély, figyelmeztetés vagy óvatosság	Svarbu, pavojus, įspėjimas ar atsargumas
Rizik od električnog šoka	Rizik od strujnog udara	Risc de electrocutare	Áramütés veszélye	Elektros smūgio rizika
Rizik od požara	Opasnost od požara	Risc de incendiu	Tűzveszély	Gaisro pavojus
Rizik od eksplozije	Opasnost od eksplozije	Risc de explozie	Robbanásveszély	Sprogimo rizika
Rizik od eksplozije ili požara, zbog materijala pod pritiskom	Opasnost od eksplozije ili požara, zbog materijala pod pritiskom	Risc de explozie sau incendiu, din cauza materialului sub presiune	Robbanás- vagy tűzveszély a nyomás alatt álló anyag miatt	Sprogimo ar gaisro pavojus dėl slėgio veikiamas medžiagos
Rizik od oštećenja, usled smetnji u elektromagnetskom polju	Rizik od oštećenja, zbog smetnji elektromagnetskog polja	Risc de deteriorare, din cauza interferenței câmpului electromagnetic	Sérülésveszély az elektromágneses tér interferenciája miatt	Žalos rizika dėl elektromagnetinio lauko trukdžių
Rizik od opekontina	Rizik od opeklina	Risc de arsură	Égési sérülés vagy tűz veszélye a forró felület miatt	Nudegimo sužalojimo ar gaisro rizika dėl karšto paviršiaus

	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
	EXPLANATION OF SYMBOLS	EXPLICATION DES SYMBOLES	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	ΕΠΙΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
	Risk of poisoning, due to toxic gases	Risque d'empoisonnement, dû aux gaz toxiques	Rischio di avvelenamento, a causa di gas tossici	Κίνδυνος δηλητηριασμού, λόγω τοξικών αερίων
	Risk of burn injury or fire, due to hot slag	Risque de brûlures ou d'incendie dû aux scories chaudes	Rischio di ustione o incendio a causa di scorie calde	Κίνδυνος εγκαύματος ή φωτιάς, λόγω καυτών υπολειμμάτων κατεργασίας
	Do not keep or operate in wet environment	Ne pas conserver ou opérer dans un environnement humide	Non tenere o operare in un ambiente umido	Μη διατηρείτε ή λειτουργείτε σε υγρό περιβάλλον
	Risk of eye damage, due to source of light or laser beam. Do not direct towards the naked eye	Risque de lésions oculaires dues à la source de lumière ou au faisceau laser. Ne pas diriger vers l'œil nu	Rischio di danni agli occhi, a causa di sorgente di luce o raggio laser. Non dirigere ad occhio nudo	Κίνδυνος βλάβης στα μάτια, λόγω πηγής φωτός ή δέσμης έλιζερ. Μην κατευθύνεστε σε γυμνό μάτι
	Inspect the power cord regularly for damage. Remove the plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut	Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation afin de vous assurer qu'il ne soit pas endommagé. Débranchez immédiatement la prise si le câble est endommagé ou coupé	Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per eventuali danni. Rimuovere immediatamente la spina dall'alimentazione se il cavo è danneggiato o tagliato	Επιθεωρείτε συχνά το καλώδιο για φθορές. Αφαιρέστε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που έχει υποστεί σοβαρές φθορές ή έχει κοπεί
	Remove unit from electric supply before cleaning, adjusting or maintaining	Retirer l'unité de l'alimentation électrique avant de nettoyer, ajuster ou entretenir	Rimuovere l'unità dall'alimentazione elettrificata prima di pulire, regolare o mantenere	Αφαιρέστε τη μονάδα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από τον καθηρισμό, τη ρύθμιση ή τη συντήρηση
	Risk of damage. Keep people, animals or nearby property at least 15m away	Risque de dommages. Gardez les personnes, les animaux ou les propriétés à proximité à au moins 15 mètres	Rischio di danni. Tenere persone, animali o proprietà vicine ad almeno 15m di distanza	Κίνδυνος ζημιάς. Κρατήστε ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα αξιας τουλάχιστον 15m μακριά
	Ground connection point	Point de connexion au sol	Punto di connessione a terra	Σημείο σύνδεσης γείωσης
	Must be recycled and should always be disposed in accordance with applicable directives	Doit être recyclé et doit toujours être éliminé conformément aux directives applicables	Deve essere riciclatato e deve essere sempre smaltito secondo le direttive applicabili	Πρέπει να ανακυκλωνεται και πρέπει πάντα να απορίπτεται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες
	Complies with applicable safety directives and relative standards	Conforme aux directives de sécurité applicables et aux normes relatives	Conforme alle direttive di sicurezza applicabili e alle relative norme	Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες ασφαλείας και τα σχετικά πρότυπα

SRPSKI	HRVATSKI	ROMÂNĂ	MAGYAR	LIETUVIŲ K.
OBJAŠNENJE SIMBOLA	OBJAŠNENJE SIMBOLA	EXPLICAREA SIMBOLURILOR	SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE	SIMBOLIU PAAIŠKINIMAS
Rizik od trovanja, zbog otrovnih gasova	Opasnost od trovanja, zbog otrovnih plinova	Risc de otrăvire, din cauza gazelor toxice	Mérgezésveszély a mérgező gázok miatt	Apsinuodijimo rizika dėl toksiškų dujų
Rizik od povrede od opekokina ili požara, zbog vrele šljake	Opasnost od opekokina ili požara, zbog vruće troske	Risc de rănire prin arsuri sau incendiu, din cauza zgurii fierbinți	Égési sérülés vagy tűz veszélye a forró salak miatt	Nudegimo sužalojimo ar gaistro rizika dėl karšto šlapko
Ne držite ili ne radite u vlažnom okruženju	Nemojte držati ili ne raditi u mokrom okruženju	Nu păstrați și nu acționați într-un mediu umed	Ne tárolja és ne működtesse nedves környezetben	Negalima laikyti ar veikti drėgnoje aplinkoje
Rizik od oštećenja očiju, zbog izvora svjetlosti ili laserskog zraka. Ne usmeravaj prema golim okom	Rizik od oštećenja oka, zbog izvora svjetlosti ili laserske zrake. Ne usmjeravati prema golom oku	Risc de deteriorare a ochilor, din cauza sursei de lumină sau a fasciculului laser. Nu îndreptați spre ochiul liber	Szemkárosodás veszélye fényforrás vagy lézersugár miatt. Ne irányítsa szabad szemre	Akiu pažeidimo rizika dėl šviesos šaltiniu ar lazerio spinduliu. Negalima nukreipti į plika akimi
Redovno pregledavajte kabl za napajanje na oštećenje. Odmah izvadite utikač iz utičnice ako je kabl oštećen ili prerezan	Redovito provjeravajte je li kabel za napajanje oštećen. Odmah izvucite utikač iz napajanja ako je kabel oštećen ili prerezan	Inspectați în mod regulat cablul de alimentare să nu prezinte deteriorări. Scoateți imediat stecherul din priza de retea, în cazul în care cablul este deteriorat sau căiat	Rendszeresen ellenőrizze a tágkábelt, hogy nem sérült-e. Azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, ha a kábel megsérül vagy elvágódott	Reguliariai tikrinkite mažinimo laida, ar néra pažeidimų. Nedelsdami nuimkite kištuk nuo elektros tinklo, jei kabelis pažeistas arba supjaustytas
Uklanjanje jedinice iz električnog snabdevanja pre čišćenja, prilagođavanja ili održavanja	Uklonite jedinicu iz električnog napajanja prije čišćenja, podešavanja ili održavanja	Scoateți unitatea de alimentare electrică înainte de curățare, reglare sau întreținere	Tisztítás, beállítás vagy karbantartás előtt távolítsa el az egységet az elektromos hálózatról	Prieš valydam, reguliuodami ar prižiūredami, išimkite įrenginį iš elektros tiekimo
Rizik od oštećenja. Držite ljude, životinje ili obližnju imovinu najmanje 15 metara dalje	Rizik od oštećenja. Držite ljude, životinje ili obližnje imanje na udaljenosti od najmanje 15m	Risc de deteriorare. Tîneți oamenii, animalele sau bunurile din apropiere la cel puțin 15m distanță	Károsodás veszélye. Tartsa az embereket, állatokat vagy a közeli ingatlant legalább 15m távolságra	Žalos rizika. Laikykite žmones, gyvūnus ar netoliiese esantj turta bent už 15m atstumu
Tačka prizemne veze	Točka povezivanja tla	Punct de conectare la sol	Föld csatlakozási pont	Jžeminimo jungties taškas
Mora se reciklirati i uvek ga treba raspologati u skladu sa važećim direktivama	Mora se reciklirati i uvek ga treba raspologati u skladu sa važećim direktivama	Trebuie reciclat și trebuie întotdeauna eliminat în conformitate cu directivele aplicabile	Újrahasznosítani kell, és mindenkor a vonatkozó irányelvnek megfelelően kell ártalmatlanítani	Turi būti perdirbtas ir visada turi būti šalinamas pagal taikomas direktyvas
U skladu sa važećim bezbednosnim direktivama i relativnim standardima	U skladu s primjenjivim sigurnosnim direktivama i relativnim standardima	Respectă directivele de siguranță aplicabile și standardele aferente	Megfelel a vonatkozó biztonsági irányelvnek és a vonatkozó szabványoknak	Atitinka taikomas saugos direktyvas ir santykinius standartus

ENGLISH

GENERAL SAFETY WARNINGS

Read and understand this owner's manual before operating this product. You can help prevent accidents by being familiar with your product's controls and by observing safe operating procedures and safety signs. Always use your common sense to avoid all situations considered beyond your capability. Do not use while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or any other medication. Keep bystanders and animals that could be hurt, as well as items that could be damaged away, while operating. Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the product. Local laws may restrict the minimum age of the operator. Bear in mind that the operator or user is responsible for accidents or unexpected events occurring to other people, animals or their property. Do not expose the product to excessive moisture, dust, dirt or corrosive vapors. Do not mount equipment or accessories on the machine not foreseen or approved by the manufacturer. Never attempt to modify the product. Non-authorized modifications or accessories can result in serious personal injury or the death of the operator or others. Consult your authorized dealer for disassembly and service, not covered in this manual. If something breaks or an accident occurs while working, turn off the machine immediately and move it away to prevent further damage. In case foreign body has entered the machine, stop it immediately, inspect it for any damage and make repairs before starting it again.

PROTECTIVE EQUIPMENT

Make sure that you use appropriate and certified protective equipment when operating the unit. Always wear clothing which does not hamper movements, protective gloves, goggles, half-mask respirator, ear protection and anti-shear safety boots with non-slip soles. Never wear scarves, necklaces or any hanging or flapping accessory and clothing that could catch in the machine. Tie up your hair if it is long.

Wear a full coverage helmet with appropriate shade (see ANSI Z87.1 safety standard) and safety glasses while welding. Wear proper gloves and protective clothing to prevent your skin from being exposed to hot metals, UV and IR rays.

FIRE AND BURN HAZARDS

Some parts of the machine get hot enough to ignite flammable materials. Electric equipment malfunctions can cause sparks which could ignite flammable material. Make sure that you keep your work area clean and tidy and do not use the machine near flammable material. Remove all flammable materials within 10m of the welding arc. If removal is not possible, tightly cover them with fireproof covers. Take precautions to ensure that flying sparks do not cause fires or explosions in hidden areas, cracks or areas you cannot see. If a fire occurs, use an appropriate fire extinguisher. Wear garments that are oil-free with no pockets or cuffs that will collect sparks. Keep work lead connected as close to the

weld area as possible to prevent any unknown, unintended paths of electrical current from causing electrical shock and fire hazards.

Some parts of the machine get hot enough to cause burn damage. Pay attention not to touch them in order to avoid getting burned. Let the machine cool before storing it. Keep your hands and your body away from the torch flame and the working area in general. Do not point torch at any body part of yourself or anyone else.

CATEGORY SAFETY WARNINGS

SAFE OPERATION

All of the operational levers of the machine must move from one position to the other easily and must not need forcing. The electric cables and in particular the main plug cable must be in perfect condition to avoid the generation of any sparks or the risk of electric shock. The handgrips and protection devices must be clean and dry as well as securely fastened to the machine. Make sure that you always use the correct tool for each job in order to avoid machine failure or injury and avoid overloading the machine. The voltage and frequency ratings of the electricity supply must be within the specifications of the machine. Make sure that the machine switch is off when plugging it in, in order to avoid risk due to unintentional starting. Remove any keys and wrenches from the machine before operating. Make sure that you stop the machine and unplug it from mains:

- ▶ When mounting or removing accessories and tools.
- ▶ Whenever you leave the machine unattended.
- ▶ During cleaning or maintenance.
- ▶ In case of a malfunction or overload of the machine.
- ▶ During machine repositioning, transportation or storage.

The cutting arc produces ultraviolet (UV) and infrared (IR) rays that can cause injury to your eyes and skin. Do not look at the cutting arc without proper eye protection. Always use a helmet that covers your full face from the neck to top of head and to the back of each ear. Use a lens that meets ANSI standards and safety glasses. For welders under 160 Amps output, use a shade 10 lens; for above 160 Amps, use a shade 12. Refer to the ANSI standard Z87.1 for more information. Cover all bare skin areas exposed to the arc with protective clothing and shoes. Wear flame-retardant cloth or leather shirts, coats, pants or coveralls. Use screens or other barriers to protect other people from the arc rays emitted from your cutting.

High pressure cylinders can explode if damaged, so treat them carefully. Never expose cylinders to high heat, sparks, open flames, mechanical shocks or arcs. Do not touch cylinder with torch. Do not cut on the cylinder. Always secure cylinder upright to a cart or stationary object. Keep cylinders away from welding or electrical circuits. Use the proper regulators, gas hose and fittings for the specific application. Do not look into the valve when opening it. Use protective cylinder cap whenever possible.

POISON HAZARDS

Fumes emitted from the cutting process displace clean air and can result in injury or death. Do not breathe in fumes emitted by the cutting process. Make sure your breathing air is clean and safe. Work only in a well-ventilated area or use a ventilation device to remove cutting fumes from the environment where you will be working. Do not cut on coated materials (galvanized, cadmium plated or containing zinc, mercury or barium), as they emit harmful fumes that are dangerous to breathe. If necessary use a ventilator, respirator with air supply or remove the coating from the material in the cut area. Refer to the material safety data sheet for the manufacturer's instructions. Do not cut near materials that will emit toxic fumes when heated. Vapors from cleaners, sprays and degreasers can be highly toxic when heated.

ROTATING PARTS HAZARDS

Rotating parts can cause serious injury. Avoid contacting the rotating parts when they are still in rotation and make sure that you keep anything that could be trapped in the operating machine, such as loose hair and clothing, away. Keep your hands away from the machining area when operating the machine.

ELECTRICITY HAZARDS

Make sure that the electric cables of the machine and the mains plug, that it is connected to, are in good condition and not worn. Never use a damaged machine or a machine with damaged or worn electric cables and plugs. Do not expose the machine and the electric cables to wet conditions and never touch when wet. Use a socket outlet with ground contact. Do not come in contact with grounded surfaces or electric cables, to avoid the risk of electric shock. Do not use the cable to pull the plug out of the socket. Always lead the power cable away from the rear of the machine and protect it from heat, oil and sharp objects. . When the machine is to be used outdoors, use only extension cords intended for outdoor use. The cross section of any extension cable must measure at least 1,5mm² and the mains connection must be protected by an appropriate fuse.

WORKING AREA HAZARDS

Thoroughly inspect the whole work area and use a rake or yard brush to manually loosen debris and remove anything that could be projected by the machine, be a hazardous source or cause damage to the machine if run over (stones, branches, iron wire, bones etc.). Check that there are no bystanders, animal or items that could be damaged within at least 10 meters of the machine's range of action. Work only in daylight, or with suitable artificial light, in good visibility conditions. Try not to cause any noise disturbance, by only using this machine at reasonable times of the day.

Take on a firm and well-balanced position. Where possible, avoid working on wet, slippery ground or in any case on uneven or steep ground that does not guarantee stability for the operator.

Storing of tools that are not in use should be done in a dry and safe place away from the operating machine and out of the reach of children.

Keep harmful arc rays shielded from the view of others.

Mount the machine securely on a solid bench or cart that will keep it stable and prevent it from tipping over or falling.

REMAINING HAZARDS

The machine was built using modern technology and in accordance with recognized safety rules. Even when all safety measures are in place, some remaining hazards, which are not yet evident, may be present. The operator should use common sense and take necessary precautions to avoid risk due to remaining hazards.

PRODUCT SPECIFICATIONS

INTENDED USE

This product was designed and manufactured to be used for cutting of metal objects. It's cutting capacity is 15mm or less. It's operating principle is high speed cutting using high density plasma arc as source of the heat. The plasma arc would be acquired by the compressed air as ionization medium and the compression of the torch's nozzle.

Environmental conditions during operation as follows:

- ▶ Temperature of -10°C to +40°C.
- ▶ Humidity ≤50% at 40°C and ≤90% at 20°C
- ▶ Altitude less than 1000m.
- ▶ Power supply requirements:
- ▶ Frequency distortion should be less than ±2% of rated value.
- ▶ Fluctuation of voltage is less than ±20% of rated value.

Any other use differing from the above-mentioned ones could be hazardous, harm people and/or damage things and the machine.

IMPROPER USE

The machine must not be used for handling hazardous materials, e.g. accumulation of inflammable or explosive products, solid material or any other object that could be dangerous to the machine itself as well as the operator, bystanders, animals or property.

Examples of improper use may include, but are not limited to operating the machine:

1. Without the original accessories supplied by the manufacturer.
2. With original accessories but in a way not in accordance to the instructions.
3. Without original spare parts.
4. With unauthorized modifications.

NOTE

According to the applicable product liability laws, the manufacturer of the device does not assume liability for damages to the product or damages caused by the product that occurs due to:

1. Improper handling no complied with the operating instructions.
2. Repairs by third parties and not by authorized

- service technicians.
- 3. Installation of non-original spare parts.
- 4. Non-intended use.
- 5. Electrical system breakdown due to power of the machine in a manner not compliant with the electric and VDE regulations.

TECHNICAL DATA		
Article Number	47 489	
Model	POWERCUT 50K	
Type	Plasma	
Rated input voltage	V	230
Power supply frequency	Hz	50
Phase	1	
Rated input capacity	kVA	7,59
Rated input current	A	33
Output no load voltage	V	293
Rated operation voltage	V	100
Output current	A	15 - 50
Gas flow	L/ min	300
Air pressure	MPa	0,30-0,60
Lag gas time	s	5-10
Max cutting thickness	mm	15
Rated duty cycle	20%	
Cooling type	Air	
Insulation grade	H	
Protection Class	IP21S	
Cooling type	Air	
Net weight	kg	11
Dimensions (L*W*H)	cm	44,0 x 17,5 x 34,0

IDENTIFICATION (FIG. 1-2)

1. Power indicator
2. Protection indicator
3. Adjustment knob
4. Ground lead output
5. Torch output
6. Gas regulator
7. Handle
8. ON/OFF switch
9. Power cable
10. Gas valve
11. Gas inlet
12. Torch
13. Electrode
14. Distributer
15. Nozzle
16. Protection cover

OPERATION

PREPARING THE UNIT

Unpacking and completing the assembly should be done on a flat and stable surface, with enough space for moving the machine and its packaging, always making use of suitable equipment.

WARNING

Always unplug your machine from power source before any adjustment.

OPERATING THE UNIT

WARNING

Connect ground lead as close to the area being cut as possible to ensure a good ground. Do not allow any body part to come in contact with the torch head if you are in contact with the material being cut. Do not drape cables over or around your body. Do not overuse or overheat your cutter. Allow proper cooling time between duty cycles. Do not point torch at any body part of yourself or anyone else. Always use this cutter in the rated duty cycle to prevent excessive heat and failure.

On the machine you will find the data table with the below information:

X = Duty cycle

I1 = Rated input current

I2 = Rated cutting current

P1 = Rated input power

U0 = No load rated voltage

U1 = Rated input voltage

U2 = Rated load voltage

When the supply power is on, it shows the input power supply voltage. Turn the ON/OFF switch to on position and observe if the operation state is normal and if the fan starts up as supposed. The power indicator should be on. If there is no compressed air, or the air pressure is not enough, the pressure lack indication will be on. Switch the torch cooling switch to the 'Gas Cooling', adjust air decompression valve till the air pressure is up to the cutting craft's requirement and no less than 0.33MPa. Adjust the gas and observe if the compressed air flow is smooth. Turn on the torch switch and begin the cutting operation once the cutting plasma pilot is made.

Cutting

► Put the torch's nozzle at the start of the work piece (with slight touch or lift). Turn on the torch switch to ignite the plasma pilot. After the work piece is cut thoroughly, then move the torch along the cutting direction uniformly. The cutting speed should be aimed to cut thoroughly. If the speed is too quick, the work piece won't be cut very thoroughly, or if too slow, the cut quality would be affected even result into broken piece.

► Turn off the torch after the cutting, then the plasma pilot will extinguish and then withdraw the torch. The cutting process is over then.

MAINTENANCE AND CLEANING

WARNING

For your own safety, turn the switch off and remove plug from power source outlet before any operation of maintenance on the machine. Keep your appliance clean. In order to avoid overheating of the motor, regularly check the air openings for any dust sticking on. After a longer period of use, it is recommended to have the machine checked by an authorized dealer service. Connections and repairs of electrical equipment may only be carried out by an electrician.

POWER CORD

To avoid shock or fire hazard, if the power cord is worm or cut, or damaged in any way, have it replace immediately. Electrical connection cables often suffer insulation damage. Possible causes are:

- ▶ Punch points when connection cables are run through window or door gaps.
- ▶ Kinks resulting from incorrect attachment or laying of the connection cable.
- ▶ Cuts resulting from running over the connecting cable.
- ▶ Insulation damage resulting from forcefully pulling out of the wall socket.
- ▶ Cracks through aging of insulation.
- ▶ Such defective electrical connection cables must not be used as the insulation damage makes them extremely hazardous.

CLEANING

Use a small soft brush to clean the outside of the unit. Do not use strong detergents. Household cleaners that contain aromatic oils such as pine and lemon and solvents such as kerosene can damage plastic housing or handle. Wipe off any moisture with a soft cloth. Remove dust, dirt and machining residues with an appropriate vacuum cleaner if necessary.

STORAGE WARNING

Turn the switch off and remove the machine from its power source to store it. Store the machine only in dry and well ventilated areas.

In case the machine will be stored for an extended time, use the following storage procedure:

1. Thoroughly clean it and inspect for any loose or damaged parts. Repair or replace damaged parts and tighten loose screws, nuts or bolts.
2. Lubricate and apply grease, where required.
3. Store it in its original packaging.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle raw materials instead of disposing as waste. Machine, accessories and packaging should be sorted for environment friendly recycling. The plastic components are labeled for categorized recycling.

This product must not be disposed of together with domestic waste in compliance with relative

legislation referring to waste of electrical and electronic equipment. This product must be disposed of at a designated collection point. This can occur, for example, by handing it in at an authorized collecting point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. Improper handling of waste equipment may have negative consequences for the environment and human health due to potentially hazardous substances that are often contained in electrical and electronic equipment. By properly disposing of this product, you are also contributing to the effective use of natural resources.

You can obtain information on collection points for waste equipment from your municipal administration, public waste disposal authority, an authorized body for the disposal of waste electrical and electronic equipment or your waste disposal company.

WARRANTY

This product is warranted in accordance with the legal / country specific regulations, effective from the date of purchase by the first user. Damage attributable to normal wear and tear, overload or improper handling will be excluded from the warranty. In case of a claim, please send the product, completely assembled, to your dealer or the official service center.

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

Lisez et comprenez ce manuel du propriétaire avant d'utiliser ce produit. Vous pouvez aider à prévenir les accidents en vous familiarisant avec les commandes de votre produit et en observant les procédures d'utilisation et les panneaux de sécurité en toute sécurité. Utilisez toujours votre bon sens pour éviter toutes les situations considérées comme dépassant vos capacités. Ne pas utiliser lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de tout autre médicament. Eloignez les passants et les animaux qui pourraient être blessés, ainsi que les objets qui pourraient être endommagés, pendant le fonctionnement. Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non familiarisées avec ces instructions utiliser le produit. Les lois locales peuvent restreindre l'âge minimum de l'opérateur. Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou événements inattendus survenant à d'autres personnes, animaux ou leurs biens. N'exposez pas le produit à une humidité excessive, à la poussière, à la saleté ou à des vapeurs corrosives. Ne pas monter d'équipements ou d'accessoires sur la machine non prévus ou approuvés par le fabricant. N'essayez jamais de modifier le produit. Des modifications ou des accessoires non autorisés peuvent entraîner des blessures graves ou la mort de l'opérateur ou d'autres personnes. Consultez votre revendeur agréé pour le démontage et l'entretien, qui ne sont pas traités dans ce manuel. Si quelque chose se brise ou qu'un accident survient pendant le travail, éteignez immédiatement la machine et éloignez-la pour éviter d'autres dommages. Si un corps étranger a pénétré dans la machine, l'arrêter immédiatement, l'inspecter pour tout dommage et effectuer les réparations avant de la redémarrer.

ÉQUIPEMENT PROTECTEUR

Assurez-vous que vous utilisez un équipement de protection approprié et certifié lors de l'utilisation de l'unité. Portez toujours des vêtements qui ne gênent pas les mouvements, des gants de protection, des lunettes, un demi-masque respiratoire, des protections auditives et des bottes de sécurité anti-cisaillement à semelles antidérapantes. Ne portez jamais d'écharpes, de colliers ou d'accessoires et vêtements suspendus ou flottants qui pourraient s'accrocher dans la machine. Attachez vos cheveux s'ils sont longs. Portez un casque intégral avec une teinte appropriée (voir la norme de sécurité ANSI Z87.1) et des lunettes de sécurité pendant la coupe. Portez des gants et des vêtements de protection appropriés pour éviter que votre peau ne soit exposée aux métaux chauds, aux rayons UV et IR.

RISQUES D'INCENDIE ET DE BRULURE

Certaines parties de la machine deviennent suffisamment chaudes pour enflammer des matériaux inflammables. Les dysfonctionnements de l'équipement électrique peuvent provoquer des

étincelles qui pourraient enflammer des matériaux inflammables. Assurez-vous de garder votre zone de travail propre et rangée et n'utilisez pas la machine à proximité de matériaux inflammables. Retirez tous les matériaux inflammables à moins de 10 m de l'arc de coupe. Si le retrait n'est pas possible, couvrez-les hermétiquement avec des couvertures ignifugées. Prenez des précautions pour vous assurer que les étincelles projetées ne provoquent pas d'incendies ou d'explosions dans des zones cachées, des fissures ou des zones que vous ne pouvez pas voir. En cas d'incendie, utilisez un extincteur approprié. Portez des vêtements sans huile, sans poches ni poignets susceptibles de collecter des étincelles. Gardez le câble de travail connecté aussi près que possible de la zone de coupe pour éviter que des chemins de courant électrique inconnus et involontaires ne provoquent des risques d'électrocution et d'incendie. Certaines parties de la machine deviennent suffisamment chaudes pour causer des brûlures. Faites attention à ne pas les toucher afin d'éviter de vous brûler. Laissez la machine refroidir avant de la ranger. Gardez vos mains et votre corps éloignés de la flamme de la torche et de la zone de travail en général. Ne dirigez pas la torche vers une partie du corps de vous-même ou de quelqu'un d'autre.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DE CATÉGORIE

FONCTIONNEMENT SÛR

Tous les leviers de commande de la machine doivent passer d'une position à l'autre facilement et ne doivent pas avoir besoin de forcer. Les câbles électriques et en particulier le câble de la prise principale doivent être en parfait état pour éviter la génération d'étincelles ou le risque de choc électrique. Les poignées et dispositifs de protection doivent être propres et secs et solidement fixés à la machine. Assurez-vous de toujours utiliser l'outil approprié pour chaque tâche afin d'éviter une panne ou des blessures de la machine et d'éviter de surcharger la machine. La tension et la fréquence nominales de l'alimentation électrique doivent être conformes aux spécifications de la machine. Assurez-vous que l'interrupteur de la machine est éteint lors de son branchement, afin d'éviter les risques dus à un démarrage intempestif. Retirez toutes les clés et clés de la machine avant de l'utiliser.

Assurez-vous d'arrêter la machine et de la débrancher du secteur :

- ▶ Lors du montage ou du retrait d'accessoires et d'outils.
 - ▶ Chaque fois que vous laissez la machine sans surveillance.
 - ▶ Pendant le nettoyage ou l'entretien.
 - ▶ En cas de dysfonctionnement ou de surcharge de la machine.
 - ▶ Lors du repositionnement, du transport ou du stockage de la machine.
- L'arc de coupe produit des rayons ultraviolets (UV) et infrarouges (IR) qui peuvent causer des blessures aux yeux et à la peau. Ne regardez pas

L'arc de coupe sans une protection oculaire appropriée. Utilisez toujours un casque qui couvre tout le visage du cou au sommet de la tête et à l'arrière de chaque oreille. Utilisez des verres conformes aux normes ANSI et des lunettes de sécurité. Pour les appareils d'une puissance inférieure à 160 ampères, utilisez un objectif de teinte 10 ; pour plus de 160 ampères, utilisez une nuance 12. Rapportez-vous à la norme ANSI Z87.1 pour plus d'informations. Couvrir toutes les zones de peau nue exposées à l'arc avec des vêtements et des chaussures de protection. Portez des chemises, des manteaux, des pantalons ou des combinaisons en tissu ignifuge ou en cuir. Utilisez des écrans ou d'autres barrières pour protéger les autres personnes des rayons d'arc émis par votre coupe. Les bouteilles à haute pression peuvent exploser si elles sont endommagées, alors traitez-les avec précaution. N'exposez jamais les bouteilles à une chaleur élevée, des étincelles, des flammes nues, des chocs mécaniques ou des arcs. Ne touchez pas la bouteille avec une torche. Ne coupez pas sur la bouteille. Fixez toujours la bouteille à la verticale pour un chariot ou un objet fixe. Gardez les bouteilles éloignées des circuits de coupe ou électriques. Utilisez les régulateurs, les tuyaux de gaz et les raccords appropriés pour l'application spécifique. Ne regardez pas dans la valve lorsque vous l'ouvrez. Utilisez un bouchon de bouteille de protection dans la mesure du possible.

RISQUES DE POISON

Les fumées émises par le processus de coupe déplacent l'air pur et peuvent entraîner des blessures ou la mort. Ne pas respirer les fumées émises par le processus de coupe. Assurez-vous que votre air respirable est propre et sûr. Travaillez uniquement dans une zone bien ventilée ou utilisez un dispositif de ventilation pour évacuer les fumées de coupe de l'environnement dans lequel vous allez travailler. Ne pas couper sur des matériaux enduits (galvanisés, cadmiés ou contenant du zinc, du mercure ou du baryum), car ils dégagent des fumées nocives et dangereuses à respirer. Si nécessaire, utilisez un ventilateur, un respirateur avec alimentation en air ou retirez le revêtement du matériau dans la zone de coupe. Se référer à la fiche signalétique pour les instructions du fabricant. Ne pas couper à proximité de matériaux qui émettent des fumées toxiques lorsqu'ils sont chauffés. Les vapeurs des nettoyants, sprays et dégraissants peuvent être très toxiques lorsqu'elles sont chauffées.

RISQUES DES PIÈCES EN ROTATION

Les pièces en rotation peuvent causer des blessures graves. Évitez tout contact avec les pièces rotatives lorsqu'elles sont encore en rotation et assurez-vous de garder à l'écart tout ce qui pourrait être coincé dans la machine en fonctionnement, comme les cheveux et les vêtements dénoués. Gardez vos mains éloignées de la zone d'usinage lorsque vous utilisez la machine.

RISQUES ÉLECTRIQUES

Assurez-vous que les câbles électriques de la machine et la prise secteur, à laquelle elle est connectée, sont en bon état et non usés. N'utilisez jamais une machine endommagée ou une machine avec des câbles et des fiches électriques endommagés ou usés. N'exposez pas la machine et les câbles électriques à des conditions humides et ne touchez jamais lorsqu'ils sont mouillés. Utilisez une prise de courant avec contact à la terre. N'entrez pas en contact avec des surfaces mises à la terre ou des câbles électriques, pour éviter le risque de choc électrique. N'utilisez pas le câble pour retirer la fiche de la prise. Éloignez toujours le câble d'alimentation de l'arrière de la machine et protégez-le de la chaleur, de l'huile et des objets tranchants. . Lorsque la machine doit être utilisée à l'extérieur, utilisez uniquement des rallonges destinées à une utilisation en extérieur. La section transversale de tout câble de rallonge doit mesurer au moins 1,5 mm² et la connexion au secteur doit être protégée par un fusible approprié.

DANGERS DE LA ZONE DE TRAVAIL

Inspectez soigneusement toute la zone de travail et utilisez un râteau ou une brosse de jardin pour détacher manuellement les débris et enlever tout ce qui pourrait être projeté par la machine, constituer une source dangereuse ou endommager la machine en cas de renversement (pierres, branches, fil de fer, os etc.). Vérifiez qu'il n'y a pas de spectateurs, d'animaux ou d'objets susceptibles d'être endommagés à moins de 10 mètres du rayon d'action de la machine.

Travaillez uniquement à la lumière du jour, ou avec une lumière artificielle appropriée, dans de bonnes conditions de visibilité. Essayez de ne pas causer de nuisances sonores en n'utilisant cette machine qu'à des heures raisonnables de la journée.

Adoptez une position ferme et équilibrée. Dans la mesure du possible, évitez de travailler sur un sol mouillé, glissant ou en tout cas sur un sol accidenté ou escarpé qui ne garantit pas la stabilité pour l'opérateur.

Le stockage des outils qui ne sont pas utilisés doit être effectué dans un endroit sec et sûr, loin de la machine en fonctionnement et hors de la portée des enfants.

Gardez les rayons d'arc nocifs à l'abri de la vue des autres.

Montez la machine en toute sécurité sur un banc ou un chariot solide qui la maintiendra stable et l'empêchera de basculer ou de tomber.

RISQUES RESTANTS

La machine a été construite à l'aide de la technologie moderne et conformément aux règles de sécurité reconnues. Même lorsque toutes les mesures de sécurité sont en place, certains dangers restants, qui ne sont pas encore évidents, peuvent être présents. L'opérateur doit faire preuve de bon sens et prendre les précautions nécessaires pour éviter les risques dus aux dangers restants.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

UTILISATION PRÉVUE

Ce produit a été conçu et fabriqué pour être utilisé pour la coupe d'objets métalliques. Sa capacité de coupe est de 15 mm ou moins. Son principe de fonctionnement est la coupe à grande vitesse utilisant un arc plasma haute densité comme source de chaleur. L'arc plasma serait acquis par l'air comprimé comme moyen d'ionisation et la compression de la buse de la torche.

Conditions environnementales pendant le fonctionnement comme suit :

- ▶ Température de -10°C à +40°C.
- ▶ Humidité ≤50% à 40°C et ≤90% à 20°C
- ▶ Altitude inférieure à 1000m.
- ▶ Alimentation électrique requise :
- ▶ La distorsion de fréquence doit être inférieure à ±2 % de la valeur nominale.
- ▶ La fluctuation de la tension est inférieure à ± 20 % de la valeur nominale.

Toute autre utilisation différente de celles mentionnées ci-dessus pourrait être dangereuse, blesser les personnes et/ou endommager les choses et la machine.

UTILISATION INCORRECTE

La machine ne doit pas être utilisée pour manipuler des matières dangereuses, par ex. accumulation de produits inflammables ou explosifs, de matière solide ou de tout autre objet pouvant être dangereux pour la machine elle-même ainsi que pour l'opérateur, les personnes présentes, les animaux ou les biens.

Des exemples d'utilisation inappropriée peuvent inclure, sans s'y limiter, l'utilisation de la machine :

1. Sans les accessoires d'origine fournis par le fabricant.
2. Avec des accessoires d'origine mais d'une manière non conforme aux instructions.
3. Sans pièces détachées d'origine.
4. Avec des modifications non autorisées.

REMARQUE

Conformément aux lois applicables en matière de responsabilité du fait des produits, le fabricant de l'appareil n'assume aucune responsabilité pour les dommages au produit ou les dommages causés par le produit qui se produisent en raison de :

1. Manipulation non conforme aux instructions d'utilisation.
2. Réparations par des tiers et non par des techniciens de service agréés.
3. Installation de pièces de rechange non originales.
4. Utilisation non conforme.
5. Panne du système électrique due à l'alimentation de la machine d'une manière non conforme aux réglementations électriques et VDE.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro de l'article	47 489	
Modèle	POWERCUT 50K	
Type	Plasma	
Tension d'entrée nominale	V	230
Fréquence d'alimentation	Hz	50
Phase		1
Capacité d'entrée nominale	kVA	7,59
Courant d'entrée nominal	A	33
Tension de sortie à vide	V	293
Tension de fonctionnement nominale	V	100
Courant de sortie	A	15 - 50
Flux du gaz	L/ min	300
Pression de l'air	MPa	0,30-0,60
Temps de latence du gaz	s	5-10
Épaisseur de coupe max	mm	15
Cycle de service nominal		20%
Type de refroidissement		Air
Degré d'isolation		H
Classe de protection		IP21S
Type de refroidissement		Air
Poids net	kg	11
Dimensions (LxLxT)	cm	44,0 x 17,5 x 34,0

IDENTIFICATION (FIG. 1-2)

1. Indicateur d'alimentation
2. Indicateur de protection
3. Bouton de réglage
4. Sortie du fil de terre
5. Sortie torche
6. Régulateur de gaz
7. Manipuler
8. Interrupteur marche / arrêt
9. Câble d'alimentation
10. Robinet de gaz
11. Entrée de gaz
12. Torche
13. Électrode
14. Distributeur
15. Buse
16. Housse de protection

OPÉRATION

PRÉPARATION DE L'UNITÉ

Le déballage et l'achèvement de l'assemblage doivent être effectués sur une surface plane et

stable, avec suffisamment d'espace pour déplacer la machine et son emballage, en utilisant toujours un équipement approprié.

ATTENTION

Débranchez toujours votre machine de la source d'alimentation avant tout réglage.

FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ

ATTENTION

Connectez le fil de terre aussi près que possible de la zone à couper pour assurer une bonne mise à la terre. Ne laissez aucune partie du corps entrer en contact avec la tête de la torche si vous êtes en contact avec le matériau à couper, autour de votre corps. N'utilisez pas trop ou ne surchauffez pas votre cutter. Laissez un temps de refroidissement approprié entre les cycles de service. Ne dirigez pas la torche vers une partie du corps de vous-même ou de quelqu'un d'autre. Utilisez toujours ce cutter dans le cycle de fonctionnement nominal pour éviter une chaleur excessive et une défaillance.

Sur la machine, vous trouverez le tableau de données avec les informations ci-dessous :

X = Cycle de service

I1 = Courant d'entrée nominal

I2 = Courant de coupe nominal

P1 = Puissance d'entrée nominale

U0 = Tension nominale à vide

U1 = Tension d'entrée nominale

U2 = Tension de charge nominale

Lorsque l'alimentation est allumée, il affiche la tension d'alimentation d'entrée. Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position marche et observez si l'état de fonctionnement est normal et si le ventilateur démarre comme prévu. L'indicateur d'alimentation doit être allumé. Si il n'y a pas d'air comprimé, ou la pression d'air n'est pas suffisante, l'indication de manque de pression sera allumée. Basculez l'interrupteur de refroidissement de la torche sur le « refroidissement au gaz », ajustez la souape de décompression d'air jusqu'à ce que la pression d'air soit à la hauteur des exigences de l'engin de coupe et pas moins de 0,33 MPa. Ajustez le gaz et observez si le débit d'air comprimé est régulier. Allumez l'interrupteur de la torche et commencez l'opération de coupe une fois que le pilote de plasma de coupe est fait.

Coupe:

- ▶ Placer la buse de la torche au début de la pièce à travailler (avec un léger toucher ou soulever). Allumez l'interrupteur de la torche pour allumer la veilleuse à plasma. Une fois que la pièce à usiner est bien coupée, déplacez la torche uniformément le long de la direction de coupe. La vitesse de coupe doit viser à couper complètement. Si la vitesse est trop rapide, la pièce à usiner ne sera pas coupée très soigneusement, ou si elle est trop lente, la qualité de la coupe serait affectée, voire aboutirait à une pièce cassée.
- ▶ Eteindre la torche après la découpe, puis le pilote plasma s'éteindra puis retirera la torche. Le processus de coupe est alors terminé.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ATTENTION

Pour votre propre sécurité, éteignez l'interrupteur et débranchez la fiche de la prise de courant avant toute opération de maintenance sur la machine.

Gardez votre appareil propre. Afin d'éviter une surchauffe du moteur, vérifiez régulièrement les ouvertures d'aération pour toute adhérence de poussière. Après une longue période d'utilisation, il est recommandé de faire contrôler la machine par un service après-vente agréé. Les branchements et les réparations d'équipements électriques ne peuvent être effectués que par un électricien.

CORDON D'ALIMENTATION

Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, si le cordon d'alimentation est vermiculé ou coupé, ou endommagé de quelque manière que ce soit, faites-le remplacer immédiatement. Les câbles de connexion électrique subissent souvent des dommages d'isolation. Les causes possibles sont :

- ▶ Points de perforation lorsque les câbles de connexion passent à travers les ouvertures des fenêtres ou des portes.
- ▶ Entortilllements résultant d'une mauvaise fixation ou pose du câble de raccordement.
- ▶ Coupures résultant du passage sur le câble de raccordement.
- ▶ Dommages d'isolation résultant d'un retrait forcé de la prise murale.
- ▶ Fissures par vieillissement de l'isolant.
- ▶ De tels câbles de connexion électrique défectueux ne doivent pas être utilisés car les dommages de l'isolation les rendent extrêmement dangereux.

NETTOYAGE

Utilisez une petite brosse douce pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. N'utilisez pas de détergents puissants. Les nettoyants ménagers qui contiennent des huiles aromatiques telles que le pin et le citron et des solvants tels que le kérósène peuvent endommager le boîtier ou la poignée en plastique. Essayez toute humidité avec un chiffon doux. Éliminez la poussière, la saleté et les résidus d'usinage avec un aspirateur approprié si nécessaire.

ESPACE DE RANGEMENT

ATTENTION

Éteignez l'interrupteur et retirez la machine de sa source d'alimentation pour la ranger. Stockez la machine uniquement dans des zones sèches et bien aérées.

Si la machine doit être stockée pendant une période prolongée, utilisez la procédure de stockage suivante :

1. Nettoyez le soigneusement et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces desserrées ou endommagées. Réparez ou remplacez les pièces endommagées et serrez les vis, écrous ou boulons desserrés.

2. Lubrifiez et appliquez de la graisse, si nécessaire.
3. Conservez-le dans son emballage d'origine.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Recycler les matières premières au lieu de les jeter comme déchets. La machine, les accessoires et les emballages doivent être triés pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les composants en plastique sont étiquetés pour un recyclage catégorisé.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères conformément à la législation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce produit doit être éliminé dans un point de collecte désigné. Cela peut se produire, par exemple, en le déposant dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Une mauvaise manipulation des déchets d'équipements peut avoir des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine en raison des substances potentiellement dangereuses qui sont souvent contenues dans les équipements électriques et électroniques. En vous débarrassant correctement de ce produit, vous contribuez également à l'utilisation efficace des ressources naturelles.

Vous pouvez obtenir des informations sur les points de collecte des déchets d'équipements auprès de votre administration communale, de l'autorité publique d'élimination des déchets, d'un organisme agréé pour l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ou de votre entreprise d'élimination des déchets.

GARANTIE

Ce produit est garanti conformément aux réglementations légales/specifiques au pays, en vigueur à compter de la date d'achat par le premier utilisateur. Les dommages attribuables à l'usure normale, à la surcharge ou à une mauvaise manipulation seront exclus de la garantie. En cas de réclamation, veuillez envoyer le produit, complètement assemblé, à votre revendeur ou au centre de service officiel.

ITALIANO

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

Leggere e comprendere questo manuale del proprietario prima di utilizzare questo prodotto. Puoi aiutare a prevenire gli incidenti conoscendo i comandi del tuo prodotto e osservando le procedure operative sicure e i segnali di sicurezza. Usa sempre il tuo buon senso per evitare tutte le situazioni considerate oltre le tue capacità. Non utilizzare quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o altri farmaci. Tenere lontani gli astanti e gli animali che potrebbero essere feriti, così come gli oggetti che potrebbero essere danneggiati, durante il funzionamento. Non consentire mai a bambini o persone che non hanno familiarità con queste istruzioni di utilizzare il prodotto. Le leggi locali possono limitare l'età minima dell'operatore. Tenere presente che l'operatore o l'utente è responsabile di incidenti o imprevisti occorsi ad altre persone, animali o a loro proprietà. Non esporre il prodotto a umidità eccessiva, polvere, sporco o vapori corrosivi. Non montare sulla macchina attrezature o accessori non previsti o approvati dal costruttore. Non tentare mai di modificare il prodotto. Modifiche o accessori non autorizzati possono provocare gravi lesioni personali o la morte dell'operatore o di altri. Consultare il proprio rivenditore autorizzato per lo smontaggio e l'assistenza, non trattati in questo manuale. Se qualcosa si rompe o si verifica un incidente durante il lavoro, spegnere immediatamente la macchina e allontanarla per evitare ulteriori danni. Nel caso in cui corpi estranei siano entrati nella macchina, fermarla immediatamente, ispezionarla per eventuali danni ed effettuare le riparazioni prima di riavviarla.

ATTREZZATURA DI PROTEZIONE

Assicurarsi di utilizzare dispositivi di protezione appropriati e certificati durante l'utilizzo dell'unità. Indossare sempre indumenti che non intralciino i movimenti, guanti protettivi, occhiali, respiratore a semimaschera, protezioni per le orecchie e stivali di sicurezza antitaglio con suola antiscivolo. Non indossare mai sciarpe, collane o altri accessori e indumenti appesi o svolazzanti che potrebbero impigliarsi nella macchina. Lega i capelli se sono lunghi.

Indossare un casco a copertura totale con ombra appropriata (vedi standard di sicurezza ANSI Z87.1) e occhiali di sicurezza durante il taglio. Indossare guanti e indumenti protettivi adeguati per evitare che la pelle venga esposta a metalli caldi, raggi UV e IR.

PERICOLI DI INCENDIO E USTIONI

Alcune parti della macchina si surriscaldano abbastanza da incendiare materiali infiammabili. I malfunzionamenti delle apparecchiature elettriche possono causare scintille che potrebbero incendiare materiale infiammabile. Assicurati di mantenere la tua area di lavoro pulita e ordinata e non utilizzare la macchina vicino a materiale infiammabile. Rimuovere tutti i materiali infiammabili

entro 10 m dall'arco di taglio. Se la rimozione non è possibile, coprirli ermeticamente con coperture ignifughe. Prendere precauzioni per garantire che le scintille volanti non causino incendi o esplosioni in aree nascoste, crepe o aree non visibili. In caso di incendio, utilizzare un estintore appropriato. Indossare indumenti privi di olio, senza tasche o polsini che raccolgano scintille. Tenere il cavo di lavoro collegato il più vicino possibile all'area di taglio per evitare che percorsi sconosciuti e involontari di corrente elettrica causi scosse elettriche e rischi di incendio.

Alcune parti della macchina si surriscaldano abbastanza da provocare ustioni. Fare attenzione a non toccarli per evitare di scottarsi. Lascia raffreddare la macchina prima di riporla. Tenere le mani e il corpo lontano dalla fiamma della torcia e dall'area di lavoro in generale. Non puntare la torcia verso nessuna parte del corpo di te stesso o di chiunque altro.

CATEGORIA AVVERTENZE DI SICUREZZA

FUNZIONAMENTO SICURO

Tutte le leve di manovra della macchina devono spostarsi facilmente da una posizione all'altra e non devono essere forzate. I cavi elettrici ed in particolare il cavo della spina principale devono essere in perfette condizioni per evitare la generazione di scintille o il rischio di scosse elettriche. Le impugnature ed i dispositivi di protezione devono essere puliti ed asciutti oltre che ben fissati alla macchina. Assicurarsi di utilizzare sempre l'utensile corretto per ogni lavoro al fine di evitare guasti o lesioni alla macchina ed evitare di sovraccaricare la macchina. I valori di tensione e frequenza dell'alimentazione elettrica devono rientrare nelle specifiche della macchina. Assicurarsi che l'interruttore della macchina sia spento quando la si collega, per evitare rischi dovuti a un avviamento involontario. Rimuovere eventuali chiavi e chiavi inglesi dalla macchina prima di utilizzarla. Assicurarsi di spegnere la macchina e scollarla dalla rete:

- ▶ Durante il montaggio o la rimozione di accessori e strumenti.
- ▶ Ogni volta che lasci la macchina incustodita.
- ▶ Durante la pulizia o la manutenzione.
- ▶ In caso di malfunzionamento o sovraccarico della macchina.

▶ Durante il riposizionamento, il trasporto o lo stocaggio della macchina.
L'arco di taglio produce raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR) che possono causare lesioni agli occhi e alla pelle. Non guardare l'arco di taglio senza un'adeguata protezione per gli occhi. Usa sempre un casco che copra l'intera faccia dal collo alla sommità della testa e alla parte posteriore di ciascun orecchio. Utilizzare una lente che soddisfi gli standard ANSI e occhiali di sicurezza. Per i cutter con uscita inferiore a 160 Ampere, utilizzare una lente sfumatura 10; per più di 160 Ampere, utilizzare una tonalità 12. Fare riferimento allo standard ANSI Z87.1 per ulteriori informazioni. Coprire tutte le aree della pelle nuda esposte all'arco con

indumenti e scarpe protettivi. Indossare camicie, cappotti, pantaloni o tute ignifughe in tessuto o pelle. Usa schermi o altre barriere per proteggere altre persone dai raggi dell'arco emessi dal tuo taglio.

I cilindri ad alta pressione possono esplodere se danneggiati, quindi trattarli con cura. Non esporre mai i cilindri a calore elevato, scintille, fiamme libere, urti meccanici o archi. Non toccare il cilindro con la torcia. Non tagliare sul cilindro. Fissare sempre il cilindro in posizione verticale per un carrello o un oggetto fisso. Tenere le bombole lontane da circuiti di taglio o elettrici. Utilizzare i regolatori, il tubo del gas e i raccordi appropriati per l'applicazione specifica. Non guardare nella valvola durante l'apertura. Utilizzare il cappuccio protettivo della bombola ogni volta che è possibile.

RISCHI DI VELENO

I fumi emessi dal processo di taglio spostano l'aria pulita e possono provocare lesioni o morte. Non respirare i fumi emessi dal processo di taglio. Assicurarsi che la tua aria respirabile sia pulita e sicura. Lavorare solo in un'area ben ventilata o utilizzare un dispositivo di ventilazione per rimuovere i fumi di taglio dall'ambiente in cui si lavorerà. Non tagliare su materiali rivestiti (zincati, cadmiati o contenenti zinco, mercurio o bario), poiché emettono fumi nocivi e pericolosi da respirare. Se necessario, utilizzare un ventilatore, un respiratore con alimentazione d'aria o rimuovere il rivestimento dal materiale nell'area di taglio. Fare riferimento alla scheda di sicurezza dei materiali per le istruzioni del produttore. Non tagliare vicino a materiali che emettono fumi tossici se riscaldati. I vapori di detergenti, spray e sgrassanti possono essere altamente tossici se riscaldati.

PERICOLI DA PARTI ROTANTI

Le parti rotanti possono causare lesioni gravi. Evitare di entrare in contatto con le parti rotanti quando sono ancora in rotazione e assicurarsi di tenere lontano tutto ciò che potrebbe essere intrappolato nella macchina operatrice, come capelli sciolti e vestiti. Tenere le mani lontane dall'area di lavorazione durante il funzionamento della macchina.

PERICOLI ELETTRICI

Assicurarsi che i cavi elettrici della macchina e la spina di rete, a cui è collegata, siano in buono stato e non usurati. Non utilizzare mai una macchina danneggiata o una macchina con cavi elettrici e spine danneggiati o usurati. Non esporre la macchina ai cavi elettrici a condizioni umide e non tocarli mai quando sono bagnati. Utilizzare una presa con contatto di terra. Non entrare in contatto con superfici messe a terra o cavi elettrici, per evitare il rischio di scosse elettriche. Non utilizzare il cavo per estrarre la spina dalla presa. Allontanare sempre il cavo di alimentazione dal retro della macchina e proteggerlo da calore, olio e oggetti appuntiti.. Quando la macchina deve essere utilizzata all'aperto, utilizzare solo prolunghe destinate

all'uso esterno. La sezione di un'eventuale prolunga deve misurare almeno 1,5mm² e il collegamento alla rete deve essere protetto da un apposito fusibile.

PERICOLI NELL'AREA DI LAVORO

Ispezionare accuratamente l'intera area di lavoro e utilizzare un rastrello o una spazzola da giardino per allentare manualmente i detriti e rimuovere tutto ciò che potrebbe essere proiettato dalla macchina, essere una fonte pericolosa o causare danni alla macchina se investito (sassi, rami, filo di ferro, ossa eccetera.). Verificare che non vi siano astanti, animali o oggetti che potrebbero essere danneggiati entro almeno 10 metri dal raggio d'azione della macchina. Work only in daylight, or with suitable artificial light, in good visibility conditions. Try not to cause any noise disturbance, by only using this machine at reasonable times of the day.

Take on a firm and well-balanced position. Where possible, avoid working on wet, slippery ground or in any case on uneven or steep ground that does not guarantee stability for the operator.

Storing of tools that are not in use should be done in a dry and safe place away from the operating machine and out of the reach of children.

Keep harmful arc rays shielded from the view of others.

Mount the machine securely on a solid bench or cart that will keep it stable and prevent it from tipping over or falling.

REMAINING HAZARDS

The machine was built using modern technology and in accordance with recognized safety rules. Even when all safety measures are in place, some remaining hazards, which are not yet evident, may be present. The operator should use common sense and take necessary precautions to avoid risk due to remaining hazards.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

USO PREVISTO

Questo prodotto è stato progettato e realizzato per essere utilizzato per il taglio di oggetti metallici. La sua capacità di taglio è di 15 mm o meno. Il suo principio operativo è il taglio ad alta velocità utilizzando l'arco plasma ad alta densità come fonte di calore. L'arco plasma verrebbe acquisito dall'aria compressa come mezzo di ionizzazione e dalla compressione dell'ugello della torcia.

Condizioni ambientali durante il funzionamento come segue:

- Temperatura da -10°C a +40°C.
 - Umidità ≤50% a 40°C e ≤90% a 20°C
 - Altitudine inferiore a 1000 m.
 - Requisiti di alimentazione:
 - La distorsione di frequenza deve essere inferiore a ±2% del valore nominale.
 - La fluttuazione della tensione è inferiore a ± 20% del valore nominale.
- Qualsiasi altro utilizzo diverso da quelli sopra indicati potrebbe essere pericoloso, arrecare danno a persone e/o danneggiare cose e la macchina.

USO IMPROPRI

La macchina non deve essere utilizzata per la movimentazione di materiali pericolosi, ad es. accumulo di prodotti infiammabili o esplosivi, materiale solido o qualsiasi altro oggetto che possa essere pericoloso per la macchina stessa, nonché per l'operatore, gli astanti, gli animali o le cose.

Esempi di uso improprio possono includere, ma non sono limitati al funzionamento della macchina:

1. Senza gli accessori originali forniti dal produttore.
2. Con accessori originali ma in modo non conforme alle istruzioni.
3. Senza ricambi originali.
4. Con modifiche non autorizzate.

NOTA

In base alle leggi applicabili sulla responsabilità del prodotto, il produttore del dispositivo non si assume alcuna responsabilità per danni al prodotto o danni causati dal prodotto che si verificano a causa di:

1. Manipolazione impropria non conforme alle istruzioni per l'uso.
2. Riparazioni da parte di terzi e non da tecnici di assistenza autorizzati.
3. Installazione di ricambi non originali.
4. Uso non previsto.
5. Guasto all'impianto elettrico per alimentazione della macchina non conforme alle normative elettriche e VDE.

DATI TECNICI

Numero dell'articolo	47 489	
Modello	POWERCUT 50K	
Tipo	Plasma	
Tensione di ingresso nominale	V	230
Frequenza di alimentazione	Hz	50
Fase	1	
Capacità di ingresso nominale	kVA	7,59
Corrente nominale di ingresso	A	33
Uscita senza tensione di carico	V	293
Tensione nominale di esercizio	V	100
Corrente di uscita	A	15 - 50
Flusso di gas	L/min	300
Pressione dell'aria	MPa	0,30-0,60
Tempo di ritardo del gas	s	5-10
Spessore massimo di taglio	mm	15

DATI TECNICI		
Numero dell'articolo	47 489	
Modello	POWERCUT 50K	
Ciclo di lavoro nominale	20%	
Tipo di raffreddamento	Aria	
Grado di isolamento	H	
Classe di protezione	IP21S	
Tipo di raffreddamento	Aria	
Peso netto	kg	11
Dimensioni (LxLxA)	cm	44,0 x 17,5 x 34,0

IDENTIFICAZIONE (FIG. 1-2)

1. Indicatore di energia
2. Indicatore di protezione
3. Manopola di regolazione
4. Uscita del cavo di massa
5. Uscita torcia
6. Regolatore del gas
7. Maneggiare
8. Interruttore ON/OFF
9. Cavo di alimentazione
10. Valvola del gas
11. Ingresso gas
12. Torcia
13. Elettrodo
14. Distributore
15. Ugello
16. Copertura di protezione

FUNZIONAMENTO

PREPARAZIONE DELL'UNITÀ

Il disimballaggio e il completamento del montaggio devono essere effettuati su una superficie piatta e stabile, con spazio sufficiente per spostare la macchina e il suo imballo, avvalendosi sempre di attrezzi adeguati.

AVVERTIMENTO

Scollegare sempre la macchina dalla fonte di alimentazione prima di qualsiasi regolazione.

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ

AVVERTIMENTO

Collegare il cavo di massa il più vicino possibile all'area da tagliare per garantire una buona messa a terra. Non consentire a nessuna parte del corpo di entrare in contatto con la testa della torcia se si è in contatto con il materiale da tagliare. Non avvolgere i cavi sopra o intorno al corpo. Non utilizzare eccessivamente o surriscaldare la fresa. Consentire un tempo di raffreddamento adeguato tra i cicli di lavoro. Non puntare la torcia verso nessuna parte del corpo di se stessi o di chiunque altro. Utilizzare sempre questa taglierina nel ciclo di lavoro nominale per evitare surriscaldamento e guasti. Sulla macchina troverete la tabella dati con le seguenti informazioni:

X = Ciclo di lavoro

I1 = Corrente nominale di ingresso

I2 = Corrente nominale di taglio

P1 = Potenza nominale in ingresso

U0 = Tensione nominale a vuoto

U1 = Tensione di ingresso nominale

U2 = Tensione nominale di carico

Quando l'alimentazione è attiva, mostra la tensione di alimentazione in ingresso. Portare l'interruttore ON/OFF in posizione on e osservare se lo stato di funzionamento è normale e se la ventola si avvia come previsto. L'indicatore di alimentazione dovrebbe essere acceso. Se non c'è aria compressa, o la pressione dell'aria non è sufficiente, l'indicazione di mancanza di pressione sarà accesa. Portare l'interruttore di raffreddamento della torcia su Raffreddamento gas*, regolare la valvola di decompressione dell'aria fino a quando la pressione dell'aria non è all'altezza dei requisiti dell'imbarcazione da taglio e non inferiore a 0,33 MPa. Regolare il gas e osservare se il flusso di aria compressa è regolare. Accendere l'interruttore della torcia e iniziare l'operazione di taglio una volta eseguito il pilota del plasma di taglio.

Coupe:

► Mettere l'ugello della torcia all'inizio del pezzo da lavorare (con un leggero tocco o sollevamento). Accendi l'interruttore della torcia per accendere il pilota al plasma. Dopo che il pezzo da lavorare è stato tagliato completamente, spostare la torcia lungo la direzione di taglio in modo uniforme. La velocità di taglio dovrebbe essere mirata a tagliare completamente. Se la velocità è troppo elevata, il pezzo da lavorare non verrà tagliato molto accuratamente, o se troppo lenta, la qualità del taglio ne risentirebbe anche se si rompesse il pezzo.

► Spegnere la torcia dopo il taglio, quindi il pilota al plasma si spegnerà e quindi ritirerà la torcia. Il processo di taglio è quindi finito.

MANUTENZIONE E PULIZIA

AVVERTIMENTO

Per la propria sicurezza, spegnere l'interruttore e rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di qualsiasi operazione di manutenzione sulla macchina.

Mantieni pulito il tuo apparecchio. Per evitare il surriscaldamento del motore, controllare regolarmente le prese d'aria per l'eventuale presenza di polvere. Dopo un lungo periodo di utilizzo, si consiglia di far controllare la macchina da un rivenditore autorizzato. I collegamenti e le riparazioni delle apparecchiature elettriche possono essere eseguiti solo da un elettricista.

CAVO DI ALIMENTAZIONE

Per evitare il rischio di scosse o incendi, se il cavo di alimentazione è attorcigliato, tagliato o danneggiato in qualsiasi modo, farlo sostituire immediatamente. I cavi di collegamento elettrico spesso subiscono danni all'isolamento. Le possibili cause sono:

► Punti di perforazione quando i cavi di collega-

- mento passano attraverso finestre o porte.
- ▶ Piegature dovute a fissaggio o posa non corretti del cavo di collegamento.
 - ▶ Tagli derivanti dal passaggio sul cavo di collegamento.
 - ▶ Danni all'isolamento derivanti dall'estrazione forzata dalla presa a muro.
 - ▶ Crepe dovute all'invecchiamento dell'isolamento.
 - ▶ Tali cavi di collegamento elettrico difettosi non devono essere utilizzati poiché il danno all'isolamento li rende estremamente pericolosi.

PULIZIA

Utilizzare una piccola spazzola morbida per pulire l'esterno dell'unità. Non utilizzare detergenti forti. I detergenti per la casa che contengono oli aromatici come pino e limone e solventi come il cherosene possono danneggiare l'alloggiamento o il manico in plastica. Eliminare l'umidità con un panno morbido. Se necessario rimuovere polvere, sporco e residui di lavorazione con un apposito aspirapolvere.

CONSERVAZIONE

AVVERTIMENTO

Spegnere l'interruttore e rimuovere la macchina dalla sua fonte di alimentazione per riporla. Riporre la macchina solo in luoghi asciutti e ben ventilati.

Nel caso in cui la macchina venga stoccatata per un periodo prolungato, utilizzare la seguente procedura di conservazione:

1. Pulirlo accuratamente e ispezionare eventuali parti allentate o danneggiate. Riparare o sostituire le parti danneggiate e serrare viti, dadi o bulloni allentati.
2. Lubrificare e applicare grasso, dove richiesto.
3. Conservalo nella sua confezione originale.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Riciclare le materie prime invece di smaltire come rifiuti. La macchina, gli accessori e l'imballaggio devono essere selezionati per un riciclaggio rispettoso dell'ambiente. I componenti in plastica sono etichettati per il riciclaggio classificato.

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici nel rispetto della normativa relativa in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo prodotto deve essere smaltito in un punto di raccolta designato. Ciò può avvenire, ad esempio, consegnandolo presso un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La manipolazione impropria delle apparecchiature di scarso può avere conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana a causa di sostanze potenzialmente pericolose che sono spesso contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltendo correttamente questo prodotto, contribuisce anche all'uso efficace delle risorse naturali.

È possibile ottenere informazioni sui punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature presso

la propria amministrazione comunale, l'autorità pubblica per lo smaltimento dei rifiuti, un ente autorizzato allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o la propria azienda di smaltimento dei rifiuti.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito in conformità con le normative legali/specifiche del paese, in vigore dalla data di acquisto da parte del primo utente. I danni attribuibili a normale usura, sovraccarico o manipolazione impropria saranno esclusi dalla garanzia. In caso di reclamo, inviare il prodotto, completamente assemblato, al proprio rivenditore o al centro di assistenza ufficiale.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε και κατανοήστε αυτό το εγχειρίδιο κατόχου προτού θέσετε σε λειτουργία το παρόν μηχάνημα. Μπορείτε να αποφύγετε ατυχήματα αν είστε εξοικειωμένοι με τα χειριστήρια του προϊόντος και τηρώντας τις ασφαλείς διαδικασίες λειτουργίας και τα σήματα ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε πάντα κοινή λογική σκέψη ώστε να αποφύγετε να βρεθείτε σε κατάσταση πέρα των δυνατοτήτων σας. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Κρατείστε παρευρισκομένους και ζώα που θα μπορούσαν να τραυματιστούν, όπως και αντικείμενα που στα οποία θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη, μακριά κατά τη λειτουργία του μηχανήματος. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις οδηγίες χρήσης να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα. Ήτοπική νομοθεσία είναι πιθανόν να ορίζει κατώτατη ηλικία χρήστη. Πάντα να θυμάστε πως ο χειριστής ή χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή απρόσμενα γεγονότα που τυχόν προκληθούν σε άλλους ανθρώπους, ζώα ή την περιουσία τους. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική υγρασία, ασκόν, βρωμά ή διαβρωτικούς ατμούς. Μην προσαρμόζετε στο μηχάνημα εξοπλισμό ή αξεσουάρ που μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Ποτέ μην επικειρίσετε να τροποποιήσετε το προϊόν. Μη εξουσιοδοτήμενες τροποποιήσεις ή αξεσουάρ μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χειριστή ή άλλων. Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σας για αποσυναρμόλογη και επισκευή, που δεν καλύπτεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Εάν κάτι σπάσει ή συμβεί ατύχημα κατά τη διάρκεια της εργασίας, απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα και μετακινήστε το για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές. Σε περίπτωση που έχετε σώμα εισέθει στο μηχάνημα, σταματήστε το αμέσως, επιθεωρήστε το για τυχόν ζημιές και πραγματοποιήστε επισκευές προτού το ξαναρχίσετε.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Να χρησιμοποιείτε πάντα σχετικό και εγκεκριμένο προστατευτικό εξοπλισμό όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα. Να φοράτε πάντα ρουχισμό που δεν περιορίζει τις κινήσεις σας, προστατευτικά γάντια, γυαλιά, μάσκα αναπνοής, προστατευτικό εξοπλισμό ακοής και μπότες προστασίας με σόλες υψηλής πρόσφυσης. Να μην φοράτε κασκόλ, κολιέ ή οποιηδήποτε αξεσουάρ που κρέμεται ή περισσεύει και θα μπορούσε να παγιδεύεται στο μηχάνημα. Μαζίψτε τα μαλλιά σας αν είναι μακριά. Φοράτε κράνος πλήρους κάλυψης με κατάλληλη σκίαση (βλ. πρότυπο ασφαλείας ANSI Z87.1) και γυαλιά ασφαλείας κατά τη συγκόλληση. Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτικό ρουχισμό για να αποτρέψετε την έκθεση του δέρματός σας σε καυτά μέταλλα, ακτίνες UV και IR.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Ορισμένα μέρη του μηχανήματος θερμαίνονται αρκετά και μπορεί να οδηγήσουν εύφλεκτα υλικά

σε ανάφλεξη. Οι δυσλειτουργίες του ηλεκτρικού εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες που θα μπορούσαν να αναφλέξουν εύφλεκτα υλικά. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και τακτοποιημένο και μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Αφαιρέστε όλα τα εύφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σημείο κοπής. Εάν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση, καλύψτε τα καλά με πυρίμαχα καλύμματα. Λάβετε προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι σπινθήρες που εξιστρακίζονται δεν προκαλούν πυρκαγιές ή εκρήξεις σε κρυφές περιοχές, ρωγμές ή περιοχές που δεν μπορείτε να δείτε. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, χρησιμοποιήστε κατάλληλο πυρσοβεστήρα. Φοράτε ρούχα που δεν περιέχουν λάδια, χωρίς τσέπες ή μανσέτες που θα μαζεύουν σπινθήρες. Διατηρήστε το καλώδιο εργασίας συνδεδεμένο όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή κοπής για να αποτρέψετε τυχόν άγνωστες, ακούσιες διαδρομές ηλεκτρικού ρεύματος από το να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ορισμένες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν σε βαθμό που μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Προσέξτε να μην έρχεται σε επαφή με αυτές. Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει πριν την αποθήκευσή του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όλοι οι μοχλοί λειτουργίας του μηχανήματος πρέπει να μετακινούνται εύκολα μεταξύ των θέσεών τους και να μη χρειάζεται πίεση. Τα ηλεκτρικά καλώδια και ειδικά το καλώδιο της παροχής πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση για αποφυγή σπινθήρων ή του ρίσκου ηλεκτροσόκ. Οι χειρολαβές και οι προστασίες του μηχανήματος πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και επαρκώς σφιγμένες στις θέσεις τους στο μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό εργαλείο για κάθε εργασία, προκειμένου να αποφύγετε βλάβη του μηχανήματος ή τραυματισμό και αποφύγετε την υπερφόρτωση του μηχανήματος. Οι τιμές τάσης και συνχρόνητας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι εντός των προδιαγραφών του μηχανήματος. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του μηχανήματος είναι σε βθημένος όταν το συνδέετε στην πρίζα, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο λόγω ακούσιας εκκίνησης. Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά και εργαλεία από το μηχάνημα πριν από τη λειτουργία.

Σιγουρευτείτε ότι έχετε σταματήσει το μηχάνημα και πως το έχετε αποσυνδέσει από την παροχή μετανομάτου:

- Όταν προσαρμόζετε ή αφαιρείτε αξεσουάρ.
 - Όποτε αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη.
 - Κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
 - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή υπερφόρτωσης του μηχανήματος.
 - Κατά την επαναποθέτηση, τη μεταφορά ή την αποθήκευση του μηχανήματος.
- Το τόξο κοπής παράγει υπεριώδεις (UV) και υπέρυθρες (IR) ακτίνες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στα μάτια και το δέρμα σας. Μην

κοιτάτε το τόξο κοπής χωρίς την κατάλληλη προστασία για τα μάτια. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα κράνος που καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπό σας από το λαιμό μέχρι την κουφή του κεφαλιού και μέχρι το πίσω μέρος κάθε αυτιού. Χρησιμοποιήστε φακό που πληροί τα πρότυπα ANSI και γυαλιά ασφαλείας. Για συγκολλητές κάτω των 160 Amps, χρησιμοποιήστε φακό απόχρωσης 10, για πάνω από 160 Amps, χρησιμοποιήστε μια απόχρωση 12. Ανατρέξτε στο πρότυπο ANSI Z87.1 για περισσότερες πληροφορίες. Καλύψτε όλες τις περιοχές του γυμνού δέρματος που εκτίθενται στο τόξο με προστατευτικά ρούχα και παπούτσια. Φοράτε ρουχισμό από υφασμα επιβραδυντικό της φωτιάς ή δερμάτινα πουκάμισα, παλτό, παντελόνια ή φόρμες. Χρησιμοποιήστε μάσκες ή άλλα εμπόδια για να προστατεύσετε άλλους ανθρώπους από τις ακτίνες τόξου που εκπέμπονται από τη κοπή σας.

Οι φυάλες υψηλής πίεσης μπορεί να εκραγούν εάν καταστραφούν, γι' αυτό μεταχειρίστε τις προσεκτικά. Μην εκθέτετε ποτέ τις φυάλες σε υψηλή θερμότητα, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες, μηχανικούς κραδασμούς ή τόξα. Μην αγγίζετε τον κύλινδρο με το πιστόλι. Μην κόβετε στον κύλινδρο. Να στερεώνετε πάντα τον κύλινδρο σε όρθια θέση σε καρδότι η σταθερό αντικείμενο. Κρατήστε τις φυάλες μακριά από συγκόλληση ή ηλεκτρικά κυκλώματα. Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους ρυθμιστές, σωλήνα αερίου και εξαρτήματα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Μην κοιτάτε μέσα στη βαλβίδα όταν την ανοίγετε. Χρησιμοποιήστε προστατευτικό καπάκι φυάλης όποτε είναι δυνατόν.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ

Οι αναθυμιάσεις που εκπέμπονται από τη διαδικασία κοπής εκτοπίζουν τον καθαρό αέρα και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή θάνατο. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις που εκπέμπονται από τη διαδικασία κοπής. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας που αναπνέετε είναι καθαρός και ασφαλής. Εργάστετε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο ή χρησιμοποιήστε μια συσκευή εξαερισμού για να απομακρύνετε τους καπνούς κοπής από το περιβάλλον όπου θα εργαστείτε. Μην κόβετε σε επικαλυμμένα υλικά (γαλβανισμένα, επικαλυμμένα με κάδιμο ή που περιέχουν ψευδάργυρο, υδραργυρού ή βάριο), καθώς εκπέμπουν επιβλαβείς αναθυμιάσεις που είναι επικίνδυνες να αναπνεύσουν. Εάν κρειάζεται, χρησιμοποιήστε ανεμιστήρα, αναπνευστήρα με παροχή αέρα ή αφαριέστε την επιστροφή από το υλικό στην περιοχή κοπής. Ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού για τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην κόβετε κοντά σε υλικά που θα εκπέμπουν τοξικές αναθυμιάσεις όταν θερμαίνονται. Οι ατμοί από καθαριστικά, σπρέι και απολιπαντικά μπορεί να είναι ιδιαίτερα τοξικοί όταν θερμαίνονται.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Τα περιστρεφόμενα μέρη μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με τα περιστρεφόμενα μέρη όταν βρίσκονται ακόμη σε περιστροφή και βεβαιωθείτε ότι

διατηρείτε μακριά οτιδήποτε μπορεί να παγιδευτεί στο εν λειτουργία μηχάνημα, όπως χαλαρά μαλλιά και ρούχα. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από την περιοχή μηχανικής επεξεργασίας κατά τη λειτουργία του μηχανήματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια του μηχανήματος και η πρίζα, στην οποία είναι συνδεδέμενο, είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουν φθαρεί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα μηχάνημα με βλάβη ή ένα μηχάνημα με κατεστραμμένα ή φθαρμένα ηλεκτρικά καλώδια και βύσματα. Μην εκθέτετε το μηχάνημα και τα ηλεκτρικά καλώδια σε υγρές συνθήκες και μην αγγίζετε ποτέ όταν είναι βρεγμένο. Χρησιμοποιήστε μια πρίζα με επαφή γείωσης. Μην έρθετε σε επαφή με γειωμένες επιφάνειες ή ηλεκτρικά καλώδια, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην χρησιμοποιείτε τα καλώδια για να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα. Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας, οδηγείτε πάντα τα καλώδια τροφοδοσίας μακριά από το πίσω μέρος του μηχανήματος και προστατεύστε τα από θερμότητα, λάδι και αιχμηρά αντικείμενα. Όταν το μηχάνημα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια επέκτασης που προορίζονται για εξωτερική χρήση. Η διατομή οποιουδήποτε καλωδίου επέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 mm² και η συνδέση δικτύου πρέπει να προστατεύεται από κατάλληλη ασφάλεια.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιθεωρήστε διεξοδικά ολόκληρο το χώρο εργασίας και χρησιμοποιήστε μια τσουγκράνα ή σκούπα για να καλαρώσετε τυχόν υπολείμματα και να αφαιρέσετε οτιδήποτε μπορεί να εκτοξευτεί από το μηχάνημα, να αποτελέσει πηγή κινδύνου ή να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα εάν περάσει από πάνω του (πέτρες, κλαδιά, σύρμα, κόκκαλα, κτλ.). Ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν παρευρισκόμενοι, κατοικίδια ζώα ή αντικείμενα που θα μπορούσαν να υποστούν ζημιά σε απόσταση τουλάχιστον 10m του εύρους εργασίας του μηχανήματος.

Εργαστείτε μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή με καλό τεχνητό φως σε καλές συνθήκες ορατότητας. Προσπαθήστε να μην προκαλέσετε αναταραχή λόγω θορύβου, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα μόνο σε λογικές ώρες της πρέμας.

Διατηρείτε γερή και καλής ισορροπίας θέση εργασίας. Όπου είναι δυνατόν, αποφύγετε να εργάζεστε σε υγρό, οιλισθηρό έδαφος ή σε κάθε περίπτωση σε ανώμαλο ή απότομο έδαφος που δεν εγγυάται σταθερότητα για τον κειριστή.

Η αποθήκευση εργαλείων που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να γίνεται σε ξηρό και ασφαλές μέρος μακριά από το εν λειτουργία μηχάνημα και εκτός πρόσβασης για τα παιδιά.

Κρατήστε τις επιβλαβείς ακτίνες τόξου πίσω από ασπίδα προστασίας της θέας των παρεβρισκομένων.

Τοποθετήστε το μηχάνημα με ασφάλεια σε έναν συμπαγή πάγκο ή καρότσι που θα το κρατήσει σταθερό και θα αποτρέψει την ανατροπή ή την πτώση του.

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Το μηχάνημα κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία και σύμφωνα με αναγνωρισμένους κανόνες ασφαλείας. Ακόμη και όταν εφαρμόζονται όλα τα μέτρα ασφαλείας, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι εναπομείναντες κίνδυνοι, οι οποίοι δεν είναι ακόμη εμφανείς. Οχειριστής πρέπει να χρησιμοποιεί την κοινή λογική και να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφύγει τον κίνδυνο λόγω τυχόν εναπομεινάντων κινδύνων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να χρησιμοποιείται για την κοπή μεταλλικών αντικειμένων. Η ικανότητα κοπής είναι υλικού πάχους 15mm ή μικρότερη. Η αρχή λειτουργίας του είναι η κοπή υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιώντας τόσο πλάσματος υψηλής πυκνότητας ως πηγή θερμότητας. Το τόσο πλάσματος θα αποκτηθεί από τον πειραισμένο αρέα ως μέσο ιονισμού και τη συμπίεση του ακροφυσίου.

Περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη λειτουργία ως εξής:

- Θερμοκρασία από -10° έως +40°.
- Υγρασία ≤50% στους 40° και ≤90% στους 20°.
- Υψόμετρο μικρότερο από 1000 μέτρα.
- Απαιτήσεις τροφοδόσιας:
- Η παραμόρφωση συνχρόνης πρέπει να είναι μικρότερη από ±2% της ονομαστικής τιμής.
- Η διακύμανση της τάσης είναι μικρότερη από ±20% της ονομαστικής τιμής.

Κάθε διαφορετική χρήση από τις παραπάνω αναφερόμενες θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη, να προκαλέσει βλάβη σε ανθρώπους ή / και ζημιά σε υλικά και το μηχάνημα.

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για χειρισμό επικίνδυνων υλικών, π.χ. συσσώρευση εύφλεκτων ή εκρηκτικών προϊόντων, στρέού υλικού ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου που θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για το ίδιο το μηχάνημα καθώς και για τον χειριστή, τους παρευρισκόμενους, τα ζώα ή την ιδιοκτησία.

Παραδείγματα μη προβλεπόμενης χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε λειτουργία του μηχανήματος:

1. Χωρίς γνήσια εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
2. Με γνήσια εξαρτήματα αλλά με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τις οδηγίες.
3. Χωρίς γνήσια ανταλλακτικά.
4. Με μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ευθύνης προϊόντος, ο κατασκευαστής της συσκευής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή ζημιές που προκλήθηκαν από το προϊόν που οφείλονται σε:

1. Λανθασμένο χειρισμό μη σύμφωνο με τις οδηγίες χρήσης.
2. Επισκευές από τρίτους και όχι από εξουσιοδο-

τημένους τεχνικούς σέρβις.

3. Εγκατάσταση μη γνήσιων ανταλλακτικών.

4. Μη προβλεπόμενη χρήση.

5. Βλάβη ηλεκτρικού συστήματος λόγω τροφοδοσίας του μηχανήματος κατά τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τους ηλεκτρικούς κανονισμούς VDE και DIN.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός είδους	47 489	
Μοντέλο	POWERCUT 50K	
Τύπος	Πλάσμα	
Ονομαστική τάση εισόδου	V	230
Συχνότητα τροφοδοσίας	Hz	50
Φάση	1	
Ονομαστική χωρητικότητα εισόδου	kVA	7,59
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου	A	33
Τάση εξόδου χωρίς φορτίο	V	293
Ονομαστική τάση λειτουργίας	V	100
Ρεύμα εξόδου	A	15 - 50
Ροή αερίου	L/min	300
Πίεση αέρα	MPa	0,30-0,60
Χρόνος καθυστέρησης αερίου	s	5-10
Μέγιστο πάχος κοπής	mm	15
Ονομαστικός κύκλος λειτουργίας	20%	
Τύπος ψύξης	Αέρας	
Βαθμός μόνωσης	H	
Κατηγορία Προστασίας	IP21S	
Τύπος ψύξης	Αέρας	
Καθαρό βάρος	kg	11
Διαστάσεις (MxPxY)	cm	44,0 x 17,5 x 34,0

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΩΝ (ΕΙΚ. 1-2)

1. Ένδειξη ισχύος
2. Ένδειξη προστασίας
3. Ρυθμιστής
4. Θέση γείωσης
5. Θέση κάννης
6. Ρυθμιστής αερίου
7. Χειρολαβή
8. Διακόπτης ON/OFF
9. Καλώδιο τροφοδοσίας
10. Βαλβίδα αερίου
11. Είσοδος αερίου
12. Κάννη

13. Ηλεκτρόδιο
14. Διαμοιραστής
15. Ακροφύσιο
16. Προστατευτικό κάλυμμα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Η αποσυσκευασία και η συναρμολόγηση πρέπει να γίνονται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, με επαρκή χώρο για τη μετακίνηση του μηχανήματος και της συσκευασίας του και με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποσυνδέστε πάντα το μηχάνημά σας από την πηγή τροφοδοσίας πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Συνδέστε το καλώδιο γείωσης όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή που κόβετε για να εξασφαλίσετε καλή γείωση. Μην αφήνετε κανένα μέρος του σώματος να έρθει σε επαφή με την κεφαλή της κάννης είστε σε επαφή με το υλικό που κόβετε. Μην τραβάτε καλώδια πάνω ή γύρω από το σώμα σας. Μην υπερβάλλετε ή υπερθερμαίνετε τον κόφτη σας. Αφήστε τον κατάλληλο χρόνο ψύξης μεταξύ των κύκλων λειτουργίας. Μην στρέφετε την κάννη σε κανένα μέρος του σώματός σας ή σε κανέναν άλλο. Χρησιμοποιείτε πάντα αυτόν τον κόφτη στον ονομαστικό κύκλο λειτουργίας για να αποτρέψετε την υπερβολική θερμότητα και την αστοχία.

Στο μηχάνημα θα βρείτε τον πίνακα δεδομένων με τις παρακάτω πληροφορίες:

X = Κύκλος λειτουργίας

I1 = Ονομαστικό ρεύμα εισόδου

I2 = Ονομαστικό ρεύμα κοπής

P1 = Ονομαστική ισχύς εισόδου

U0 = Χωρίς ονομαστική τάση φορτίου

U1 = Ονομαστική τάση εισόδου

U2 = Ονομαστική τάση φορτίου

Όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, δείχνει την τάση τροφοδοσίας εισόδου. Γιρίστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση ενεργοποίησης και παρατηρήστε εάν τη κατάσταση λειτουργίας είναι κανονική και εάν ο ανεμιστήρας ξεκινά όπως υποτίθεται. Η ένδειξη τροφοδοσίας πρέπει να είναι αναμενόντα. Εάν δεν υπάρχει πεπιεσμένος αέρας ή η πίεση αέρα δεν είναι αρκετή, η ένδειξη έλλειψης πίεσης θα είναι ενεργοποιημένη. Ρυθμίστε τον διακόπτη ψύξης της κάννης στη «Ψύξη αερίου», ρυθμίστε τη βαλβίδα αποσυπίεσης αέρα έως ότου η πίεση του αέρα φθάσει τις απαιτήσεις του κοπής και όχι λιγότερο από 0,33 MPa. Ρυθμίστε το αέριο και παρατηρήστε εάν η ροή του πεπιεσμένου αέρα είναι ομαλή. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της κάννης και ξεκινήστε τη λειτουργία κοπής μόλις γίνει ο οδηγός της κοπής. Μη αυτόματη κοπή:

► Τοποθετήστε το ακροφύσιο της κάννης στην αρχή του αντικείμενου προς επεξεργασία (με ελαφρύ άγγιγμα ή ανύψωση). Ενεργοποιήστε το διακόπτη της κάννης για να ανάψει ο οδηγός πλάσματος. Αφού κοπεί καλά το αντικείμενο

προς επεξεργασία, μετακινήστε την κάννη κατά μήκος της κατεύθυνσης κοπής ομοιόμορφα. Η ταχύτητα κοπής θα πρέπει να έχει ως στόχο να κόψει καλά. Εάν η ταχύτητα είναι πολύ γρήγορη, το αντικείμενο προς επεξεργασία δεν θα κοπεί πολύ καλά ή εάν είναι πολύ αργό, η ποιότητα κοπής θα επηρεαστεί ακόμη και θα οδηγήσει σε σπασμένο αντικείμενο.

► Σβήστε την κάννη μετά την κοπή, περιμένεται να σβήσει ο οδηγός πλάσματος και στη συνέχεια θα αποσύρει τον φακό. Η διαδικασία κοπής έχει τελειώσει.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για δική σας ασφάλεια, απενεργοποιήστε το μηχάνημα μέσω του διακόπτη και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης στο μηχάνημα.

Διατηρήστε τη συακευή σας καθαρή. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του κινητήρα, ελέγχετε τακτικά τα ανοίγματα αέρα για τυχόν σκόνη. Μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χρήσης, συνιστάται να ελέγχεται το μηχάνημα από εξουσιοδοτημένο σερβίς. Οι συνδέσεις και οι επισκευές ηλεκτρικού εξοπλισμού επιτρέπονται μόνο από ηλεκτρολόγο.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροσόκ ή πυρκαϊάς, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο ή κουμένο ή έχει υποστεί ζημιά με οποιοδήποτε τρόπο, αντικαταστήστε το αμέσως. Τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης συνχνά παθαίνουν ζημιά μόδων ως. Πιθανώς αιτίες είναι:

► Διάτροπη όταν τα καλώδια σύνδεσης περνούν μέσω κενών σε παράθυρα ή πόρτες.

► Τοσίση από περιστροφή που προκύπτει από εσφαλμένη σύνδεση ή τοποθέτηση του καλωδίου σύνδεσης.

► Κομιμάτα που προκύπτουν όταν το καλώδιο σύνδεσης πατηθεί.

► Ζημιά μόνωσης που προκύπτει από την βίαιη έξοδο του βύσματος από την πρίζα.

► Ρωγμές λόγω γήρανσης της μόνωσης.

► Τέτοια ελαττωματικά καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθώς η ζημιά μόνωσης τα καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Χρησιμοποιήστε μια μικρή μαλακή βιούρτσα για να καθαρίσετε το εξωτερικό του μηχανήματος. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά. Τα οικιακά καθαριστικά που περιέχουν αρωματικά έλαια όπως πεύκο και λεμόνι και διαλύτες όπως κηροζήνη μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο πλαστικό περίβλημα ή στη λαβή. Σκουπίστε τυχόν υγρασίες με ένα μαλακό πανί. Αφαιρέστε σκόνη, βρωμιά και κατάλοιπα κατεργασίας με κατάλληλη σκούπα αναρρόφησης αν είναι απαραίτητο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κλείστε τον διακόπτη και αφαιρέστε το φίς από την

SRPSKI**OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA**

Pročitajte i razumete uputstvo ovog vlasnika pre rada ovog proizvoda. Možete da sprečite nezgode tako što ćete biti upoznati sa kontrolama proizvoda i pridržavanjem bezbednih operativnih procedura i bezbednostnih znakova. Uvek koristite zdrav razum da izbegnete sve situacije koje se smatraju izvan vaše mogućnosti. Nemojte koristiti dok ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili bilo kojih drugih lekova. Zadržite prolaznike i životinje koje bi mogle biti povređene, kao i predmete koji bi mogli biti oštećeni, dok rade. Nikada ne dozvolite deci ili osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvima da koriste proizvod. Lokalni zakoni mogu da ograniče minimalnu starosnu granicu operatera. Imajte na umu da je operater ili korisnik odgovoran za nesreće ili neočekivane događaje koji se dešavaju drugim ljudima, životinjama ili njihovoj imovini. Ne izlažite proizvod prekomernoj vlazi, prašini, prljavštini ili korozivnim isparjenjima. Nemojte montirati opremu ili pribor na mašinu koja nije predviđena ili odobrena od strane proizvođača. Nikada ne pokušavajte da izmenite proizvod. Neovlašćene izmene ili pribor mogu rezultirati ozbiljnim ličnim povredama ili smrću operatera ili drugih osoba. Posavetujte se sa ovlašćenim dilerom za rastav i uslugu, koja nije obuhvaćena ovim uputstvom. Ako se nešto pokvari ili dođe do nezgode tokom rada, odmah isključite mašinu i udaljite je kako biste sprečili dalje oštećenje. U slučaju da je strano telo ušlo u mašinu, odmah ga zaustavite, pregledajte da li ima oštećenja i izvršite popravke pre nego što ga ponovo započnete.

ПРОСТАСИΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανακυκλώστε τις πρώτες ύλες αντί να τις απορρίψετε. Το μηχάνημα, τα αξεσουάρ και οι συσκευασίες πρέπει να ταξινομούνται για φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Τα πλαστικά εξαρτήματα επισημαίνονται για κατηγοριοποιημένη ανακύκλωση.

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με οικιακά απόβλητα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που αναφέρεται σε απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό το προϊόν πρέπει να απορριφθεί σε καθορισμένο σημείο συλλογής. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, παραδίδοντάς το σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο ακατάλληλος κειρισμός απορριμμάτων εξοπλισμού μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω δυνητικά επικινδυνών ουσιών που συντάχουνται σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε επίσης στην αποτελεσματική κρήση των φυσικών πόρων.

Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής απορριμμάτων από τη δημοτική σας διοίκηση, τη δημόσια αρχή διάθεσης απορριμμάτων, έναν εξουσιοδοτημένο φορέα για τη διάθεση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή την εταιρεία διάθεσης αποβλήτων.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο σύμφωνα με τους νόμους / ειδικούς κανονισμούς ανά χώρα, από την ημερομηνία αγοράς του από τον χρήστη. Ζημιές που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, υπερφόρτωση ή ακατάλληλο κειρισμό θα εξαιρεθούν από την εγγύηση. Σε περίπτωση αξιωσης, στείλετε το μηχάνημα, πλήρως συναρμολογημένο, στον αντιπρόσωπο σας ή στο επίσημο κέντρο σέρβις.

ZAŠTITNA OPREMA

Uverite se da prilikom rada jedinice koristite odgovarajući i sertifikovanu zaštitnu opremu. Uvek nosite odeću koja ne sputava pokrete, zaštitne rukavice, zaštitne naočare, respirator sa polu maskiranim ušima, zaštitu ušiju i anti-shear sigurnosne čizme sa neklizajućim donom. Nikada ne nosite šalove, ogrlice ili bilo kakav viseći ili lepršavi pribor i odeću koja bi mogla da se uhvati u mašini. Veži kusu ako je duganka.

Nosite kacigu za potpunu pokrivenost odgovarajućom nijansom (pogledajte ANSI Z87.1 bezbednosni standard) i sigurnosne naočare prilikom sečenja. Nosite odgovarajuće rukavice i zaštitnu odeću kako biste sprečili da vam koža bude izložena vrelim metalima, UV i IC zracima.

OPASNOSTI OD POŽARA I OPEKOTINA

Neki delovi mašine se zagreju dovoljno da zapale zapaljive materijale. Kvarovi na električnoj opremi mogu da izazovu varnice koje bi mogle da zapale zapaljiv materijal. Potrudite se da vaš radni prostor bude čist i uredan i nemojte koristiti mašinu u blizini zapaljivog materijala. Uklonite sve zapaljive materijale u krugu od 10 metara od rezanja luka. Ako uklanjanje nije moguće, čvrsto ih prekrijte poklopcom otpornim na vatru. Preduzmite mere preostrožnosti kako biste osigurali da leteće varnice ne izazivaju požare ili eksplozije u skrivenim oblasti-

ma, pukotinama ili oblastima koje ne možete da vidite. Ako dođe do požara, koristite odgovarajući protivpožarni aparat. Nosite odeću bez ulja bez džepova i lica koje će skupljati varnice. Zadržite radnog olova povezanog što je moguće više blizu presečenog područja kako biste sprečili da nepoznate, nemamerne putanje električne struje izazovu električni šok i opasnosti od požara.

Neki delovi mašine se zagreju dovoljno da izazovu oštećenje opeketina. Obratite pažnju da ih ne dodirujete kako biste izbegli da se opečete. Ostavite mašinu da se ohladi pre nego što je uskladište. Držite ruke i telo dalje od plamena baklje i radnog prostora uopšte. Ne ukažite baklju ni na jedan deo tela sebe ili bilo koga drugog.

KATEGORIJA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

BEZBEDAN RAD

Sve operativne poluge mašine moraju lako da se kreću sa jedne pozicije na drugu i ne sme im biti potrebno forsaniranje. Električni kablovi i posebno glavni kabl za utikač moraju biti u savršenom stanju kako bi se izbegla generacija bilo kakvih varnica ili rizik od električnog šoka. Ručne i zaštitne uređaje moraju biti čiste i suve kao i bezbedno pričvršćivanje za mašinu. Uverite se da uvek koristite ispravnu alatku za svaki posao kako biste izbegli otkazivanje ili povredu računara i izbegli preopterećenje mašine. Ocene napona i frekvencije snabdevanja električnom energijom moraju biti u okviru specifikacija mašnine. Uverite se da je prekidač mašine isključen prilikom priključivanja, kako biste izbegli rizik zbog nemernog pokretanja. Uklonite sve tastere i ključeve sa računara pre operacije.

Uverite se da ste zaustavili mašinu i isključite je iz glavnih:

- ▶ Prilikom montaže ili uklanjanja pribora i alata.
- ▶ Kad god ostavite mašinu bez nadzora.
- ▶ Tokom čišćenja ili održavanja.
- ▶ U slučaju kvara ili preopterećenja mašine.
- ▶ Tokom repozicioniranje mašine, transporta ili skladištenja.

Luk za sečenje proizvodi ultraljubičaste (UV) i infracrvene (IC) zrake koji mogu da izazovu povrede vaših očiju i kože. Ne gledajte u luk bez odgovarajuće zaštite očiju. Uvek koristite kacigu koja prekriva vaše puno lice od vrata do vrha glave i do zadnjeg delu svakog uha. Koristite sočivo koje zadovoljava ANSI standarde i sigurnosne naočare. Za rezače ispod 160 ampula izlaz koristite nijansu 10 sočiva; za iznad 160 Amps, koristite nijansu 12. Za više informacija pogledajte ANSI standard Z87.1. Pokrijte sve predele gole kože izložene luku zaštitnom odećom i obućom. Nositelj plameno-retardantnu krpnu ili kožne košulje, kapute, pantalone ili prekrivače. Koristite ekrane ili druge barijere da biste zaštitili druge ljude od lučnih zraka koji se emituju od vašeg sečenja.

Cilindri visokog pritiska mogu da eksplodiraju ako se oštete, zato ih pažljivo tretirajte. Nikada ne izlažite cilindre visokim vrućinama, varnicama, otvorenim plamenovima, mehaničkim šokovima ili lukovima. Ne diraj cilindar bakljom. Ne seci na cilin-

dru. Uvek obezbedite cilindar uspravno za kolica ili stacionarni objekat. Držite cilindre dalje od sečenja ili električnih kola. Koristite odgovarajuće regulator, crevo za gas i fitting za određenu aplikaciju. Ne gledav u ventil kada ga otvaraš. Koristite zaštitni cilindrični zatvarač kad god je to moguće.

OPASNOSTI OD OTROVA

Isparenja emitovana iz procesa sečenja izmeštaju čist vazduh i mogu rezultirati povredama ili smrću. Ne udisi isparenja koja emituje proces sečenja. Uverite se da vam je vazduh za disanje čist i bezbedan. Radite samo u dobro proventrene oblasti ili koristite ventilacioni uređaj za uklanjanje isećnih isparenja iz sredine u kojoj ćete raditi. Nemojte seći na premazane materijale (galvanizovane, kadmijumske ploče ili sadrže cink, živu ili barijum), jer emituju štetna isparenja koja su opasna za disanje. Ako je potrebno koristite ventilator, respirator sa dotokom vazduha ili uklonite premaz iz materijala u prostoru za rezanje. Pogledajte list sa podacima o bezbednosti materijala za uputstvo proizvođača. Ne sećite blizu materijala koji će prenositi otrovna isparenja kada se zagreju. Isparenja iz čistača, sprejevi i degreaseri mogu biti veoma otrovni kada se zagreju.

OPASNOSTI OD ROTIRAJUĆIH DELOVA

Rotirajući delovi mogu da izazovu ozbiljne povrede. Izbegavajte kontakt sa rotirajućim delovima dok su još u rotaciji i potrudite se da sve što bi moglo da bude zarobljeno u operacionoj mašini, kao što su labava kosa i odeća, držite podalje. Držite ruke dalje od prostora za mahinacije prilikom rada mašine.

OPASNOSTI PO STRUJU

Uverite se da su električni kablovi mašine i glavni utikač, sa kojima je povezan, u dobrom stanju i da se ne nose. Nikada ne koristite oštećenu mašinu ili mašinu sa oštećenim ili istrošenim električnim kablovima i utikačima. Ne izlažite mašinu i električne kablove vlažnim uslovima i nikada ne dirajte kada su vlažni. Koristite utičnicu sa zemljom. Nemojte dolaziti u kontakt sa prizemljenim površinama ili električnim kablovima, kako biste izbegli rizik od električnog šoka. Nemojte koristiti kabl da biste izvukli utikač iz utičnice. Uvek vodite kabl za napajanje dalje od zadnjeg dela mašine i zaštitite ga od topote, ulja i oštirih predmeta. Kada mašina treba da se koristi na otvorenom, koristite samo produžne kablove namenjene za korišćenje na otvorenom. Presek bilo kog produžnog kabla mora da izmeri najmanje 1,5mm² i glavna veza mora biti zaštićena odgovarajućim osiguračima.

OPASNOSTI U RADNOJ OBLASTI

Temeljno pregledajte ceo radni prostor i koristite četkicu za grabulje ili dvorište kako biste ručno olabavili ostatke i uklonili sve što bi mašina mogla da projektuje, da bude opasan izvor ili da izazove oštećenje mašine ako se pregazi (kamenje, grane, gvozdjena žica, kosti itd.). Proverite da li postoje prolaznici, životinje ili predmeti koji bi mogli biti oštećeni u roku od najmanje 10 metara od dometa mašine.

Radite samo po dnevnom svetlu, ili uz odgovarajuću veštačku svetlost, u dobrih uslovima vidljivosti. Pokušajte da ne izazivate nikakve smetnje u buci, samo koristeći ovu mašinu u razumno doba dana.

Zauzmu čvrstu i dobro izbalansiranu poziciju. Gde je to moguće, izbegavajte rad na vlažnom, klizavom terenu ili u svakom slučaju na neravnomernom ili strmom terenu koji operateru ne garantuje stabilnost.

Skladištenje alata koji nisu u upotrebi treba da se obavlja na suvom i bezbednom mestu daleko od operativne mašine i van domaćaja dece.

Držite štetne lučne zrake zaštićene od pogleda drugih.

Bezbedno montirajte mašinu na čvrstu klupu ili kolica koja će je održavati stabilnom i sprečiti da se prevrne ili padne.

PREOSTALE OPASNOSTI

Mašina je napravljena pomoću savremene tehnologije i u skladu sa priznatim bezbednosnim pravilima. Čak i kada su preduzete sve bezbednosne mere, neke preostale opasnosti, koje još uvek nisu evidentne, mogu biti prisutne. Operater treba da koristi zdrav razum i preduzme neophodne mere preduzetnosti kako bi izbegao rizik zbog preostalih opasnosti.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

NAMENJENA UPOTREBA

Ovaj proizvod je dizajniran i proizведен da se koristi za sečenje metalnih predmeta. Kapacitet rezanja je 15mm ili manje. Radi princip je velika brzina sečenja koristeći plazma luk velike gustine kao izvor topote. Plazma luk bi bio nabavljen komprimovanim vazduhom, kao medijum ionizacije i kompresijom reznice baklje.

Uslovi životne sredine tokom rada na sledeći na koji nače:

- ▶ Temperatura od -10°C do +40°C.
- ▶ Vlažnost ≤50% na 40°C i ≤90% na 20°C
- ▶ Visina manja od 1000m.

Zahtevi za napajanje:

- ▶ Učestalost izobličenja bi trebalo da bude ± 2% ocenjene vrednosti.
- ▶ Fluctuation of voltage is less than ±20% of rated value.
- ▶ Svaka druga upotreba koja se razlikuje od gore navedenih može biti opasna, naneti štetu ljudima i/ili oštetiti stvari i mašinu.

NEPRAVILNA UPOTREBA

Mašina ne sme da se koristi za rukovanje opasnim materijama, npr. akumulaciju upalnih ili eksplozivnih proizvoda, čvrst materijal ili bilo koji drugi predmet koji bi mogao da bude opasan po samu mašinu kao i operatera, prolaznike, životinje ili imovinu.

Primeri nepравилне upotrebe mogu da uključuju, ali nisu ograničeni na rad mašine:

1. Bez originalnog pribora koji je obezbedio proizvođač.
2. Sa originalnim priborom, ali na neki način ne u

skladu sa uputstvima.

3. Bez originalnih rezervnih delova.
4. Sa neovlašćenim izmenama.

NOTA

Prema važećim zakonima o odgovornosti proizvođača, proizvođač uređaja ne preuzima odgovornost za štetu na proizvodu ili štetu nastalu usled proizvoda do koje dolazi zbog:

1. Nepravilno rukovanje nije u skladu sa uputstvima za rad.
2. Popravke od strane trećih lica, a ne od strane ovlašćenih servisnih tehničara.
3. Instalacija ne-originalnih rezervnih delova.
4. Nemušta upotreba.
5. Kvar električnog sistema zbog napajanja mašine na način koji nije usaglašen sa električnim i VDE propisima.

TEHNIČKI PODACI

Broj članka	47 489	
Model	POWERCUT 50K	
Tip	Plazma	
Ocenjen ulazni napon	V	230
Frekvencija napajanja	Hz	50
Faza	1	
Ocenjeni ulazni kapacitet	kVA	7,59
Trenutno ocenjeno unosom	A	33
Izlaz bez napona opterećenja	V	293
Ocenjeni napon operacije	V	100
Izlazna struja	A	15 - 50
Protok gasa	L/min	300
Vazdušni pritisak	MPa	0,30-0,60
Vreme za zaostajanje gasa	s	5-10
Max seče debjinu	mm	15
Ocenjen ciklus dežurstva	20%	
Tip hlađenja	Vazduh	
Izolaciona ocena	H	
Klasa zaštite	IP21S	
Tip hlađenja	Zrak	
Neto težina	kg	11
Dimenzije (DxŠxV)	cm	44,0 x 17,5 x 34,0

IDENTIFIKACIJA (SL. 1-2)

1. Indikator napajanja
2. Indikator zaštite
3. Kvaka za podešavanje
4. Proizvodnja prizemljenog olova
5. Izlaz baklje

6. Regulator gasa
7. Regulator
8. Prekidač za ON/OFF
9. Kabl za napajanje
10. Ventil za gas
11. Dovod gasa
12. Baklju
13. Elektroda
14. Distribuirac
15. Rezница
16. Poklopac zaštite

OPERACIJA

PRIPREMA JEDINICE

Raspakivanje i dovršavanje montaže treba urediti na ravnoj i stabilnoj površini, sa dovoljno prostora za premeštanje mašine i njene ambalaže, uvek koristeći odgovarajuću opremu.

UPOZORENJE

Uvek isključite računar iz izvora napajanja pre bilo kakvog podešavanja.

UPRAVLJANJE JEDINICOM

UPOZORENJE

Povežite pokrenuto vođstvo što je moguće više blizu oblasti koja je presećena kako bi se osiguralo dobro tlo. Ne dozvolite da bilo koji deo tela dođe u kontakt sa glavom baklje ako ste u kontaktu sa posekotinom materijala. Ne zavesljajte kable preko ili oko tela. Nemojte preterano da se prejedate ili nagrejete rezač. Dozvolite pravilno vreme hlađenja između dežurnih ciklusa. Ne ukažite baklju ni na jedan deo tela sebe ili bilo koga drugog. Uvek koristite ovaj rezač u ocenjenom dežurnom ciklusu da biste sprečili prekomernu toplotu i kvar.

Na računaru ćete pronaći tabelu podataka sa dole navedenim informacijama:

X = Dežurni ciklus

I1 = Ocenjena ulazna struja

I2 = Ocenjeno sećenje struje

P1 = Ocenjeno ulazno napajanje

U0 = Bez opterećenja ocenjenog naponom

U1 = Ocenjeni ulazni napon

U2 = Ocenjeni napon opterećenja

Kada je napajanje u programu, pokazuje napon ulaznog napajanja. Uključite prekidač ON/OFF na poziciju i posmatrajte da li je stanje operacije normalno i ako se ventilator pokrene kako bi trebalo. Indikator napajanja bi trebalo da bude u programu. Ako nema komprimovanog vazduha, ili vazdušni pritisak nije dovoljan, pritisak nema naznake. Prebacite prekidač za hlađenje baklje na 'Gasno hlađenje', podesite ventil za dekompresiju vazduha dok vazdušni pritisak ne bude dorastao zahtevu letelice za sećenje i ne manje od 0,33MPa. Podesite gas i posmatrajte da li je komprimovani protok vazduha nesmetan. Uključite prekidač za baklje i započnite operaciju sećenja kada se napravi pilot plazme za sećenje.

Sećenje:

► Stavite reznicu baklje na početak radnog dela (blagim dodirom ili podizanjem). Uključite prekidač za baklje da zapalite pilota plazme. Nakon

temeljnog isecite radni deo, a zatim ravnometerno pomerite baklju duž pravca sećenja. Brzina sećenja treba da bude usmerena na temeljno sećenje. Ako je brzina prebrza, radni deo neće biti temeljno isecen, ili ako je prespor, na iseceni kvalitet bi uticao čak i slomljeni komad.

► Ugasite baklju posle sećenja, onda će se pilot plazme ugasiti, a zatim povući baklju. Proces sećenja je tada završen.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

UPOZORENJE

Radi vaše bezbednosti, isključite isključivanje i uklanjanje utikača iz utičnice izvora napajanja pre bilo kakvog rada održavanja na računaru.

Održavajte aparat čistim. Kako biste izbegli prejedanje motora, redovno proveravajte otvore za vazduh da li se prašina lepi. Nakon dužeg perioda korišćenja, preporučuje se da mašinu proveri ovlašćeni dilerski servis. Veze i popravke električne opreme može da obavlja samo električar.

KABL ZA NAPAJANJE

Da biste izbegli opasnost od šoka ili požara, ako je kabl za napajanje crv ili isecen, ili oštećen na bilo koji način, neka ga odmah zamenite. Kablovi za električnu vezu često trpe oštećenja izolacije. Mogući uzroci su:

- Tačke udaraca kada se kablovi za povezivanje protiče kroz prozor ili praznine na vratima.
- Kinks je rezultat neispravnog priloga ili polaganja kabla za povezivanje.
- Rezovi nastali prelamanjem kabla za povezivanje.
- Oštećenje izolacije je posledica nasilnog izvlačenja iz zidne utičnice.
- Pukotine kroz stareњe izolacije.
- Takvi neispravni kablovi za električno povezivanje ne smiju da se koriste jer ih oštećenje izolacije čini izuzetno opasnim.

ČIŠĆENJE

Koristite malu mеку četku za čišćenje spoljašnjosti jedinice. Ne koristite jake deterdžente. Čistači domaćinstava koji sadrže aromatična ulja kao što su bor i limun i rastvarači kao što je kerozin mogu da oštete plastična kućišta ili dršku. Obrišite svaku vlagu mekom krpom. Uklonite prašinu, prljavštinu i mahinacije odgovarajućim usisivačem ako je potrebno.

SKLADIŠTENJE

UPOZORENJE

Isključite prekidač i uklonite mašinu iz izvora napajanja da biste je uskladištili. Mašinu čuvajte samo u suvim i dobro provetrenim delovima. U slučaju da će mašina biti uskladištena duže vreme, koristite sledeću proceduru skladištenja:

1. Temeljno ga očistite i pregledajte za sve labave ili oštećene delove. Popravite ili zamenite oštećene delove i zategnjite labave šrafove, orahe ili šrafove.
2. Podmažite i nanesite mast, tamo gde je potrebno.
3. Uskladištite ga u originalno pakovanje.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Reciklirajte sirovine umesto da odlazezete kao otpad. Mašina, pribor i ambalaža treba da se sortiraju za reciklažu pogodnu za životnu sredinu. Plastične komponente su označene za kategorizovanu reciklažu.

Ovaj proizvod ne sme da se odlaze zajedno sa domaćim otpadom u skladu sa relativnim zakonodavstvom koje se odnosi na otpad električne i elektronske opreme. Ovaj proizvod mora biti odložen na određenom mestu prikupljanja. Do toga može doći, na primer, predajom na ovlaštenom mestu za prikupljanje za reciklažu otpadne električne i elektronske opreme. Nepravilno rukovanje opremom za otpad može imati negativne posledice po životnoj sredini i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih materija koje se često nalaze u električnoj i elektronskoj opremi. Pravilnom uklanjanjem ovog proizvoda doprinosite i efikasnom korišćenju prirodnih resursa.

Informacije o punktovima za prikupljanje otpadne opreme možete dobiti od vaše opštinske uprave, organa za odlaganje javnog otpada, ovlaštenog tela za odlaganje otpadne električne i elektronske opreme ili vašeg preduzeća za odlaganje otpada.

GARANCIJE

Ovaj proizvod je garantovan u skladu sa zakonskim /državnim propisima, koji stupaju na snagu od dana kupovine od strane prvog korisnika. Šteta koja se može pripisati normalnom habanom i cedanju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju biće isključena iz garancije. U slučaju zahteva, pošaljite proizvod, potpuno sklopljen, vašem dileru ili zvaničnom servisnom centru.

HRVATSKI

OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA

Pročitajte i razumite ovaj korisnički priručnik prije uporabe ovog proizvoda. Možete pomoći u sprječavanju nesreća upoznavanjem s kontrolama vašeg proizvoda i promatranjem sigurnih radnih postupaka i sigurnosnih znakova. Uvijek koristite svoj zdrav razum kako biste izbjegli sve situacije koje se smatraju izvan vaših mogućnosti. Nemojte koristiti dok ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili bilo kojeg drugog lijeka. Držite prolaznike i životinje koje bi mogle biti ozlijedene, kao i predmete koji bi se mogli oštetiti, dok radite. Nikada ne dopustite djeci ili osobama koje nisu upoznate s ovim uputama da koriste proizvod. Lokalni zakoni mogu ograničiti minimalnu dob operatera. Imajte na umu da je operater ili korisnik odgovoran za nesreće ili neočekivane događaje koji se dogode drugim ljudima, životinjama ili njihovoj imovini. Ne izlažite proizvod prekomjerno vlazi, prašini, prijavštini ili korozivnim parama. Nemojte montirati opremu ili pribor na stroj koji nije predviđen ili odobren od strane proizvođača. Nikada ne pokušavajte modifcirati proizvod. Neovaštećene izmjene ili dodaci mogu dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti operatera ili drugih. Za rastavljanje i servis, koji nisu obuhvaćeni ovim priručnikom, obratite se svom ovlaštenom prodavaču. Ako se nešto pokvari ili dođe do nezgodne tijekom rada, odmah isključite stroj i odmaknite ga kako biste sprječili daljnja oštećenja. U slučaju da je strano tijelo ušlo u stroj, odmah ga zaustavite, pregledajte ima li oštećenja i popratite prije ponovnog pokretanja.

ZAŠTITNA OPREMA

Obavezno koristite odgovarajuću i certificiranu zaštitnu opremu kada radite s jedinicom. Uvijek nosite odjeću koja ne otežava kretanje, zaštitne rukavice, zaštitne naočale, respirator s polumaskom, zaštitu za uši i zaštitne čizme protiv smicanja s neklizajućim potplatom. Nikada nemojte nositi šalove, ogrlice ili bilo koji viseći ili lepršavi pribor i odjeću koja bi se mogla zapeti u stroju. Za vežite kosu ako je duga.

Nosite kacigu s potpunom pokrivenošću s odgovarajućom bojom (vidi sigurnosni standard ANSI Z87.1) i zaštitne naočale tijekom rezanja. Nosit odgovarajuće rukavice i zaštitnu odjeću kako biste sprječili da vaša koža bude izložena vrućim metalima, UV i IR zrakama.

OPASNOSTI OD POŽARA I OPEKA

Neki dijelovi stroja se dovoljno zagriju da zapale zapaljive materijale. Neispravnosti električne opreme mogu uzrokovati iskre koje bi mogle zapaliti zapaljivi materijal. Pazite da svoje radno područje održavate čistim i urednim i nemojte koristiti stroj u blizini zapaljivih materijala. Uklonite sve zapaljive materijale unutar 10 m od luka za rezanje. Ako uklanjanje nije moguće, dobro ih pokrijte vatrostalnim poklopциma. Poduzmite mјere opreza kako biste osigurali da leteće iskre ne izazovu požar ili eksploziju u skrivenim područjima, pukotinama ili područjima koja ne možete vidjeti. Ako dođe do

požara, upotrijebite odgovarajući aparat za gašenje požara. Nosite odjeću bez ulja, bez džepova ili manžeta koje će skupljati iskre. Držite radni kabel priključen što bliže području rezanja kako biste spriječili da nepoznati, nenamjerni putevi električne struje prouzrokuju električni udar i opasnost od požara.

Neki dijelovi stroja se dovoljno zagrijaju da izazovu opekline. Pazite da ih ne dodirujete kako biste izbjegli opekline. Pustite da se uređaj ohladi prije spremanja. Držite ruke i tijelo podalje od plamena baklje i radnog područja općenito. Ne usmjeravajte baklju u bilo koji dio tijela sebe ili bilo koga drugog.

UPOZORENJA KATEGORIJE

SIGURAN RAD

Sve operativne poluge stroja moraju se lako pomicati iz jednog položaja u drugi i ne smiju se prisiljavati. Električni kabeli, a posebno kabel glavnog utičaka, moraju biti u savršenom stanju kako bi se izbjeglo stvaranje iskrenja ili opasnost od strujnog udara. Rukohvati i zaštitni uređaji moraju biti čisti i suhi, kao i sigurno pričvršćeni na stroj. Pobrinite se da uvijek koristite ispravan alat za svaki posao kako biste izbjegli kvar ili ozljede stroja i izbjegli preopterećenje stroja. Napon i frekvencija napajanja moraju biti unutar specifikacija stroja. Provjerite je li prekidač stroja isključen kada ga uključite, kako biste izbjegli rizik od nenamjernog pokretanja. Izvadite sve ključeve i ključeve iz stroja prije rada.

Provjerite jesu li zaustavili stroj i isključili ga iz električne mreže:

- ▶ Prilikom postavljanja ili uklanjanja pribora i alata.
- ▶ Kad god ostavite stroj bez nadzora.
- ▶ Tijekom čišćenja ili održavanja.
- ▶ U slučaju kvara ili preopterećenja stroja.
- ▶ Tijekom premještanja stroja, transporta ili skladištenja.

Rezni luk proizvodi ultraljubičaste (UV) i infracrvene (IR) zrake koje mogu uzrokovati ozljede vaših očiju i kože. Ne gledajte u luk za rezanje bez odgovarajuće zaštite za oči. Uvijek koristite kacigu koja pokriva vaše cijelo lice od vrata do vrha glave i stražnjeg dijela svakog uha. Koristite leću koja zadovoljava ANSI standarde i zaštitne naočale. Za rezace snage ispod 160 A, koristite leću nijanse 10; za iznad 160 A, koristite nijansu 12. Pogledajte ANSI standard Z87.1 za više informacija. Pokrijte sva područja gole kože koja su izložena luku zaštitnom odjećom i cipelama. Nosite vatrotoporne platnene ili kožne košulje, kapute, hlače ili kombinezone. Koristite zaslone ili druge prepreke kako biste zaštitili druge ljude od lučnih zraka koje emitira vaše rezanje.

Boce visokog tlaka mogu eksplodirati ako su oštećene, stoga pažljivo postupajte s njima. Nikada nemojte izlagati boce visokoj topolini, iskrama, otvorenom plamenu, mehaničkim udarima ili lukovima. Ne dirajte cilindar plamenikom. Nemojte rezati po cilindru. Uvijek osigurajte cilindar uspravno na kolica ili stacionarni predmet. Držite boce podalje od rezanja ili električnih krugova. Koristite odgovarajuće regulatore, plinska crijeva i spojnice za određenu primjenu. Nemojte gledati u ventil kada

ga otvarate. Koristite zaštitni poklopac cilindra kad god je to moguće.

OPASNOSTI OD OTROVA

Isparenja koja se emitiraju iz procesa rezanja istiskuju čist zrak i mogu uzrokovati ozljede ili smrt. Nemojte udisati pare koje ispuštaju proces rezanja. Provjerite je li zrak za disanje čist i siguran. Radite samo u dobro prozračenom prostoru ili koristite uređaj za ventilaciju kako biste uklonili isparjenja od rezanja iz okoline u kojoj ćete raditi. Nemojte rezati na obloženim materijalima (pocinčanim, kadmijskim ili koji sadrže cink, živu ili barij), jer ispuštaju štetne pare koje su opasne za disanje. Po potrebi upotrijebite ventilator, respirator s dovodom zraka ili uklonite premaz s materijala u području rezanja. Upute proizvođača potražite u sigurnosnom listu materijala. Nemojte rezati u blizini materijala koji će prilikom zagrijavanja ispušтati otrovne pare. Pare iz sredstava za čišćenje, sprejeva i odmašćivača mogu biti vrlo otrovne kada se zagrijavaju.

OPASNOSTI OD ROTIRAJUĆIH DIJELOVA

Rotirajući dijelovi mogu uzrokovati ozbiljne ozljede. Izbjegavajte dodirivanje rotirajućih dijelova dok su još u rotaciji i pazite da sve što bi moglo biti zarobljeno u radnom stroju, poput raspuštenih kose i odjeće, držite podalje. Držite ruke podalje od područja obrade tijekom rada sa strojem.

OPASNOSTI OD STRUJE

Provjerite jesu li električni kabeli stroja i mrežni utičač, na koji je priključen, u dobrom stanju i da nisu istrošeni. Nikada nemojte koristiti oštećeni stroj ili stroj s oštećenim ili istrošenim električnim kabelima i utičačima. Ne izlažite stroj i električne kable mokrim uvjetima i nemojte ih dodirivati kada su mokri. Koristite utičnicu s kontaktom uzemljenja. Nemojte dolaziti u dodir s uzemljjenim površinama ili električnim kabelima kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara. Nemojte koristiti kabel za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabel za napajanje uvijek odvedite dalje od stražnje strane stroja i zaštitite ga od topline, ulja i oštreljivih predmeta.. Kada se stroj koristi na otvorenom, koristite samo produžne kable namijenjene za vanjsku upotrebu. Poprečni presjek produžnog kabела mora biti najmanje 1,5 mm², a mrežni priključak mora biti zaštićen odgovarajućim osiguračem.

OPASNOSTI NA RADNOM PODRUČJU

Temeljito pregledajte cijelo radno područje i upotrijebite grablje ili dvorišnu četku da ručno otpustite krovotine i uklonite sve što bi moglo biti izbačeno strojem, biti opasan izvor ili uzrokovati štetu na stroju ako se pregazi (kamenje, grane, željezna žica, kosti itd.). Provjerite da nema promatrača, životinja ili predmeta koji bi se mogli oštetiti unutar najmanje 10 metara od dometa djelovanja stroja.

Radite samo na dnevnom svjetlu, ili uz odgovarajuće umjetno svjetlo, u uvjetima dobre vidljivosti. Pokušajte ne uzrokovati nikakve smetnje, koristeći ovaj stroj samo u razumno doba dana.

Zauzmite čvrst i uravnotežen položaj. Gdje je moguće, izbjegavajte rad na mokrom, skliskom tlu ili u

svakom slučaju na neravnom ili strmom terenu koji ne jamči stabilnost za operatera.

Skladištenje alata koji se ne koristi treba obaviti na suhom i sigurnom mjestu dalje od stroja koji radi i izvan dohvata djece.

Držite štetne lučne zrake zaštićene od pogleda drugih.

Stroj čvrsto montirajte na čvrstu klupu ili kolica koja će ga održati stabilnim i spriječiti da se prevrne ili padne.

PREOSTALE OPASNOSTI

Stroj je izrađen suvremenom tehnologijom i u skladu s priznatim sigurnosnim pravilima. Čak i kada su sve sigurnosne mjere na snazi, mogu biti prisutne neke preostale opasnosti koje još nisu očiće. Operater bi trebao koristiti zdrav razum i poduzeti potrebne mjere kako bi izbjegao rizik zbog preostalih opasnosti.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

NAMJENA

Ovaj proizvod je dizajniran i proizведен za rezanje metalnih predmeta. Kapacitet rezanja je 15 mm ili manje. Njegov princip rada je rezanje velikom brzinom korijenjem plazma luka visoke gustoće kao izvora topline. Plazma luk bi se stekao komprimiranim zrakom kao ionizacijskim medijem i kompresijom mlaznicice baklje.

Uvjeti okoline tijekom rada su sljedeći:

- Temperatura od -10°C do +40°C.
- Vlažnost ≤50% na 40°C i ≤90% na 20°C
- Nadmorska visina manja od 1000m.
- Zahtjevi za napajanje:
- Izobiljeće frekvencije treba biti manje od ±2% nazivne vrijednosti.
- Fluktuacija napona je manja od ±20% nazivne vrijednosti.

Skvaka druga uporaba koja se razlikuje od gore navedenih može biti opasna, oštetići ljude i/ili oštetići stvari i stroj.

NEPRAVILNA UPOTREBA

Stroj se ne smije koristiti za rukovanje opasnim materijalima, npr. nakupljanje zapaljivih ili eksplozivnih proizvoda, čvrstog materijala ili bilo kojeg drugog predmeta koji bi mogao biti opasan za sam stroj, kao i za operatera, prolaznike, životinje ili imovinu. Primjeri nepravilne uporabe mogu uključivati, ali nisu ograničeni na rukovanje strojem:

1. Bez originalne dodatne opreme koju je isporučio proizvođač
2. S originalnim priborom, ali na način koji nije u skladu s uputama.
3. Bez originalnih rezervnih dijelova.
4. Uz neovlaštene izmjene.

BILJEŠKA

Prema važećim zakonima o odgovornosti za proizvode, proizvođač uređaja ne preuzima odgovornost za štete na proizvodu ili štete uzrokovane proizvodom koje nastaju zbog:

1. Nepravilno rukovanje nije u skladu s uputama za uporabu.
2. Popravke obavljaju treće strane, a ne ovlašteni

serviseri.

3. Ugradnja neoriginalnih rezervnih dijelova.

4. Nenamjenska uporaba.

5. Kvar električnog sustava zbog snage stroja na način koji nije u skladu s električnim i VDE propisima.

TEHNIČKA OBILJEŽJA

Broj artikla	47 489	
Model	POWERCUT 50K	
Tip	Plazma	
Nazivni ulazni napon	V	230
Frekvencija napajanja	Hz	50
Faza		1
Nazivni ulazni kapacitet	kVA	7,59
Nazivna ulazna struja	A	33
Izlazni napon bez opterećenja	V	293
Nazivni radni napon	V	100
Izlazna struja	A	15 - 50
Protok plina	L/ min	300
Tlak zraka	MPa	0,30-0,60
Vrijeme kašnjenja plina	s	5-10
Maksimalna debljina rezanja	mm	15
Nazivni radni ciklus		20%
Vrsta hlađenja		Zrak
Stupanj izolacije		H
Klasa zaštite		IP21S
Vrsta hlađenja		Zrak
Neto težina	kg	11
Dimenzije (DxŠxV)	cm	44,0 x 17,5 x 34,0

IDENTIFIKACIJA (SL. 1-2)

1. Indikator napajanja
2. Indikator zaštite
3. Gumb za podešavanje
4. Izlaz uzemljenja
5. Izlaz baklje
6. Regulator plina
7. Drška
8. ON/OFF prekidač
9. Kabel za napajanje
10. Plinski ventil
11. Ulaz plina
12. Baklja
13. Elektroda
14. Distributer
15. Mlažnica
16. Zaštitni poklopac

OPERACIJA

PRIPREMA JEDINICE

Raspakiranje i dovršavanje montaže treba obaviti na ravnoj i stabilnoj površini, s dovoljno prostora za pomicanje stroja i njegove ambalaže, uvijek koristeći prikladnu opremu.

UPOZORENJE

Uvijek isključite uređaj iz izvora napajanja prije bilo kakvog podešavanja.

UPRAVLJANJE JEDINICOM

UPOZORENJE

Spojite kabel uzemljenja što bliže području koje se reže kako biste osigurali dobro uzemljjenje. Nemojte dopustiti da bilo koji dio tijela dođe u dodir s glavom plamenika ako ste u kontaktu s materijalom koji se reže. Nemojte prekrivati kabele preko ili oko tijela. Nemojte pretjerano koristiti ili pregrijavati svoj rezac. Omogućite odgovarajuće vrijeme hlađenja između radnih ciklusa. Nemojte usmjeravati baklju u bilo koji dio tijela sebe ili bilo koga drugog. Uvijek koristite ovaj rezac u naznačenom radnom ciklusu kako biste sprječili prekomjernu toplinu i kvar.

Na stroju ćete pronaći tablicu podataka sa sljedećim informacijama:

X = Radni ciklus

I1 = Nazivna ulazna struja

I2 = Nazivna struja rezanja

P1 = Nazivna ulazna snaga

U0 = nazivni napon bez opterećenja

U1 = Nazivni ulazni napon

U2 = Nazivni napon opterećenja

Kada je napajanje uključeno, prikazuje ulazni napon napajanja. Okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj uključeno i promatrajte je li radno stanje normalno i da li se ventilator pokreće kako je predviđeno. Indikator napajanja trebao bi biti uključen. Ako nema komprimiranog zraka ili tlak zraka nije dovoljan, indikator nedostatka tlaka će biti uključen. Prebacite prekidač za hlađenje plamenika na "Hlađenje plinom", podesite ventil za dekompresiju zraka tako da tlak zraka ne dosegne zahtjeve plovila za rezanje i ne manje od 0,33 MPa. Podesite plin i promatrajte je li protok komprimiranog zraka gladak. Uključite prekidač plamenika i počnite s operacijom rezanja nakon što je pilot plazma rezanja napravljen. Rezanje:

- Stavite mlanicu gorionika na početak radnog komada (s laganim dodirom ili podizanjem). Uključite prekidač baklje da zapalite plazma pilot. Nakon što je radni komad temeljito izrezan, ravnometerno pomicite gorionik duž smjera rezanja. Brzina rezanja treba biti usmjerena na temeljito rezanje. Ako je brzina prebrza, radni komad neće biti izrezan vrlo temeljito, ili ako je prespor, na kvalitetu rezanja utječe čak i slomljeni komad.

- Ugasite gorionik nakon rezanja, tada će se plazma pilot ugasiti i zatim povući baklju. Tada je proces rezanja gotov.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

UPOZORENJE

Radi vlastite sigurnosti isključite prekidač i izvucite utikač iz utičnice prije bilo kakvog održavanja stroja.

Održavajte svoj uređaj čistim. Kako biste izbjegli pregrijavanje motora, redovito provjeravajte otvore za zrak da se na njih nalijepi prašina. Nakon duljeg razdoblja korištenja, preporuča se da stroj provjeri ovlašteni servis. Priključke i popravke električne opreme smije izvoditi samo električar.

KABEL ZA NAPAJANJE

Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara ili požara, ako je kabel za napajanje napuštan ili prerezan, ili na bilo koji način oštećen, odmah ga zamjenite. Električni priključni kabeli često trpe oštećenje izolacije. Mogući uzroci su:

- Točke bušenja kada se priključni kabeli provlače kroz prozorske ili vratašne praznine.
- Pregibi koji nastaju zbog neispravnog pričvršćivanja ili polaganja priključnog kabela.
- Posjekotine nastale prelaskom preko spojnjog kabela.
- Oštećenje izolacije uslijed nasilnog izvlačenja iz zidne utičnice.
- Pukotine zbog starenja izolacije.
- Takvi neispravni električni priključni kabeli ne smiju se koristiti jer ih oštećenje izolacije čini iznimno opasnim.

ČIŠĆENJE

Koristite malu meku četku za čišćenje vanjske strane jedinice. Nemojte koristiti jake deterdžente. Sredstva za čišćenje u kućanstvu koja sadrže aromatična ulja poput bora i limuna te otapala poput kerozina mogu oštetiti plastično kućište ili ručku. Obrišite svu vlagu mekom krpom. Po potrebi uklonite prašinu, prljavštinu i ostatke strojne obrade odgovarajućim usisavačem.

SKLADIŠTENJE

UPOZORENJE

Isključite prekidač i izvadite stroj iz izvora napajanja kako biste ga spremili. Stroj čuvajte samo u suhim i dobro prozraćenim prostorima.

U slučaju da će stroj biti pohranjen dulje vrijeme, upotrijebite sljedeći postupak skladištenja:

1. Temeljito ga očistite i pregledajte ima li labavih ili oštećenih dijelova. Popravite ili zamjenite oštećene dijelove i zategnite olabavljene vijke, matice ili vijke.
2. Podmažite i nanesite mast, gdje je potrebno.
3. Čuvajte ga u originalnom pakiranju.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Reciklirajte sirovine umjesto da ih odlazeš kao otpad. Stroj, pribor i ambalažu treba razvrstati za ekološki prihvatljivo recikliranje. Plastične komponente označene su za kategorizirano recikliranje. Ovaj se proizvod ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom u skladu s relevantnim zakonima koji se odnose na otpad električne i elektroničke opreme.

Ovaj proizvod se mora zbrinuti na određenom sabirnom mjestu. To se može dogoditi, na primjer, predajom na ovlašteno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Nepravilno rukovanje otpadnom opremom može imati negativne posljedice za okoliš i zdravlje ljudi zbog potencijalno opasnih tvari koje se često nalaze u električnoj i elektroničkoj opremi. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda također pridonosite učinkovitom korištenju prirodnih resursa. Informacije o sabirnim mjestima za otpadnu opremu možete dobiti od svoje općinske uprave, javne uprave za zbrinjavanje otpada, ovlaštenog tijela za zbrinjavanje otpadne električne i elektroničke opreme ili Vaše tvrtke za zbrinjavanje otpada.

JAMSTVO

Ovaj proizvod je pod jamstvom u skladu sa pravnim/specifičnim propisima određene zemlje, koji stupaju na snagu od datuma kupnje od strane prvog korisnika. Oštećenja koja se mogu pripisati normalnom trošenju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju bit će isključena iz jamstva. U slučaju reklamacije, pošaljite proizvod, potpuno sastavljen, svom prodavaču ili službenom servisu.

ROMÂNĂ

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Citîți și înțelegeți acest manual de utilizare înainte de a utiliza acest produs. Puteti ajuta la prevenirea accidentelor prin familiarizarea cu comenzile produsului dvs. și prin respectarea procedurilor de operare în siguranță și a semnelor de siguranță. Folosește-ti întotdeauna bunul simt pentru a evita toate situațiile considerate peste capacitatea ta. Nu utilizați când sunteți obosit sau sub influență drogurilor, alcoolului sau a oricăror alte medicamente. Înțeți trecătorii și animalele care ar putea fi rânte, precum și obiectele care ar putea fi deteriorate de departe, în timpul funcționării. Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni să folosească produsul. Legile locale pot restricționa vîrstă minimă a operatorului. Rețineți că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau evenimente neașteptate care au loc asupra altor persoane, animale sau proprietăți ale acestora. Nu expuneți produsul la umiditate excesivă, praf, murdărie sau vapori corozivi. Nu montați echipamente sau accesorii pe mașină neprevăzute sau aprobată de producător. Nu încercați niciodată să modificați produsul. Modificările sau accesorii neautorizate pot duce la vîțămări corporale grave sau moarte operatorului sau a altora. Consultați dealerul dumneavoastră autorizat pentru dezasamblare și service, care nu sunt tratate în acest manual. Dacă ceva se rupe sau are loc un accident în timpul lucrului, opriti imediat mașina și îndepărtați-o pentru a preveni deteriorarea ulterioară. În cazul în care un corp străin a pătruns în mașină, opriti-l imediat, verificați-l pentru eventuale deteriorări și efectuați reparării înainte de a-l porni din nou.

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

Asigurați-vă că utilizați echipament de protecție adecvat și certificat atunci când utilizați unitatea. Purtați întotdeauna îmbrăcăminte care nu împiedică mișcările, mănuși de protecție, ochelari de protecție, respirator cu semi-mască, protecție pentru urechi și cizme de siguranță antiforfecare cu tâlpi antiderapante. Nu purtați niciodată șarfă, coliere sau orice accesoriu și îmbrăcăminte care s-ar putea prinde în mașină. Legați-vă părul dacă este lung.

Purtați o cască cu acoperire completă cu nuantă adekvată (vezi standartul de siguranță ANSI Z87.1) și ochelari de protecție în timpul tăierii. Purtați mănuși adecvate și îmbrăcăminte de protecție pentru a preveni expunerea pielii la metale fierbinți, razele UV și IR.

PERICOLE DE INCENDI și ARSURI

Unele părți ale mașinii devin suficient de fierbinți pentru a aprinde materiale inflamabile. Defecțiunile echipamentelor electrice pot provoca scânteie care ar putea aprinde materiale inflamabile. Asigurați-vă că vă păstrați zona de lucru curată și ordonată și nu utilizați mașina lângă materiale inflamabile. Îndepărtați toate materialele inflamabile pe o rază de 10 m de arcul de tăiere. Dacă îndepărarea nu este posibilă, acoperiți-le bine cu capace ignifuge. Luati măsuri de precauție pentru a vă asigura că scânteile care zboară

nu provoacă incendii sau explozii în zone ascunse, fisuri sau zone pe care nu le puteți vedea. Dacă apare un incendiu, utilizați un stingător adecvat. Purtăți haine fără ulei, fără buzunare sau manșete care vor aduna scânteie. Păstrați cablul de lucru conectat cât mai aproape de zona tăiată pentru a preveni orice căi necunoscute și neintenționate de curent electric să provoace scurci electrice și pericole de incendiu.

Unele părți ale mașinii se încălzesc suficient pentru a provoca arsuri. Acordați atenție să nu le atingeți pentru a nu vă arde. Lăsați mașina să se răcească înainte de a o depozita. Tineți mâinile și corpul departe de flăcăra torței și de zona de lucru în general. Nu îndreptați lanterna către nicio parte a corpului dumneavoastră sau a altcuiva.

CATEGORIA AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

OPERAREA SIGURANTA

Toate pârghile operaționale ale mașinii trebuie să se deplaseze cu usurință dintr-o poziție în altă și nu trebuie să fie forțate. Cablurile electrice și în special cablul priza principal trebuie să fie în perfectă stare pentru a evita generarea de scantei sau riscul de electrocutare. Mânerele și dispozitivele de protecție trebuie să fie curate și uscate, precum și bine fixate pe mașină. Asigurați-vă că utilizați întotdeauna unealta corectă pentru fiecare lucrare, pentru a evita defectiunile sau rănirea mașinii și pentru a evita supraîncărcarea mașinii. Tensiunea și frecvența nominale ale alimentării cu energie electrică trebuie să se încadreze în specificațiile mașinii. Asigurați-vă că întrerupătorul mașinii este opriț atunci când îl conectați, pentru a evita riscul cauzat de pornirea neintenționată. Scoateți toate cheile și cheile din mașină înainte de a utiliza.

Asigurați-vă că opriți aparatul și deconectați-l de la rețea:

- La montarea sau demontarea accesoriilor și sculelor.
- Ori de câte ori lăsați aparatul nesupravegheat.
- În timpul curățării sau întreținerii.
- În cazul unei defectiuni sau suprasarcină a mașinii.
- În timpul reposiționării, transportului sau depozitării mașinii.

Arcul de tăiere produce raze ultraviolete (UV) și infraroșii (IR) care vă pot răni ochii și pielea. Nu priviți arcul de tăiere fără o protecție adecvată a ochilor. Utilizați întotdeauna o cască care să vă acopere toată fața de la gât până la vârful capului și până la spatele fiecărei urechi. Utilizați o lentilă care îndeplinește standardele ANSI și ochelari de protecție. Pentru cei cu putere sub 160 de amperi, utilizați o lentilă de nuanță 10; pentru peste 160 de amperi, utilizați o nuanță 12. Consultați standardul ANSI Z87.1 pentru mai multe informații. Acoperiți toate zonele de piele goale expuse arcului cu îmbrăcăminte și pantofii de protecție. Purtăți cămași, paltoane, pantaloni sau salopete din pânză sau piele ignifugă. Utilizați ecrane sau alte barieră pentru a proteja alte persoane de razele arcului emise de tăierea dvs.

Cilindrii de înaltă presiune pot exploda dacă sunt deteriorați, aşa că tratați-le cu atenție. Nu expuneți niciodată buteliile la căldură ridicată, scânteie, flăcări deschise, scurci mecanice sau arcuri. Nu atingeți

cilindrul cu lanterna. Nu tăiați cilindrul. Fixați întotdeauna cilindrul în poziție verticală, un cărucior sau un obiect staționar. Tineți buteliile departe de tăiere sau circuite electrice. Folosiți regula toare adecvate, furtun de gaz și fittinguri pentru aplicația specifică. Nu vă uitați în supăpă când o deschideți. Folosiți capacul de protecție a cilindrului ori de căte ori este posibil.

PERICOLE DE OTRAVĂ

Vaporii emisi din procesul de tăiere înllocuiesc aerul curat și pot duce la rănirea sau moartea. Nu inspirați vaporii emisi din procesul de tăiere. Asigurați-vă că aerul de respirație este curat și sigur. Lucrează numai într-o zonă bine ventilată sau utilizați un dispozitiv de ventilație pentru a îndepărta vaporii de tăiere din mediul în care veți lucra. Nu tăiați materialele acoperite (zincate, placate cu cadmiu sau care conțin zinc, mercur sau bariu), deoarece emit vaporii nocivi care sunt periculoși pentru respirație. Dacă este necesar, utilizați un ventilator, respirator cu alimentare cu aer sau îndepărtați învelișul de pe material din zona tăiată. Consultați fișa cu date de securitate a materialului pentru instrucțiunile producătorului. Nu tăiați în apropierea materialelor care vor emite vaporii toxici atunci când sunt încălzite. Vaporii de la agenți de curățare, spray-uri și degesanți pot fi foarte toxici atunci când sunt încălziti.

PERICOLE PIESE ÎN ROTARE

Piese rotative pot provoca vătămări grave. Evitați contactul pieselor rotative atunci când acestea sunt încă în rotație și asigurați-vă că țineți departe orice ar putea fi prins în mașină de operare, cum ar fi părul și hainele lărgite. Tineți mâinile departe de zona de prelucrare atunci când utilizați mașina.

PERICOLE CU ELECTRICITATE

Asigurați-vă că cablurile electrice ale mașinii și ștecherul care este conectat sunt în stare bună și nu sunt uzate. Nu utilizați niciodată o mașină deteriorată sau o mașină cu cabluri și ștecheri electrice deteriorate sau uzate. Nu expuneți mașina și cablurile electrice la condiții umede și nu atingeți niciodată când sunt ude. Utilizați o priză cu contact la pământ. Nu intrați în contact cu suprafețe împământate sau cabluri electrice, pentru a evita riscul de electrocutare. Nu folosiți cablul pentru a scoate ștecherul din priză. Conduceți întotdeauna cablul de alimentare departe de partea din spate a mașinii și protejați-l de căldură, ulei și obiecte ascuțite. Când mașina urmează să fie utilizată în aer liber utilizăți numai prelungitoare destinate utilizării în exterior. Secțiunea transversală a oricărui cablu prelungitor trebuie să măsoare cel puțin 1,5 mm², iar conexiunea la rețea trebuie protejată cu o siguranță adecvată.

PERICOLE ZONA DE LUCRU

Inspectați cu atenție întreaga zonă de lucru și utilizați o greblă sau o perie de curte pentru a slăbi manual resturile și pentru a îndepărta orice ar putea fi proiectat de mașină, să fie o sursă periculoasă sau să provoace deteriorarea mașinii în caz de trecere (pietre, crengi, sărmă de fier, oase), etc.). Verificați dacă nu există trecători, animale sau obiecte care ar

putea fi deteriorate la cel puțin 10 metri de raza de acțiune a mașinii.

Lucați numai în timpul zilei sau cu lumină artificială adekvată, în condiții bune de vizibilitate. Încercați să nu provocați nicio perturbare de zgromot, utilizând acest aparat numai la ore rezonabile ale zilei.

Luati o poziție fermă și bine echilibrată. Acolo unde este posibil, evitați lucrul pe teren umed, alunecos sau în orice caz pe teren denivelat sau abrupt care nu garantează stabilitatea operatorului.

Depozitarea sculelor care nu sunt utilizate trebuie făcută într-un loc uscat și sigur, departe de mașina de operare și la îndemâna copiilor.

Păstrați razele de arc dăunătoare ferite de vederea altora.

Montați mașina în siguranță pe o bancă solidă sau cărucior care o va menține stabili și o va împiedica să se răstoarne sau să cadă.

PERICOLE RĂMANE

Mașina a fost construită folosind tehnologie modernă și în conformitate cu regulile de siguranță recunoscute. Chiar și atunci când toate măsurile de siguranță sunt în vigoare, unele pericole rămase, care nu sunt încă evidente, pot fi prezente. Operatorul trebuie să folosească bunul simț și să ia măsurile de precauție necesare pentru a evita riscurile din cauza pericolelor rămase.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Acest produs a fost proiectat și fabricat pentru a fi utilizat pentru tăierea obiectelor metalice. Capacitatea de tăiere este de 15 mm sau mai puțin. Prințipiu său de funcționare este tăierea de mare viteză folosind arcul cu plasmă de înaltă densitate ca sursă de căldură. Arcul de plasmă ar fi dobândit de aerul comprimat ca mediu de ionizare și comprimarea duzei pistoletului.

Condițiile de mediu în timpul funcționării, după cum urmează:

- ▶ Temperatura de la -10°C la +40°C.
- ▶ Umiditate ≤ 50% la 40°C și ≤ 90% la 20°C
- ▶ Altitudine mai mică de 1000 m.
- ▶ Cerințe de alimentare:
- ▶ Distorșiunea de frecvență trebuie să fie mai mică de ±2% din valoarea nominală.
- ▶ Fluctuația tensiunii este mai mică de ±20% din valoarea nominală.

Orice altă utilizare diferită de cele menționate mai sus poate fi periculoasă, poate dăuna oamenilor și/sau poate deteriora lucrurile și mașina.

UTILIZARE NEPRODUT

Mașina nu trebuie utilizată pentru manipularea materialelor periculoase, de ex. acumularea de produse inflamabile sau explozive, materiale solide sau orice alt obiect care ar putea fi periculos pentru mașina în sine, precum și pentru operator, trecători, animale sau bunuri.

Exemplul de utilizare necorespunzătoare pot include, dar nu se limitează la, operarea mașinii:

1. Fara accesoriole originale furnizate de producător.
2. Cu accesorii originale, dar într-un mod neconform

cu instrucțiunile.

3. Fara piese de schimb originale.

4. Cu modificări neautorizate.

NOTĂ

În conformitate cu legile aplicabile privind răspunderea pentru produse, producătorul dispozitivului nu își asumă răspunderea pentru daunele aduse produsului sau daunele cauzate de produs care apar din cauza:

1. Manipularea necorespunzătoare nu a respectat instrucțiunile de utilizare.
2. Reparații efectuate de terți și nu de către tehnicieni de service autorizați.
3. Instalarea pieselor de schimb neoriginale.
4. Utilizare neintenționată.
5. Defecțiunea sistemului electric din cauza puterii mașinii într-un mod neconform cu reglementările electrice și VDE.

DATE TEHNICE

Numarul articolului	47 489	
Model	POWERCUT 50K	
Tip		Plasma
Tensiune nominală de intrare	V	230
Frecvența sursei de alimentare	Hz	50
Fază		1
Capacitate nominală de intrare	kVA	7,59
Curent nominal de intrare	A	33
Tensiune de ieșire fără sarcină	V	293
Tensiunea nominală de funcționare	V	100
Curent de ieșire	A	15 - 50
Fluxul de gaz	L/min	300
Presiunea aerului	MPa	0,30-0,60
Timp de gaz întârziat	s	5-10
Grosimea maximă de tăiere	mm	15
Ciclu de lucru nominal		20%
Tip de răcire		Aer
Grad de izolare		H
Clasa de protecție		IP21S
Tipul răciri		Aer
Greutate netă	kg	11
Dimensiuni (LxLxH)	cm	44,0 x 17,5 x 34,0

IDENTIFICARE (FIG. 1-2)

1. Indicator de putere
2. Indicator de protecție
3. Buton de reglare
4. Ieșire la pământ
5. Ieșire tortă
6. Regulator de gaz
7. Mâner
8. Comutator ON/OFF
9. Cablu de alimentare
10. Supapă de gaz
11. Intrare gaz
12. Tortă
13. Electrod
14. Distribuitor
15. Duză
16. Capac de protecție

OPERAȚIUNE

PREGĂTIREA UNITĂȚII

Despachetarea și finalizarea ansamblului trebuie efectuate pe o suprafață plană și stabilă, cu spațiu suficient pentru deplasarea mașinii și a ambalajului acestuia, folosind întotdeauna echipamentele adecvate.

AVERTIZARE

Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de orice reglare.

FUNCȚIONAREA UNITĂȚII

AVERTIZARE

Conectați cablul de împământare cât mai aproape de zona tăiată, pentru a asigura o împământare bună. Nu lăsați nicio parte a corpului să intre în contact cu capul pistoletului dacă sunteți în contact cu materialul tăiat. Nu întindeți cablurile peste sau în jurul corpului dvs. Nu suprutilizați sau supraîncălziti dispozitivul de tăiere. Permiteți un timp de răcire adecvat între ciclurile de funcționare. Nu îndreptați lanterna către nicio parte a corpului dvs. sau către oricine altcineva. Folosiți întotdeauna această freză în ciclul de lucru nominal pentru a preveni căldura excesivă și defectiunile.

Pe aparat veți găsi tabelul de date cu informațiile de mai jos:

X = Ciclu de funcționare

I1 = curent nominal de intrare

I2 = Currentul nominal de tăiere

P1 = Puterea nominală de intrare

U0 = tensiunea nominală fără sarcină

U1 = Tensiunea nominală de intrare

U2 = Tensiunea nominală de sarcină

Când sursa de alimentare este pornită, arată tensiunea de alimentare de intrare. Rotiți comutatorul ON/OFF în poziția pornit și observați dacă starea de funcționare este normală și dacă ventilatorul pornește așa cum se presupune. Indicatorul de alimentare ar trebui să fie aprins. Dacă nu există aer comprimat sau presiunea aerului nu este suficientă, indicația de lipsă de presiune va fi aprinsă. Comutați comutatorul de răcire a pistoletului la „Răcire cu gaz”, reglați supapa de decompresie a aerului până

când presiunea aerului ajunge la cerințele ambarcațiunii de tăiere și nu mai puțin de 0,33MPa. Reglați gazul și observați dacă debitul de aer comprimat este neted. Porniți comutatorul pistoletului și începeți operația de tăiere odată ce pilotul cu plasmă de tăiere este realizat.

Tăiere:

► Puneți duza pistoletului la începutul piesei de prelucrat (cu atingere ușoară sau ridicare). Porniți întrerupătorul tortei pentru a aprinde pilotul cu plasmă. După ce piesa de prelucrat este tăiată bine, apoi mutați pistolul de-a lungul direcției de tăiere uniform. Viteză de tăiere ar trebui să vizeze tăierea completă. Dacă viteză este prea rapidă, piesa de prelucrat nu va fi tăiată foarte bine, sau dacă este prea lentă, calitatea tăierii ar fi afectată chiar și va fi ruptă.

► Opriti lanterna după tăiere, apoi pilotul cu plasmă se va stinge și apoi va retrage lanterna. Procesul de tăiere s-a încheiat atunci.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

AVERTIZARE

Pentru propria dumneavoastră siguranță, opriți întrerupătorul și scoateți ștecherul din priza de alimentare înainte de orice operație de întreținere a mașinii.

Păstrați aparatul curat. Pentru a evita supraîncălzirea motorului, verificați în mod regulat orificiile de aer pentru a nu se lepi de praf. După o perioadă mai lungă de utilizare, se recomandă verificarea mașinii de către un dealer autorizat. Conexiunile și reparațiile echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de un electrician.

CABLU DE ALIMENTARE

Pentru a evita sochurile sau pericolul de incendiu, dacă cablul de alimentare este melcat sau tăiat sau deteriorat în vreun fel, înlocuiți-l imediat. Cablurile de conectare electrică suferă deteriorări ale izolației. Cauzele posibile sunt:

- Puncte puncte atunci când cablurile de conectare trec prin golurile ferestrelor sau ușilor.
- Îndoileale rezultate din atașarea sau pozarea incorectă a cablului de conectare.
- Tăieturi rezultate din trecerea peste cablul de conectare.
- Deteriorări ale izolației rezultate din tragerea cu forță din priza de perete.
- Fisuri prin îmbătrânirea izolației.
- Astfel de cabluri de conexiune electrică defecte nu trebuie utilizate, deoarece deteriorarea izolației le face extrem de periculoase.

CURĂȚARE

Utilizați o perie moale mică pentru a curăta exteriorul unității. Nu folosiți detergenti puternici. Produsele de curățare de uz casnic care conțin uleiuri aromatice precum pinol și lămâie și solvenți precum kerosenul pot deteriora carcasa sau mânerul din plastic. Ștergeți orice umedeală cu o cărpă moale. Îndepărtați praful, murdăria și reziduurile de prelucrare cu un aspirator adecvat, dacă este necesar.

DEPOZITARE AVERTIZARE

Opreți întrerupătorul și scoateți mașina de la sursa de alimentare pentru a o depozita. Depozitați mașina numai în zone uscate și bine ventilate.

În cazul în care mașina va fi depozitată pentru o perioadă lungă de timp, utilizați următoarea procedură de depozitare:

1. Curătați-l bine și verificați dacă există piese slăbite sau deteriorate. Reparați sau înlocuiți piesele deteriorate și strângeți suruburile, piuliile sau suruburile slăbite.
2. Lubrificați și aplicați unsoare, acolo unde este necesar.
3. Păstrați-l în ambalajul original.

PROTECTIA MEDIULUI

Reciclați materialele prime în loc să le aruncați ca deșeuri. Mașina, accesorii și ambalajele trebuie sortate pentru reciclare ecologică. Componentele din plastic sunt etichetate pentru reciclare clasificată.

Acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere în conformitate cu legislația aferentă referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice. Acest produs trebuie aruncat la un punct de colectare desemnat. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, prin predarea acestuia la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Manipularea necorespunzătoare a echipamentelor uzate poate avea consecințe negative asupra mediului și sănătății umane din cauza substanțelor potențial periculoase care sunt adesea conținute în echipamentele electrice și electronice. Prin eliminarea corectă a acestui produs, contribuți și la utilizarea eficientă a resurselor naturale.

Puteți obține informații despre punctele de colectare a deșeurilor de echipamente de la administrația dumneavoastră municipală, autoritatea publică de eliminare a deșeurilor, un organism autorizat pentru eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice sau compania dumneavoastră de eliminare a deșeurilor.

GARANȚIE

Acest produs este garantat în conformitate cu reglementările legale / specifice țării, în vigoare de la data achiziției de către primul utilizator. Daunele cauzate de uzura normală, suprasarcină sau manipulare necorespunzătoare vor fi excluse din garanție. În cazul unei reclamații, vă rugăm să trimiteți produsul, complet asamblat, distribuitorului sau centrului de service oficial.

MAGYAR

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A termék használata előtt olvassa el és értse meg ezt a használati útmutatót. Segíthet megelőzni a baleseteket, ha ismeri terméke kezelőszerveit, és betartja a biztonságos üzemeltetési eljárásokat és a biztonsági jelzéseket. Mindig használja a józan eszét, hogy elkerüljön minden olyan helyzetet, amely meghaladja képességeit. Ne használja, ha fáradt vagy bármiféle betegségben szenved, alkohol vagy bármilyen más gyógyszer hatása alatt áll. Működés közben tartsa távol a szemlélődőket és az állatokat, amelyek megsérülhetnek, valamint azokat a tárgyakat, amelyek megsérülhetnek. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják a terméket, aik nem ismerik ezeket az utasításokat. A helyi törvények korlátozzák az üzemeltető alsó korhatárát. Ne feleje, hogy az üzemeltető vagy a felhasználó felelős a más embereket, állatokat vagy azok tulajdonát érintő balesetekért vagy váratlan eseményekért. Ne tegye ki a terméket túlzott nedvességnak, pornak, szennyeződésnek vagy korrozió gőznek. Ne szereljen a gépre olyan berendezéseket vagy tartozékokat, amelyeket a gyártó nem tervezett vagy nem hagyott jóvá. Soha ne kísérlejte meg módosítani a terméket. A nem engedélyezett módosítások vagy tartozékok súlyos személyi sérülést vagy a kezelő vagy mások halálát okozhatják. A jelen kézikönyvben nem szereplő szétszereléssel és szervizeléssel kapcsolatban forduljon hivatalos forgalmazójához. Ha munka közben valami eltörök vagy baleset történik, azonnal kapcsolja ki a gépet és vigye el, hogy elkerülje a további károsodást. Ha idegen test került a géphez, azonnal állítsa le, ellenőrizze, hogy nem sérült-e, és javítsa meg, mielőtt újraindítaná.

VÉDŐ FELSZERELÉS

Ügyeljen arra, hogy megfelelő és minősített védfelzszerelést használjon az egység működtetése során. Mindig viseljen mozgást nem akadályozó ruházatot, védőkesztyűt, védőszemüveget, félállarcos légzőkészüléket, fülvédőt és csúszásmentes talpú, nyírásigátló biztonsági csizmát. Soha ne viseljen salát, nyakláncot vagy bármilyen lógó vagy csapkodó kiegészítőt és ruhát, amely beakadhat a géphez. Kölcsönös fel a háját, ha hosszú. Hegesztés közben viseljen teljes fedésű sisakot megfelelő árnyalattal (lásd ANSI Z87.1 biztonsági szabvány) és védőszemüveget. Viseljen megfelelő kesztyűt és védőruházatot, nehogy bőre ki legyen téve a forró fémeknek, UV- és IR-sugárzásnak.

TŰZ- ÉS ÉGÉSI VESZÉLYEK

A gép egyes részei előleggé felforrósodnak ahhoz, hogy meggyűjtsék a gyűlékony anyagokat. Az elektromos berendezések meghibásodása szikrákat okozhat, amelyek meggyűjthetik a gyűlékony anyagokat. Ügyeljen arra, hogy a munkaterület tisztá és rendezett legyen, és ne használja a gépet gyűlékony anyagok közelében. Távolítsa el minden gyűlékony anyagot a hegesztőtől számított

10 méteren belül. Ha az eltávolítás nem lehetséges, szorosan fedje le őket tűzálól burkolattal. Tegyen óvintézkedéseket annak biztosítására, hogy a szálú szikrák ne okozzanak tüzet vagy robbanást rejtett területeken, repedésekben vagy nem látható területeken. Ha tűz keletkezik, használjon megfelelő tűzoltó készüléket. Viseljen olajmentes ruhadarabokat, amelyekben nincsenek zsebek vagy mandzsetták, amelyek szikrát gyűjtenek. Tartsa a munkavezetéket a lehető legközelebb a hegesztési területhez csatlakoztatva, hogy elkerülje az ismeretlen, nem szándékos elektromos áram útjait, hogy áramütést és tűzveszélyt okozzanak.

A gép egyes részei elégő felforrósodnak ahhoz, hogy égési sérülést okozzanak. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg őket, hogy elkerülje az égési sérülést. Tárolás előtt hagyja kihúlni a gépet. Tartsa távol kezét és testét a fályka lángról és általában a munkaterülettől. Ne irányítsa a fályát sem saját, sem más testrézére.

KATEGÓRIA BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS

A gép összes működtető karjának könnyen kell mozognia egyik helyzetből a másikba, és nem kell erőltetni. Az elektromos kábeleknek és különösen a fő csatlakozókábelnek kifogástanál állapotban kell lenniük, hogy elkerüljük a szikraközpödést vagy az áramütés veszélyét. A fogantyúknak és a védőeszközöknek tisztának és száraznak kell lenniük, valamint biztonságosan kell rögzíteni a géphez. Ügyeljen arra, hogy minden munkához mindig a megfelelő szerszámot használja, hogy elkerülje a gép meghibásodását vagy sérülését, és elkerülje a gép túlterhelését. Az elektromos hálózat névleges feszültségének és frekvenciájának meg kell felelnie a gép specifikációinak. Győződjön meg arról, hogy a gép kapcsolója ki van kapcsolva, amikor bedugja, hogy elkerülje a véletlen indításból eredő kockázatokat. Használhat előtt távolítsa el minden kulcsot és csavarkulcsot a gépből. Győződjön meg arról, hogy leállította a gépet, és húzza ki a konnektorból:

- Tartozerék és szerszámok felszerelésekor vagy eltávolításakor.
- Amikor felügyelet nélkül hagyja a gépet.
- Tisztítás vagy karbantartás közben.
- A gép meghibásodása vagy túlterhelése esetén.
- A gép áthelyezése, szállítása vagy tárolása során.

A vágóív ultraibolya (UV) és infravörös (IR) sugarakat bocsát ki, amelyek sérülést okozhatnak a szemében és a bőrben. Megfelelő szemvédelem nélkül ne nézzen a vágóívbe. Mindig használjon olyan sisakot, amely eltakarja az arcát a nyaktól a fejetőig és minden fül hátsó részéig. Használjon ANSI szabványoknak megfelelő lencsét és védőszemüveget. A 160 ampernél kisebb teljesítményű hegesztőknél használjon 10-es árnyalatú lencsét; 160 A feletti teljesítményhez használjon 12-es árnyékoltat. További információkért tekintse meg a Z87.1 ANSI szabványt. Fedje le az ívek

kittet összes csupasz bőrfelületet védőruházzal és -cipővel. Viseljen égésbiztosító szövetet vagy bőr inget, kabátot, nadragot vagy kezeslábat. Használjon képernyőket vagy más akadályokat, hogy megvéden másokat a vágás során kibocsátott ívsugaraktól.

A nagynyomású palackok felrobbanhatnak, ha megsérülnek, ezért óvatosan kezelje őket. Soha ne tegye ki a palackokat magas hőnek, szikrának, nyílt lángnak, mechanikai ütésnek vagy ívre. Ne érintse meg a hengert égővel. Ne vágja a hengert. A hengert mindenkor függőlegesen rögzítse egy kocsihuoz vagy álló tárgyhoz. Tartsa távol a palackokat hegesztési vagy elektromos áramkörtől. Használja az adott alkalmazásnak megfelelő szabályozókat, gáztömlőt és szerelvényeket. Nyitáskor ne nézzen a szemébe. Amikor csak lehetséges, használjon védőhenger sapkát.

MÉRGEZÉSI VESZÉLYEK

A vágási folyamat során felszabaduló füst kiszorítja a tiszta levegőt, és sérülést vagy halált okozhat. Ne lélegezze be a vágási folyamat során kibocsátott füstöt. Győződjön meg arról, hogy a belégezett levegő tiszta és biztonságos. Csak jól szellőző helyen dolgozzon, vagy használjon szellőzőberendezést a vágási gózok előtávolításra a környezetből, ahol dolgozni fog. Ne vágjon bevonatos anyagokat (horganyzott, kadmiummal bevont vagy cinket, higanyt vagy báriumot tartalmazó), mivel ezek káros füstöket bocsátanak ki, amelyek veszélyeztetik a belégzésre. Ha szükséges, használjon lélegezetetőgépet, légzőkészüléket levegőelláttással, vagy távolítsa el a bevonatot az anyagról a vágott területen. A gyártó utasításait az anyagbiztonsági adatlapon találja. Ne vágjon olyan anyagok közelében, amelyek melegítéskor mérgező füstöket bocsátanak ki. A tisztítószerekből, spray-kból és zsírtalanítókból származó gózok kevésbé közben erősen mérgezőek lehetnek.

A FORGÓ ALKATRÉSZEK VESZÉLYEI

A forgó alkatrészek súlyos sérüléseket okozhatnak. Kerülje a forgó alkatrészek érintkezését, amikor azok még forognak, és ügyeljen arra, hogy minden, ami beszorulhat a működő géphe, mint például a láza haj és a ruhákat, távol tartsa. A gép használata közben tartsa távol kezét a megmunkálási területtől.

ELEKTROMOS VESZÉLYEK

Győződjön meg arról, hogy a gép elektromos kábelei és a hálózati csatlakozó, amelyhez csatlakoztatva van, jó állapotban vannak és nem kopottak. Soha ne használjon sérült gépet, vagy olyan gépet, amelynek elektromos kábelei és csatlakozói sérültek vagy elhasználódtak. Ne tegye ki a gépet és az elektromos kábeleket nedves körülmenyeknek, és soha ne érintse meg, ha nedves. Használjon földelt csatlakozóaljzatot. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne érintkezzen földelt felületekkel vagy elektromos kábelekkel. Ne a kábelrellel húzza ki a dugót a konnektorból. A tápkábelt mindenkor távolítsa el a gép hátuljától, és óvja a hőtől, olajtól és éles tárgyaktól. . Ha a gé-

pet kültéren kívánja használni, csak kültéri használatra szánt hosszabbítót használjon. Bármely hosszabbító kábel keresztmetszetének legalább 1,5 mm²-nek kell lennie, és a hálózati csatlakozást megfelelő biztosítékkal kell védeni.

A MUNKATERÜLET VESZÉLYEI

Alaposan vizsgálja meg az egész munkaterületet, és használjon gerezelyt vagy kerti kefét a törmelék kézi fellazításához és minden olyan dolog eltávolításához, ami a gépből kiszóródhat, veszélyes forrás lehet, vagy elgázolás esetén kárt okozhat a gépen (kövek, ágak, vasdrót, csontok, stb.). Ellenőrizze, hogy a gép működési tartományától számított legalább 10 méteren belül nincsenek-e szemlélődök, állatok vagy tárgyak, amelyek meg-sérülhetnek.

Csak nappali fényben vagy megfelelő mesterséges megvilágítás mellett, jó látási viszonyok között dolgozzon. Törekedjen arra, hogy ne okozzon zajt, csak a nap ésszerű időszakában használja a gépet.

Vegyen fel szilárd és kiegyensúlyozott pozíciót. Ahol lehetséges, kerülje a nedves, csúszós talajon végzett munkát, vagy minden esetben egyenletes vagy meredek talajon, amely nem garantálja a stabilitást a kezelő számára.

A használaton kívüli szerszámokat száraz és biztonságos helyen kell tárolni, távol a kezelőgéptől és gyermekktől elzárva.

Tartsa védve a káros ívsugarakat mások szeme elől.

Rögzítse biztonságosan a gépet egy szilárd padra vagy kocsira, amely stabilan tartja, és megakadályozza, hogy felboruljon vagy leessen.

FENNTARTÓ VESZÉLYEK

A gépet modern technológiával és az elismert biztonsági szabályok betartásával építették. Még akkor is, ha minden biztonsági intézkedés megvan, jelen lehet néhány fennmaradó, még nem nyilvánvaló veszély. A kezelőnek józan eszét kell követnie, és meg kell tennie a szükséges óvintézkedéseket a fennmaradó veszélyek miatti kockázatok elkerülése érdekében.

TERMÉKLEÍRÁS

RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ezt a terméket fejtárgyak vágására terveztek és gyártották. Vágási kapacitása 15 mm vagy kevesebb. Működési elv a nagy sebességű vágás nagy sűrűségű plazmáin hőforrásként. A plazmáivat a sűrűtített levegő ionizációs közegként és a fáklya fűvökájának összenyomása nyerni.

Működés közben a következő környezeti feltételek:

- ▶ Hőmérséklet -10°C és +40°C között.
- ▶ Páratartalom ≤50% 40°C-on és ≤90% 20°C-on
- ▶ 1000 m-nél kisebb magasság.
- ▶ Tápellátási követelmények:
- ▶ A frekvencia továbbításának kisebbnek kell lennie, mint a névleges érték ±2%-a.
- ▶ A feszültség ingadozása kisebb, mint a névleges érték ±20%-a.

A fent említettektől eltérő bármely más használat veszélyes lehet, embereket és/vagy tárgyat és a gépet károsíthatja.

HELYTELEN HASZNÁLAT

A gépet nem szabad veszélyes anyagok kezelésére használni, pl. gyúlékony vagy robbanásveszélyes termékek, szilárd anyagok vagy bármely más tárgy felhalmozódása, amely veszélyes lehet magára a gépre, valamint a kezelőre, a közelben tartózkodókra, az állatokra vagy a tulajdonra.

A helytelen használat példái lehetnek, de nem kizárolagosan a gép üzemeltetése:

1. A gyártó által szállított eredeti tartozékok nélküli.
2. Eredeti tartozékokkal, de a használati utasításnak nem megfelelő módon.
3. Eredeti alkatrészek nélkül.
4. Engedély nélküli módosításokkal.

JEGYZET

A hatályos termékfelelősségi törvények értelmében a készülék gyártója nem vállal felelősséget a termékben bekövetkezett vagy a termék által okozott károkért, amelyek az alábbiak miatt következnek be:

1. Az szakszerűtlen kezelés nem tartotta be a használati utasítást.
2. Harmadik felek, nem pedig felhatalmazott szerviztechnikusok által végzett javítások.
3. Nem eredeti alkatrészek beszerelése.
4. Nem rendeltetésszerű használat.
5. Az elektromos rendszer meghibásodása a gép áramellátása miatt, amely nem felel meg az elektromos és VDE előírásoknak.

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám	47 489	
Modell	POWERCUT 50K	
Típus	Plazma	
Névleges bemeneti feszültség	V	230
Tápfeszültség frekvencia	Hz	50
Fázis	1	
Névleges bemeneti kapacitás	kVA	7,59
Névleges bemeneti áram	A	33
Terheletlen kimeneti feszültség	V	293
Névleges üzemi feszültség	V	100
Kimeneti áram	A	15 - 50
Gázáramlás	L/min	300
Levegő nyomás	MPa	0,30-0,60
Késleltetett gázidő	s	5-10
Max vágási vastagság	mm	15

MŰSZAKI ADATOK		
Cikkszám	47 489	
Modell	POWCUT 50K	
Névleges munkaciklus	20%	
Hűtés típusa	Air	
Szigetelési fokozat	H	
Védelmi osztály	IP21S	
Hűtés típusa	Levegő	
Nettó tömeg	kg	11
Méretek (L*W*H)	cm	44,0 x 17,5 x 34,0

AZONOSÍTÁS (1-2. ÁBRA)

1. Bekapcsolásjelző
2. Védelmi jelző
3. Beállító gomb
4. Földelő vezeték kimenet
5. Fáklya kimenet
6. Gázszabályozó
7. Fogantyú
8. BE/KI kapcsoló
9. Tápkábel
10. Gázszelép
11. Gáz bemenet
12. Fáklya
13. Elektróda
14. Elosztó
15. Szórófej
16. Védőburkolat

MŰVELET

AZ EGYSÉG ELŐKÉSZÍTÉSE

A kicsomagolást és az összeszerelést sík és stabil felületen kell végezni, elegendő hely legyen a gép és a csomagolás mozgatásához, minden megfelelő felszerelést használva.

FIGYELEM

Bármilyen beállítás előtt minden húzza ki a gépet az áramforrásból.

AZ EGYSÉG MŰKÖDTETÉSE

FIGYELEM

Csatlakoztassa a földvezetéket a lehető legközelebb a vágandó területhez, hogy biztosítsa a jó földelést. Ne engedje, hogy testrészei érintkezzenek a fáklyafejjel, ha érintkezésbe kerül a vágott anyaggal. Ne terítse a kábeleket a teste fölé vagy köré. Ne használja túl vagy melegítse túl a vágót. Hagyon megfelelő hűtési időt a munkaciklusok között. Ne irányítsa a fáklyát sem saját, sem más testrézsére. Ezt a vágót minden névleges munkaciklusban használja, hogy elkerülje a túlzott felmelegedést és a meghibásodást.

A gépen megtalálja az alábbi adatokat tartalmazó adattáblázatot:

X = Munkaciklus

I1 = Névleges bemeneti áram

I2 = Névleges vágóáram

P1 = Névleges bemeneti teljesítmény

U0 = Nincs névleges feszültség

U1 = Névleges bemeneti feszültség

U2 = Névleges terhelési feszültség

Ha a tápfeszültség be van kapcsolva, a bemeneti tápfeszültséget mutatja. Fordítsa az ON/OFF kapcsolót az állásba, és figyelje meg, hogy a működési állapot normális-e, és hogy a ventilátor a kívánt módon elindul-e. A tápellátás jelzójének világítania kell. Ha nincs sűrített levegő, vagy a légnymás nem elégleg, a nyomáshiány jelzés világít. Kapcsolja a pisztoly hűtési kapcsolóját „Gázhűtés” állásba, állítsa be a lékompreszíós szelépet addig, amíg a légnymás el nem éri a vágóeszköz követelményeit, és nem kevesebb, mint 0,33 MPa. Állítsa be a gázt, és figyelje meg, hogy a sűrített levegő áramlása egyenletes-e. Kapcsolja be a pisztoly kapcsolót, és kezdje el a vágási műveletet, miután a vágóplazma-pilot elkészült.

VÁGÁS

► Helyezze a fáklya fúvókáját a munkadarab elejére (enyhe érintéssel vagy emeléssel). Kapcsolja be a fáklya kapcsolót a plazmapilót begyűjtéséhez. Miután a munkadarabot alaposan megvágta, egyenletesen mozgassa a fáklyát a vágási irányban. A vágási sebességet az alapos vágásra kell törekedni. Ha a sebesség túl gyors, akkor a munkadarab nem lesz vágva nagyon alaposan, vagy ha túl lassú, akkor a vágás minősége még a törött darabra is hatással lehet.

► A vágás után kapcsolja ki a fáklyát, ekkor a plazmapilóta kialszik, majd kihúzza a fáklyát. A vágási folyamat ekkor véget ért.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

FIGYELEM

Saját biztonsága érdekében kapcsolja ki a kapcsolót, és húzza ki a dugót az áramforrásból, mielőtt bármilyen karbantartási műveletet végezne a géppen.

Tartsa tisztán készülékét. A motor túlmelegedésének elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy a levegőnyílásokon nem tapadt-e rá por. Hosszabb használat után javasolt a gépet hivatalos márkaszervizben ellenőriztetni. Az elektromos berendezések csatlakoztatását és javítását csak villanyszerelő végezheti.

TÁPKÁBEL

Az áramütés vagy tűzveszély elkerülése érdekében, ha a tápkábel férges vagy elvágódott, vagy bármilyen módon megsérült, azonnal cseréltesse ki. Az elektromos csatlakozókábelek gyakran szigetelési sérülést szennednek. Lehetséges okok a következők:

- Lyukasztási pontok, amikor a csatlakozókábelek ablak- vagy ajtó résen vannak átvezetve.
- A csatlakozókábel helytelen rögzítéséből vagy fektetéséből adódó megtörések.
- Vágások a csatlakozó kábelen való átfutásból.
- Szigetelési sérülés a fali konnektorból való erő-

teljes kihúzásból.

- ▶ Repedések a szigetelés előregedése miatt.
- ▶ Az ilyen hibás elektromos csatlakozókábeleket nem szabad használni, mivel a szigetelés sérülése rendkívül veszélyessé teszi őket.

TISZTÍTÁS

Használjon kis puha kefét a készülék külsejének tisztításához. Ne használjon erős tisztítószereket. Az aromás olajokat, például fenyő- és citromolajat és oldószeret, például kerozint tartalmazó háztartási tisztítószerek károsíthatják a műanyag házat vagy a fogantyút. Puha ruhával törölje le a nedvességet. Szükség esetén megfelelő porszívóval távolítsa el a port, szennyeződést és a megmunkálási maradványokat.

TÁROLÁS

FIGYELEM

A tároláshoz kapcsolja ki a kapcsolót, és távolítsa el a gépet az áramforrásról. A gépet csak száraz és jól szellőző helyen tárolja.

Ha a gépet hosszabb ideig tárolja, kövesse az alábbi tárolási eljárást:

1. Alaposan tisztítsa meg, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vagy sérült részek. Javítsa meg vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket, és húzza meg a meglazult csavarokat, anyákat vagy csavarokat.
2. Kenje meg és kenje be zsírral, ahol szükséges.
3. Tárolja az eredeti csomagolásában.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Hasznosítsa újra a nyersanyagokat ahelyett, hogy hulladékként dobná el. A gépet, a tartozékokat és a csomagolást szét kell válogatni a környezetbarát újrahasznosítás érdekében. A műanyag alkatrészek kategorizált újrahasznosítás céljából vannak felcímkezve.

Ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt kidobni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Ezt a terméket a kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni. Ez történhet például az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen történő leadásával. A hulladék berendezések nem megfelelő kezelése negatív következményekkel járhat a környezetre és az emberi egészségre az elektromos és elektronikus berendezésekben gyakran előforduló potenciálisan veszélyes anyagok miatt. A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön a természeti erőforrások hatékony felhasználásához is hozzájárul.

A hulladékok gyűjtőhelyeiről tájékozódhat az önkormányzattól, a hulladékkezelésért felelős hatóságtól, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival ártalmatlanításával megbízott szervezettől vagy a hulladékártalmatlanító cégtől.

GARANCIA

Erre a termékre a törvényi/ország-specifikus előírásoknak megfelelő garanciát állalunk, amely az első felhasználó általi vásárlás napjától érvényes. A normál kopásból, túlterhelésből vagy szakszerűtlen kezelésből eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. Reklamáció esetén kérjük, küldje el a terméket teljesen összeszerelve forgalmazójának vagy a hivatalos szervizközpontnak.

LIETUVIŲ K.

BENDRIEJI SAUGOS ĮSPĖJIMAI

Prieš naudodamiesi ši gaminij perskaitykite ir supraskite ši savininko vadovą. Galite padėti išvengti nelaimingų atsitikimų susipažinę su savo gaminio valdikliais ir laikydamiesi saugaus naudojimo procedūrų bei saugos ženklų. Visada vadovaukitės sveiku protu, kad išvengtumėte visų situacijų, kurios viršija jūsų galimybes. Nenaudokite, kai esate pavargę arba apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio ar kity vaistų. Darbo metu pašalinius asmenis ir gyvūnus, kurie gali būti sužaloti, taip pat daiktus, kurie gali būti sugadinti, laikykite atokiau. Niekada neleiskite vaikams ar žmonėms, kurie nėra susipažinę su šiomis instrukcijomis, naudoti gaminį. Vietiniai įstatymai gali apriboti minimalų operatoriaus amžių. Turėkite omenyje, kad operatorius arba naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus ar netikėtus jvykius, jvykusiems žmonėms, gyvūnams ar jų turui. Saugokite gaminį nuo per didelės drėgmės, dulkių, purvo ar korozinių garyų. Ant mašinos nemonituokite įrangos ar priedų, kurių nenumatė arba nepatvirtino gamintojas. Niekada nebandykite modifikuoti gaminio. Neleistinai pakeitimai ar priedai gali sukelti rimtų kūno sužalojimų arba operatoriaus ar kity asmeny mišrių. Kreipkitės į savo įgaliotąjį platinotoją dėl išmontavimo ir techninės priežiūros, kurių šiamu vadove neaprašyta. Jei kas nors sulūžtu arba jvykysti nelaimingas atsitikimas dirbant, nedelsdami išjunkite mašiną ir nuneškite ją, kad išvengtumėte tolesnių pažeidimų. Jei ją mašiną pateko svetimkūnisi, nedelsdami ją sustabdyskite, patirkrinkite, ar nepažeista, ir prieš vėl paleisdami pataisykite.

APSAUGINĖ ĮRANGA

Naudodamiesi įrenginių įsitikinkite, kad naudojate tinkamas ir sertifikuotas apsaugos priemones. Visada dėvėkite judesių netrukdančius drabužius, apsaugines pirštines, akinius, respiratorių su puskauke, ausų apsaugas ir apsauginius batus nuo kirpimo neslystančiais pādais. Niekada nedėvėkite šalikų, vėrinį, kabanių ar besiplečiančią priedų ir drabužių, kurie gali įstigti mašiną. Suriškite plaukus, jei jie ilgi. Virindamai dėvėkite visiškai dengiantį šalmą su atitinkamu atspalviu (žr. ANSI Z87.1 saugos standartą) ir dėvėkite apsauginius akinius. Mūvėkite tinkamas pirštines ir dėvėkite apsauginius drabužius, kad jūsų oda nepatektų į karštus metalus, UV ir IR spindulius.

GAISRO IR NUDEGIMO PAVOJUS

Kai kurios mašinos dalys pakankamai įkaista, kad užsidegtų degios medžiagos. Dėl elektros įrangos veikimo sutrikimų gali atsirosti kibirkščiai, kurios gali uždegti degias medžiagas. Įsitikinkite, kad darbo vieta yra švari ir tverkinga, ir nenaudokite mašinos šalia degių medžiagų. Pašalinkite visas degias medžiagas 10 m atstumu nuo suvirinimo lanko. Jei pašalinti neįmanoma, sandariai uždenkite juos ugniai atspariais dangčiais. Imkiteatsargumo priemonių, kad skaidančios kibirkštys nesukelty gaisrų ar sprogimų paslėptose vietose, plyšiuose ar vietose, kurių nematote. Kilus gaisrui, naudokite

tinkamą gesintuvą. Dėvėkite drabužius, kuriuos nėra aliejaus, be kišeniu ar rankogaliu, kurie rinkty kibirkštis. Darbo laidą laikykite prijungtą kuo arčiau suvirinimo vietas, kad išvengtumėte nežinomų, nenumatyty elektros srovės kelių, kurie nesukelty elektros smūgio ir gaisro pavojus.

Kai kurios mašinos dalys pakankamai įkaista, kad sukelty nudegimų. Nelieskite jų, kad nesusideginumėte. Prieš padėdami į vietą, leiskite mašinai atvėsti. Laikykite rankas ir kūną toliau nuo degiklio liepsnos ir darbo zonos apskritai. Nenukreipkite degiklio į jokią savo ar kito kūno dalį.

KATEGORIJOS SAUGOS ĮSPĖJIMAI

SAUGI EKSPLOATACIJA

Visos mašinos valdymo svirlys turi lengvai judėti iš vienos padėties į kitą ir nereikės veržti. Elektros laidai, ypač pagrindinio kištuko kabelis, turi būti nepriekaištingos būklės, kad būtų išvengta kibirkščių susidarymo arba elektros smūgio pavojaus. Rankeinos ir apsaugos įtaisai turi būti švarūs ir sausūs, taip pat patikimai pritrininti prie mašinos. Įsitikinkite, kad kiekvienam darbuvių visada naudojate tinkamą įrankį, kad išvengtumėte mašinos gedimo ar sužeidimų ir išvengtumėte mašinos perkrovos. Elektros tiekimo įtampa ir dažnis turi atitinkti mašinos specifikacijas. Įsitikinkite, kad mašinos jungiklis yra išjungtas, kai jį prijungiate, kad išvengtumėte netycinio paleidimo rizikos. Prieš naudodamiesi mašiną, išsimkite visus raktus ir veržliarakčius.

Įsitikinkite, kad sustabdėte mašiną ir ištraukėte kištuką iš elektros tinklo:

- Montuojant arba naudant priedus į įrankius.
- Kai paliekate mašiną be priežiūros.
- Valymo ar priežiūros metu.
- Mašinos gedimo ar perkrovos atveju.
- Mašinos perkėlimo, transportavimo ar sandėliavimo metu.

Pjovimo lankas skleidžia ultravioletinius (UV) ir infraraudonuosius (IR) spindulius, kurie gali sužaloti akis ir odą. Nežiūrėkite į pjovimo lanką be tinkamos akių apsaugos. Visada naudokite šalmą, kuris dengia visą veidą nuo kaklo iki viršugalvio ir kiekvienos ausies užpakalinės dalies. Naudokite ANSI standartus atitinkantį objektyvą ir apsauginius akinius. Suvirintojams, kurių galia mažesnė nei 160 A, naudokite 10 atspalvių objektyvą; virš 160 amperų, naudokite 12 atspalvių. Daugiau informacijos rasite ANSI standarte Z87.1. Apsauginiai drabužiai ir batai uždenkite visas nuogas odos vietas, kurias veikia lankas. Dėvėkite ugniai atsparius audinius arba odinius marskinius, paltus, kelnes ar kombinezonus. Naudokite ekranus ar kitas kliūties, kad apsaugotumėte kitus žmones nuo lanko spinduliu, kuriuos skleidžia jūsų pjovimas.

Pažeisti aukšto slėgio balionai gali sprogti, todėl su jais elkitės atsargiai. Niekada nelaikykite balionų nuo didelio karščio, kibirkščių, atviros liepsnos, mechaninių smūgių ar lankų. Nelieskite cilindro degiklio. Nepjaukite ant cilindro. Visada pritrinkinkite cilindrą karteliali prie vežimėlio ar nejudančio objekto. Balionus laikykite toliau nuo suvirinimo ar elektros grandinių. Naudokite konkreti tikslui tinkamus reguliatorius, dujų žarną ir jungiamąsiams

detales. Atidarydami vožtuvą nežiūrekite į jį. Jei įmanoma, naudokite apsauginį cilindro dangtelį.

NUODIJIMŲ PAVOJUS

Pjovimo proceso metu išiskiriantys garai išstumia švarą orą ir gali susižaloti arba mirti. Nejkvépkite garą, išskiriandžius pjovimo metu. Jisitinkinkite, kad jūsų kvépuojamas oras yra švarus ir saugus. Dirbkite tik gerai védinamoje vietoje arba naudokite vėdinimo įrenginių, kad pašalinkumėte pjovimo garus iš aplinkos, kurioje dirbsite. Nepjaukite ant padengtų medžiagų (cinkuotų, padengtų kadmiu arba kurių sudėtyje yra cinko, gysidabrio ar bario), nes jos išskiria kenksmingus dūmus, kurie yra pavojingi kvėpuoti. Jei reikia, naudokite ventiliatorių, respiratorių su oro tiekimu arba nuimkite dangą nuo pjaunamos vietas. Gamintojo nurodymus rasiite medžiagų saugos duomenų lape. Nepjaukite šalio medžiagą, kurios kaitindamos išskiria toksiškus dūmus. Valymo priemonių, purškalų ir riebalų šalinimo priemonių garai gali būti labai toksiški kaitinant.

SUKIĀCIŲ DALIŲ PAVOJUS

Besisukančios dalys gali rimtais susižaloti. Venkite liestis su besišukančiomis dalimis, kai jos vis dar susaki, ir pasirūpinkite, kad viskas, kas gali būti istriodus veikiančiam įrenginjy, pvz., palaidi plaukai ir drabužiai, būtų atokiau. Dirbdami su mašina laikykite rankas toliau nuo apdirbimo zonos.

ELEKTROS PAVOJUS

Jisitinkinkite, kad mašinos elektros laidai ir maitinimo kištukas, prie kurio yis prijungtas, yra geros būklės ir nenusidėvėjė. Niekada nenaudokite sugadintos mašinos arba mašininos su pažeista arba susidėvėjusia elektros laidais ir kištukais. Nelaikykite mašinos ir elektros laidų drėgnoje aplinkoje ir niekada nelieskite, kai jie šlapiai. Naudokite kištukinį lizdą su jėzeminimo kontaktu. Nelieskite prie jėzeminintų paviršių ar elektros laidų, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus. Nenaudokite laido kištuko ištraukimui iš lizdo. Visada traukite maitinimo laidą toliau nuo mašinos galinės dalies ir saugokite nuo karščio, alyvos ir aštriai daikty. Jei mašiną ketinate naudoti lauke, naudokite tik ilginamuosius laidus, skirtus naudoti lauke. Bet kurio ilgiintuvo skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 1,5 mm², o tinklo jungtis turi būti apsaugota atitinkamu saugikliu.

PAVOJAI DARBO ZONOJE

Kruopščiai apžiūrėkite visą darbo vietą ir naudokite gręblį arba kiemo šepetį, kad rankiniu būdu atlaivintumėte šiuksles ir pašalintumėte viską, kas gali būti išsklidusi iš mašinos, būti pavojingu šaltiniu arba sugadinti mašiną, jei pervažiuota (akmenys, šakos, geležinė vielė, kaulai). Ir tt). Patirkinkite, ar bent 10 metryų atstumu nuo mašinos veikimo diapazono nėra pašaliniai asmenys, gyvūnai ar daikty, kurie galėtų būti pažeisti.

Dirbkite tik dienos šviesoje arba esant tinkamam dirbtiniams apšvietimui, esant geram matomumui. Stenkiteis nekelti triukšmo, naudodami šį įrenginį tik tinkamu paros metu.

Užimkite tvirtą ir gerai subalansuotą poziciją. Jei

įmanoma, nedirbkite ant šlapios, slidžios žemės arba bet kokiu atveju nelygoje ar stačioje vietoje, kuri negarantuoja operatoriui stabiliumo.

Nenaudojamus įrankius reikia laikyti sausoje ir sau-gioje vietoje, atokiau nuo veikiančios mašinų ir vair-kams nepasiekiamoje vietoje.

Saugokite žalingus lanko spindulius nuo kitų žvilgs-nio.

Saugai pritvirtinkite mašiną ant tvirto suoliuko ar vežimėlio, kuris išliks stabilus ir neleis apvirsti ar nukristi.

LIKUSI PAVOJAI

Mašina buvo pagaminta naudojant šiuolaikines technologijas ir laikantis pripažintų saugos tai-sykių. Net ir jgyvendinus visas saugos priemones, gali kilti tam tikri pavojai, kurie dar nera akivaizdūs. Operatorius turi vadovautis sveiku protu ir imtis būtinų atsargumo priemonių, kad išvengtų rizikos dėl likusių pavojų.

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

PASKIRTIS

Šis gaminys buvo sukurtas ir pagamintas naudoti metaliniams objektams pjauti. Jo pjovimo galia yra 15 mm arba mažesnė. Jo veikimo principas yra didelio greičio pjovimas naudojant didelio tankio plazmos lanką kaip šilumos šaltinį. Plazmos lanką įgauti suspaustasoras kaip jonizacijos terpė ir de-egiklo antgalio suspaudimas.

Aplinkos sąlygos eksploatacijos metu yra šios:

- Temperatūra nuo -10°C iki +40°C.
- Drėgmė ≤ 50% esant 40°C ir ≤ 90% esant 20°C
- Aukštis mažesnis nei 1000 m.
- Maitinimo reikalavimai:
- Dažnio iškraipymas turi būti mažesnis nei ± 2 % vardinės vertės.
- Jutimos syvraišmas yra mažesnis nei ± 20% vardinės vertės.

Bet koks kitas naudojimas, kuris skiriasi nuo pirmiau minėtų, gali būti pavojingas, pakenkti žmonėms ir (arba) sugadinti daiktus ir mašiną.

NETINKAMAS NAUDOJIMAS

Mašina negali būti naudojama tvarkyti pavojingas medžiagias, pvz. degių ar sprogių produkty, kietų medžiagų ar kitų objekty, kurie gali būti pavojingi pačiai mašinai, operatoriui, pašaliniam asmenims, gyvūnams ar turtui, susikaupimas.

Netinkamai naudojimo pavyzdžiai gali būti, bet tuo neapsiribojant, mašinos valdymas:

1. Be originalių gamintojo pateiktų priedų.
2. Su originaliais priedais, bet ne pagal instrukcijas.
3. Be originalių atsarginių dalių.
4. Su neleistiniais pakeitimais.

PASTABA

Pagal galiojančius gaminio atsakomybės įstatymus, įrenginio gamintojas neprisiima atsakomybės už gaminio žalą ar gaminio sukelts pažeidimus, atsi-radusius dėl:

1. Netinkamai elgiantis, nesilaikyta naudojimo in-strukcijų.
2. Remontą atlieka trečiosios šalyse, o ne įgalioti techninės priežiūros specialistai.

3. Neoriginalių atsarginių dalių montavimas.
4. Naudojimas ne pagal paskirtį.
5. Elektros sistemos gedimas dėl mašinos galios, neatitinkančio elektros ir VDE taisyklėi.

TECHNINIAI DUOMENYS

Straipsnio numeris	47 489	
Modelis	POWCUT 50K	
Tipas	Plazma	
Nominali jėjimo įtampa	V	230
Maitinimo dažnis	Hz	50
Fazė	1	
Nominali įvesties talpa	kVA	7,59
Nominali įvesties srovė	A	33
Išėjimo įtampa be apkrovos	V	293
Nominali veikimo įtampa	V	100
Išėjimo srovė	A	15 - 50
Dujų srautas	L/ min	300
Oro slėgis	MPa	0,30-0,60
Degalų vėlavimo laikas	s	5-10
Maksimalus pjovimo storis	mm	15
Vardinis darbo ciklas	20%	
Aušinimo tipas	Air	
Izoliacijos laipsnis	H	
Apsaugos klasė	IP21S	
Aušinimo tipas	Oras	
Grynas svoris	kg	11
Matmenys (L*W*H)	cm	44,0 x 17,5 x 34,0

IDENTIFIKACIJA (1-2 PAV.)

1. Maitinimo indikatorius
2. Apsaugos indikatorius
3. Reguliavimo rankenėlė
4. Ižeminimo laido išvestis
5. Degiklio išvestis
6. Dujų reguliatorius
7. Rankena
8. ON/OFF jungiklis
9. Maitinimo kabelis
10. Dujų vožtuvas
11. Dujų įvadas
12. Fakelas
13. Elektrodas
14. Platintojas
15. Purkštukas
16. Apsauginis dangtelis

OPERACIJA

ĮRENGINIO PARUOŠIMAS

Įspakavimasis ir surinkimas turi būti atliekamas ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, turint pakankamai vietos mašinai ir jos pakuočėmis perkelti, visada naudojant tinkamą įrangą.

ISPĖJIMAS

Prieš atlikdami bet kokius reguliavimus, visada atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

ĮRENGINIO VALDYMAS

ISPĖJIMAS

Prilyginkite įžeminimo laidą kuo arčiau pjaunamos vietas, kad užtikrintumėte gerą įžeminimą. Nelyeiskite jokią kūno dalaį liestis su degiklio galvute, jei liečiatės su pjaunama medžiaga. Netieskite kabelių virš kūno ar aplink jį. Nepernaudokite ir neperkaitinkite pjaustytyvo. Tarp darbo ciklų palikite tinkamą aušinimo laiką. Nenukreipkite degiklio į jokią savo ar kita kūno dalį. Visada naujodokite šį pjaustytyvą pagalvardinį darbo ciklą, kad išvengtumėte per didelio karščio ir gedimų.

Įrenginyje rasite duomenų lentelę su tokia informacija:

X = darbo ciklas

I1 = vardinė jėjimo srovė

I2 = vardinė pjovimo srovė

P1 = vardinė įjėjimo galia

U0 = vardinė įtampa be apkrovos

U1 = vardinė įjėjimo įtampa

U2 = vardinė apkrovos įtampa

Kai maitinimo maitinimas įjungtas, rodoma įvesties maitinimo įtampa. Pasukite įjungimo/įšjungimo jungiklį į įjungimo padėtį ir stebékite, ar veikimo būsena normali ir ar ventiliatorius įsi Jungia taip, kaip numatyta. Maitinimo indikatorius turi užsidegti. Jei néra suspausto oro arba oro slėgio nepakanka, užsidegs slėgio trūkumo indikatorius. Perjunkite degiklio aušinimo jungiklį į aušinimą dujomis, sureguliukite oro dekomprimacijos vožtuvą, kol oro slėgis atitiks pjovimo aparato reikalavimus ir ne mažesnis kaip 0,33 MPa. Sureguliukite dujas ir stebékite, ar suspausto oro srautas yra tolgyus. Ijunkite degiklio jungiklį ir pradėkite pjovimo operaciją, kai tik bus atliktas pjovimo plazminis pilotas.

PJAUSTYMAS

► Uždėkite degiklio antgalį ruošinio pradžioje (šiek tiek paliesdami arba pakeldami). Ijunkite degiklio jungiklį, kad uždegtumėte plazmos pilotą. Po to, kai ruošinis kruopščiai nupjaunamas, tolygiai jundinkite degiklį pjovimo kryptimi. Pjovimo greitis turi būti nukreiptas į kruopštų pjovimą. Jei greitis yra per greitas, ruošinis nebus pjaunamas labai kruopščiai, o jei per lėtas, pjūvio kokybė nukentės net ir sulaužyta dalis.

► Po pjovimo išjunkite degiklį, tada plazminis pilotas užges ir tada ištrauks degiklį. Tada pjovimo proceso baigtas.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

ISPĖJIMAS

Savo saugumo sumetimais prieš bet kokius mašinos techninės priežiūros darbus išjunkite jungiklį ir ištraukite kištuką iš maitinimo šaltinio. Laikykite savo prietaisą švaru. Kad variklis neperkaistyt, reguliarai tikrinkite, ar ant oro angų neparalipio dulkių. Po ilgesnio naudojimo, rekomenduojama, kad mašiną patikrintų įgaliotasis atstovas. Elektros įrangos prijungimą ir remontą gali atlirkti tik elektrikas.

MAITINIMO LAIDAS

Kad išvengtumėte smūgio ar gaisro pavojaus, jei maitinimo laidas yra sleininis, perpjautas arba kokiu nors būdu pažeistas, nedelsdami pakeiskite jį. Elektros prijungimo kabeliai dažnai pažeidžia izoliaciją. Galimos priežastys yra šios:

- ▶ Perforavimo taškai, kai jungiamieji laidai yra nuvesti per langų ar durų tarpus.
- ▶ Sulenkimai, atsiradę dėl netinkamo prijungimo kabelio pritvirtinimo arba klojimo.
- ▶ Jąpovimai, atsiradę perbergus jungiamajį laidą.
- ▶ Izoliacijos pažeidimas, atsiradęs dėl jégos ištraukimo iš sieninio lizdo.
- ▶ Itrūkimai dėl izoliacijos senėjimo.
- ▶ Tokių sugedusių elektros jungčių kabelių naudoti negalima, nes dėl izoliacijos pažeidimo jie yra itin pavojingi.

VALYMAS

Nedidelį minkštą šepetelį valykite įrenginio išorę. Nenaudokite stiprių ploviklių. Būtiniai valikliai, kurių sudėtyje yra aromatinių aliejų, pvz., pušų ir citrinų, ir tirpiklių, tokii kaip žibalas, gali pažeisti plastikinį korpusą arba rankeną. Drégimę nuvalykite minkštą šluoste. Jei reikia, atitinkamu dulkių siurbliu pašalinkite dulkes, nešvarumus ir apdirbimo likučius.

SANDÉLIAVIMAS

ISPĖJIMAS

Išjunkite jungiklį ir ištraukite aparatą nuo maitinimo šaltinio, kad galėtumėte jį laikyti. Mašiną laikykite tik sausose ir gerai védinamose patalpose. Jei mašina bus saugoma ilgą laiką, naudokite šią saugojimo procedūrą:

1. Krupospčiai jį išvalykite ir patikrinkite, ar nėra palaidų ar pažeistų dalių. Pataisykite arba pakeiskite pažeistas dalis ir priveržkite atsilaisvinus varžtus, veržles arba varžtus.
2. Jei reikia, sutepkite ir patepkite tepalu.
3. Laikykite jį originalioje pakuočėje.

APLINKOS APSAUGA

Perdirbkite žaliavas, o ne išmeskite kaip atliekas. Mašina, priedai ir pakuočės turi būti rūšiuojamos, kad būtų galima perdirbtai aplinkai nekenksmingą. Plastikiniai komponentai yra paženklinti, kad juos būtų galima perdirbtai.

Šio gaminio negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis, laikantis atitinkamų teisės aktų, reglamentojančių elektros ir elektroninės įrangos at-

liekas. Šį gaminį reikia išmesti į tam skirtą surinkimo punktą. Tai gali įvykti, pavyzdžiu, atiduodant jį į įgalioją elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Netinkamas įrangos atliekų tvarkymas gali turėti neigiamų pasekmų aplinkai ir žmonių sveikatai dėl potencialiai pavojingų medžiagų, kurios dažnai būna elektros ir elektroninėje įrangejoje. Tinkamai išmesdami šį gaminį taip pat prisidedate prie efektyvaus gamtos išteklių naudojimo.

Informaciją apie įrangos atliekų surinkimo vietas galite gauti iš savo savivaldybės administracijos, valstybinės atliekų šalinimo institucijos, įgaliojotas elektros ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo įstaigos arba atliekų išvežimo įmonės.

GARANTIJA

Šiam gaminiui suteikiama garantija pagal teisinės / konkrečios šalies reglamentus, kurie galioja nuo pirmojo naudotojo įsigijimo dienos. Garantija netaikoma žalai, atsiradusiomis dėl normalaus nusidėvėjimo, perkrovos ar netinkamo naudojimo. Jei turite pretenzijų, visiškai surinktą gaminį atsiųskite pardavėjui arba oficialiam aptarnavimo centrui.

EN	EU DECLARATION OF CONFORMITY		We declare under our sole responsibility that the listed products comply with all applicable provisions of the below directives and are also in conformity with the following standards. Production year and serial number are on the product. The relative technical file is at the below address.	
	PLASMA CUTTER INVERTER			
	MODEL	Article number		
FR	DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ		Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont conformes à toutes les dispositions applicables des directives ci-dessous et sont également conformes aux normes suivantes. L'année de production et le numéro de série figurent sur le produit. Le dossier technique correspondant est à l'adresse ci-dessous.	
	DECOUPEUR ONDULEUR PLASMA			
	MODÈLE	Numéro de l'article		
IT	DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ		Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni applicabili delle seguenti direttive e sono inoltre conformi alle seguenti norme. Anno di produzione e numero di serie sono sul prodotto. La relativa scheda tecnica è al seguente indirizzo.	
	TAGLIO AL PLASMA INVERTER			
	MODELLO	Codice prodotto		
EL	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK		Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές διατάξεις των κάτωθι οδηγιών και είναι επίσης σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα. Το έτος παραγωγής και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στο προϊόν. Ο τεχνικός φάκελος είναι στην παρακάτω διεύθυνση.	
	ΠΛΑΣΜΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ INVERTER			
	MONTEALO	Κωδικός προϊόντος		
SR	CE IZJAVA O USAGLAŠENOSTI		Na sopstveno odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi poštuju sve važeće odredbe dole navedenih direktiva i da su takođe u skladu sa sledećim standardima. Proizvodna godina i serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnološka datoteka je na donje adrese.	
	APARAT ZA PLAZMA SEČENJE INVERTER			
	MODEL	Broj predmeta		
HR	EU IZJAVA O SUKLADNOSTI		Pod punom odgovornosću izjavljujemo da navedeni proizvodi u skladu sa svim primjenjivim odredbama dolje navedenih direktiva, a također u skladu sa sljedećim standardima. Godina proizvodnje i serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnička datoteka nalazi se na donjoj adresi.	
	APARAT ZA PLAZMA REZANJE INVERTER			
	MODEL	Broj artikla		
RO	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE		Declărăm pe proprie răspundere că produsele menționate respectă toate prevederile aplicabile din directivele de mai jos și sunt, de asemenea, conforme cu următoarele standarde. Anul de producție și numărul de serie sunt pe produs. Fișierul tehnic relativ se află la adresa de mai jos.	
	APARAT DE TAIERE CU PLASMA INVERTOR			
	MODEL	Număr articol		
HU	EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT		Kijelentjük kizárolagos felelősségeinkre, hogy a felsorolt termékek megfelelnek az alábbi irányelvek összes vonatkozó rendelkezésének, és megfelelnek a következő szabványoknak is. A gyártási év és a sorozatszám a terméken található. A relatív műszaki fájl az alábbi címen található.	
	INVERTERES PLAZMAVÁGÓ			
	MODELL	Cikk szám		
LT	ES ATITIKTIES DEKLARACJA		Mes, prisiimdam visā atskomybē, pareišķiame, kad išvardyti produktai atitinka visas taikomas boliu nurodytų direktyvų nuostatas ir taip pat atitinka šiuos standartus. Gamybos metai ir serijos numeris yra ant gaminio. Santykinis technologinis failas yra žemiuo nurodytu adresu.	
	INVERTERIS PLAZMOS PJOVIMO STAKLÉS			
	MODELIS	Straipsnis Numeris		
	POWCUT 50K	47 489	2014/30/EU	EN 60974-10:2014+A1:2015
			2014/35/EU	
Aimilios G. Theodorou Electrical Engineer, Safety Officer  2/11/2022 FF GROUP TOOL INDUSTRIES, 19300 Aspropyrgos-Greece.			FF GROUP TOOL INDUSTRIES 9,5km Attiki Odos, Aspropyrgos 19300, Athens, Greece Tel. +30 210 55 98 400	



FF GROUP TOOL INDUSTRIES



9,5 Km Attiki Odos, Aspropyrgos



19300, Athens, Greece



+30 210 55 98 400



info@ffgroup-toolindustries.com



www.ffgroup-tools.com